


Põdramõtsa järve VEE2143510 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 19.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1969. aasta ortofotol:

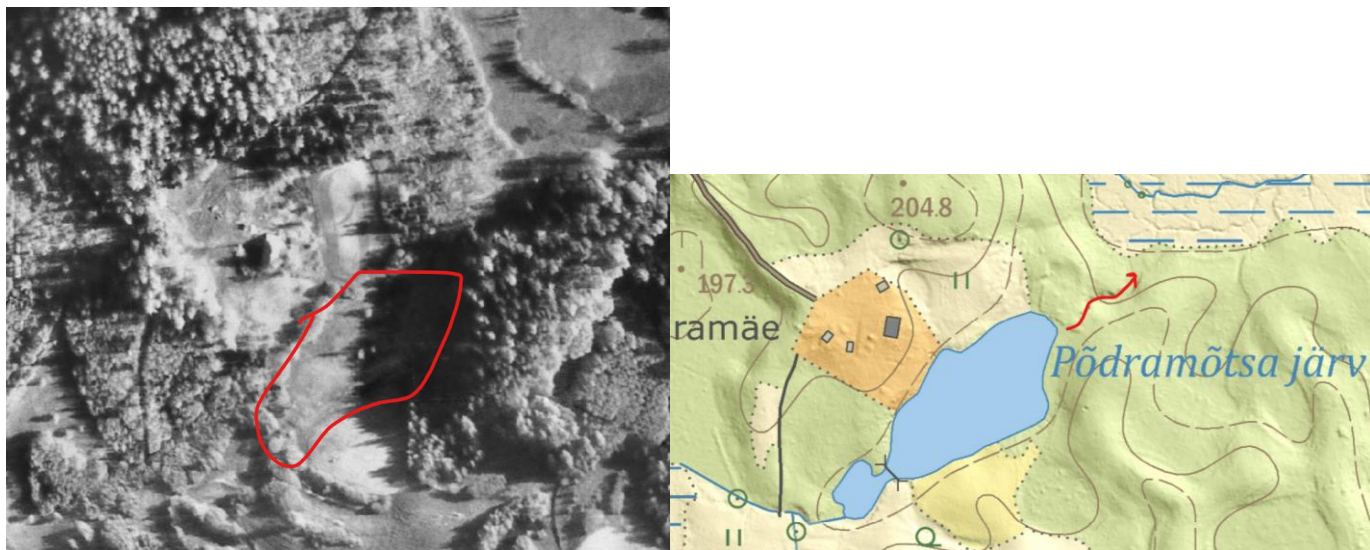

Järv on olemas ja korralik:



Järve kirdesopis on pinnasevall, millest on läbi lehtrikujuline lagunenud kaldpindne betoontruup (**ETAKis pole truupi kaardistatud**). Selle järvepoolne alus on järve kaldal betoneeritud, kuid betoon on lagunenud ning vesi voolab järvest välja ilmselt selle vahelt ja truubi alt. Vaatluse ajal ulatus järv betoonkonstruktsiooni jalamini.



Alavee poolel on kitsas, kahe meetri sügavune nõva. Kui truup ära lõpeb, on selle otsas metallist renn, mis on samuti ära vajunud ning selle all veel meeter ärauuristatud pinnast. Allavoolu jätkub looduslik kivine nõva, kus vaatluse ajal olid vaid ookrised lombid.





Järve edelasopp on soostunud ega ole enam käsitletav järvena. **Seega võiks ETAKis järve ruumikuju sealt poolt korrigeerida.**

Järeldus: Kuigi järve väljavoolul on konstruktsioon, millel pole reguleerimisvõimalust niikuinii ilmselt kunagi olnud, siis sisuliselt püsib järv tänu pinnasevallile ning ülevool toimub truubi alt mööda looduslikku nõva. Seega oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.