

Latõrna järve VEE2111420 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 01.08.23.


Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole. Järve pole 1980. aasta ortofotol:



Järv on olemas, kuigi veepinnal rohevetikamassiga kaetud:



Järvest voolab läbi EELISesse kantud Miiaste kraav. Järve väljavool on kaguotsast. Seal on selleks kaks konstruktsiooni. Kohas, kus põhikaardile väljavool märgitud on, asub 1,5 m läbimõõduga sirge betoontoru, aga sellest vaatluse ajal läbivoolu polnud:

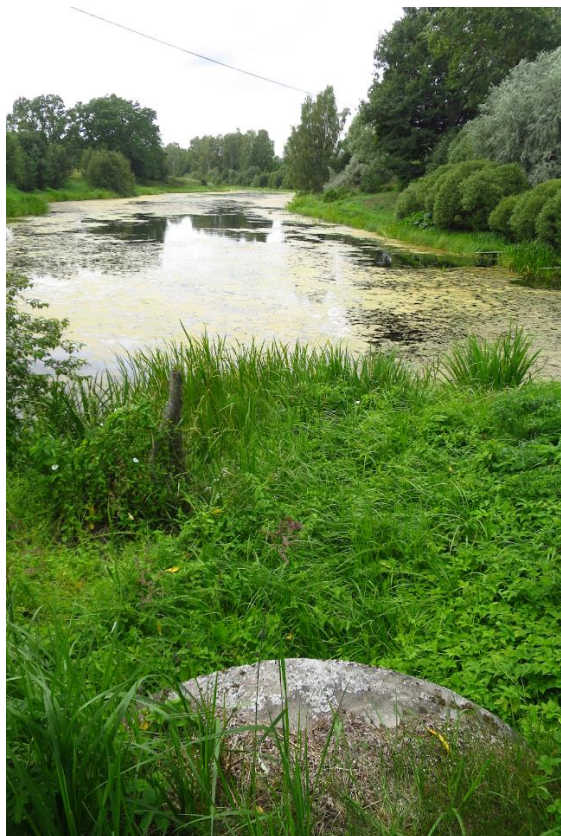

Vesi voolas järvest välja torust 5 m lääne pool, kus on pleki ja maakividega ääristatud ning võrkaia ja pehkinud okstega kaetud voolunõva, milles voolas kusagile maa alla ca 1 l/s:





Järve piirava pinnasevalli peal oli betoonist ümmargune kaaneta kaev, aga see oli maapinna tasemeni pinnast täis ega tundunud olevat kuidagigi praeguse vee liikumisega seotud. Teisel pool pinnasevalli algava nõva paremast kaldast voolas vesi osaliselt mattunud betoontorust välja. Toru rõngad on ära vajunud, mistõttu oli enne viimast rõngast paarikümne sentimeetri laiune pilu, mille vahelt oli vee voolamist näha. Meeter sellest pilust allavoolu tuli vesi betooni seest jäädavalt maapinnale. Visuaalselt hinnates tundus väljavool olevat enam-vähem sama kõrgel kui sissevool:





Seega, kui väga korrektne olla, siis **peaks ETAKis kaardistama ka teise truubi ja Miiaste kraavi ruumikuju sellest läbi suunama:**



Järeldus: Kuna järv püsib tänu pinnasevallile ning väljavool toimub läbi sirge toru ja märkimisväärsed kõrguste vahet kummalgi pool valli pole, siis on sobilik muuta tüüp **tehisjärveks**.