


Laustoja lumbi VEE2145460 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 20.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1962. aasta fotoplaanil:

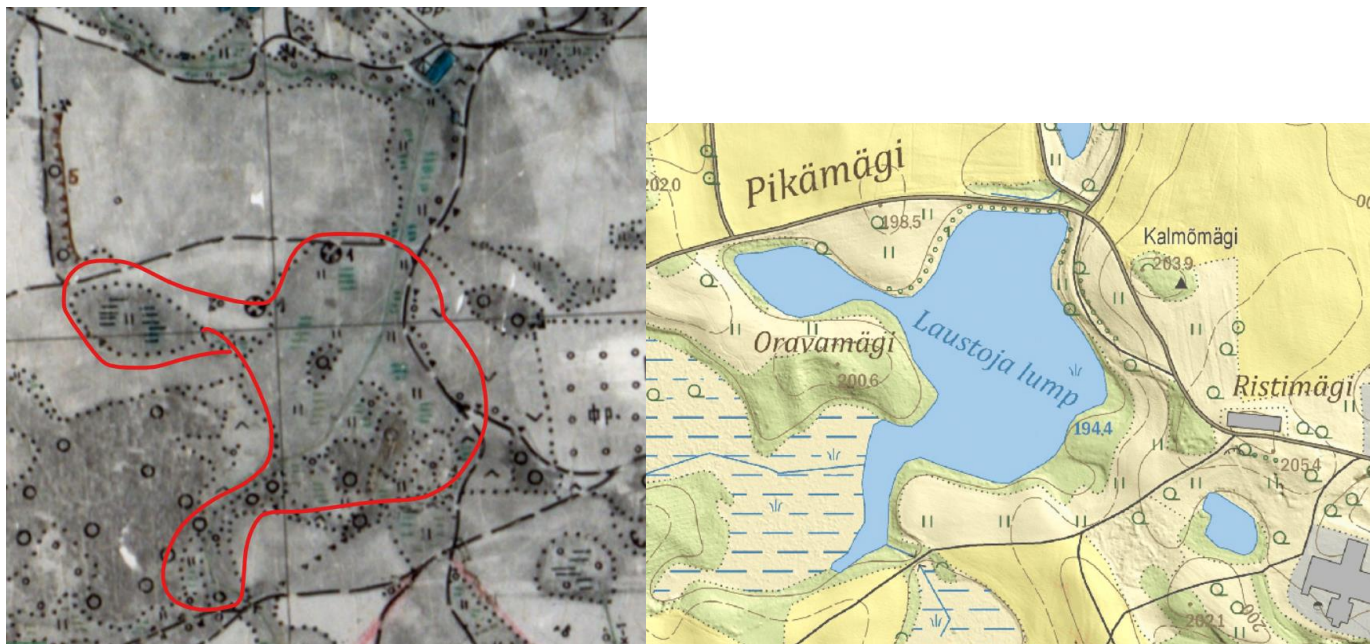

Järv on mitmelt poolt kallastelt ulatuslikult maastunud. Järve edelaosas ei eristu praegu järve ruumikuju sisse arvestatud osa lääne poole jäävast madalsoost, **mistõttu tasuks järve ruumikuju eelkõige seal, aga ka kaguosas korrigeerida:**





Järve hoiab üleval põhjakaldal olev pinnasevall, millel kulgeb kruusatee. Järve veetase oli teest meetri madalam. Regulaatorit ega valli läbivat toru ei õnnestunud tuvastada. Teisel pool valli on järve suunast eemalduv ja põhja suunduv lühike 10 m pikkune soon, mis vaatluse ajal oli mudane ja ookrine aga voolavat vett ega selget kohta, kus kohast järvest vesi soonde saaks, ei ole:



Järgmise põhjapoolse tee all on truup, mis ka põhikaardil kujutatud on, aga olemas. Võimalik, et järvest läände jääv Kaharapedäjasuu puhverdab suurvee ära ning kuna soo veetase on järve veetasemega sarnane, siis kevadeti voolab vesi nii järvest kui soost välja hoopis lääne pool olevate kraavide kaudu.

Järeldus: Kuna järv püsib pinnasevalli tõttu ning regulaatorit, truupi ega isegi mitte looduslikku ülevoolu vallist pole, siis oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.