


Hundikuristiku oja (VEE1093800) vaatlus

Vaatleja: Marko Vainu, vaatluse aeg 01.10.23



1. Ehitusprahi hunniku tagant algab kuiv kraav.
2. Esimene koht, kus kraavi põhjas oli veidi vett.

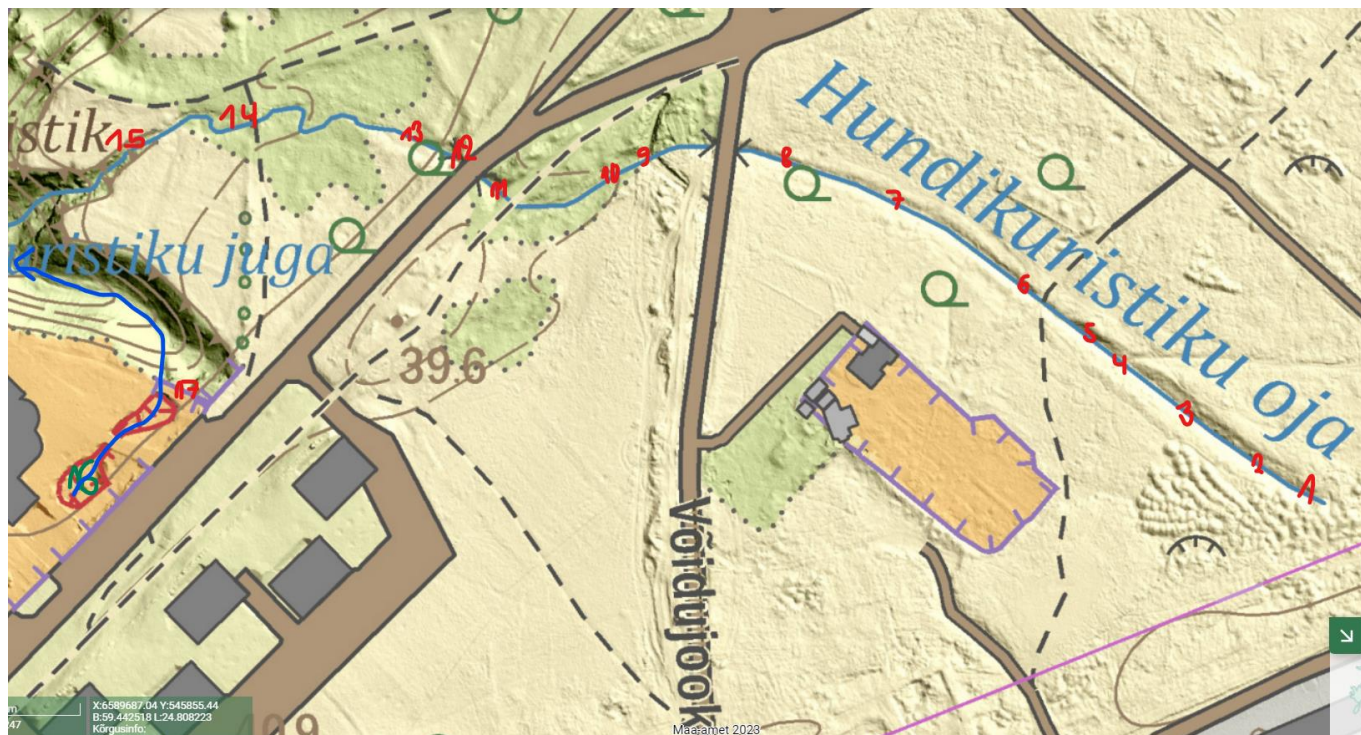

3. Kividega täidetud kraavist läbimineku koht. Kummalgi pool oli seisvat vett.




4. Veel üks läbimineku koht, kus on kivid sees. Ülesvoolu oli seisev vesi.



5. Kuiv, rähapõhjaline kanal. Räha peal oli niisket mulda.



6. Vall kraavis, millest läheb rada üle. Truupi pole, mistõttu kui vesi mingitel tingimustel kagu poolt vallini ulatuks, ei oleks sellest ilmselt läbivoolu. Vallist 4 m loode pool algab kraavis püsiv vesi. Selles kohas on vett 10 cm. Kui Hundikuristiku oja jääb samale trassile, oleks oja sobilik algus siin.

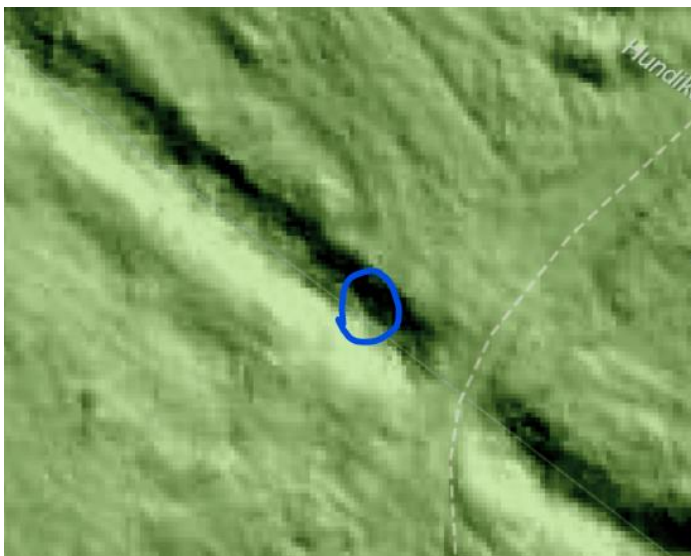



7. Kraavi kaldal tühermaal lillepeenar. Kraavi kallastele laotud paeplaadid. Vesi pigem seisab.





8. Enne truupi on kaks kiviünnist, mis vett paisutavad. Võib-olla ülesvoolu oleva lillepeenra kastmiseks. Truupi nirises vesi sisse.



9. Vesi nirises läbi ka teisest uuest truubist.
10. Oja sängis on mitmed kivid, millest vesi läbi niriseb.



11. Kergliiklustee all olevast binokkeltruubist nirises vesi läbi. Sellest allavoolu kadus vesi korraks pae sisse. Enne sõidutee all olevat silda on paeastang. Vesi sellest üle ei voolanud, aga astangu jalamil tuli uuesti päevavalgele.



12. Silla alt nirises veidi vett läbi.



13. Nire neeldus pinnasesse ja edasi oli säng kuiv. Lepad, vaarikad ja nõgesed kasvavad sees.



14. Sild kuival sängil.



15. Vesi ei tulnud ei enne juga ega ka pärast juga uuesti maapinnale.





16. Kogu Hundikuristiku ojas voolav vesi pärines Valge tn. 13 ärimaja hoovis olevalt allika-alalt. Sain kontakti maja omanikuga. Pikemalt on ajalugu kirjeldatud allikad.info lehel: <https://allikad.info/springs/EE02953/>. Allikasüvendist voolab vesi teise, vaid läbivooluga süvendisse.






17. Valge 13 kinnistult voolab vesi toru kaudu Hundikuristikku, tekitades seal väikese joa. Edasi voolab vesi kena mägiojana kuni Kuristiku tänavani. ETAKis pole lõiku kuni ajaloolise ojani üldse kaardistatud.



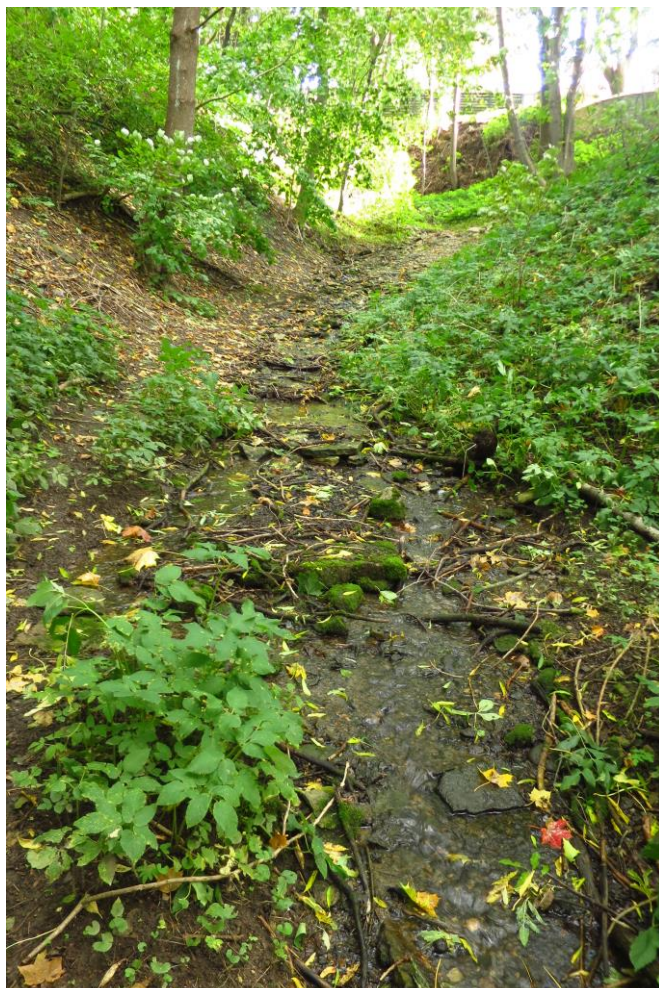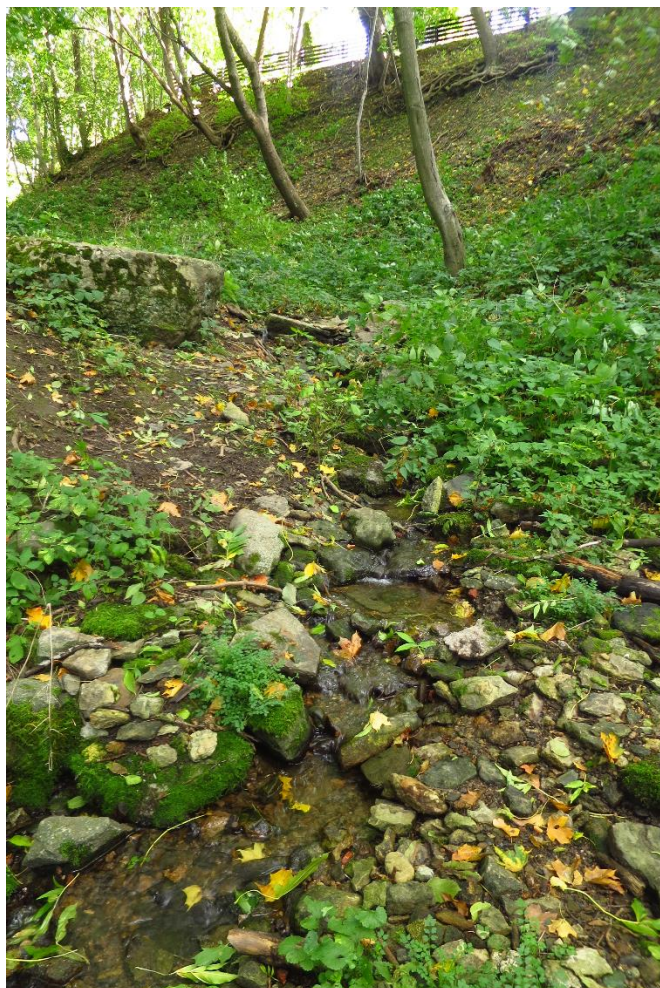

Alamjooksul voolab vesi torus, mis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti andmetel kulgeb järgnevalt:

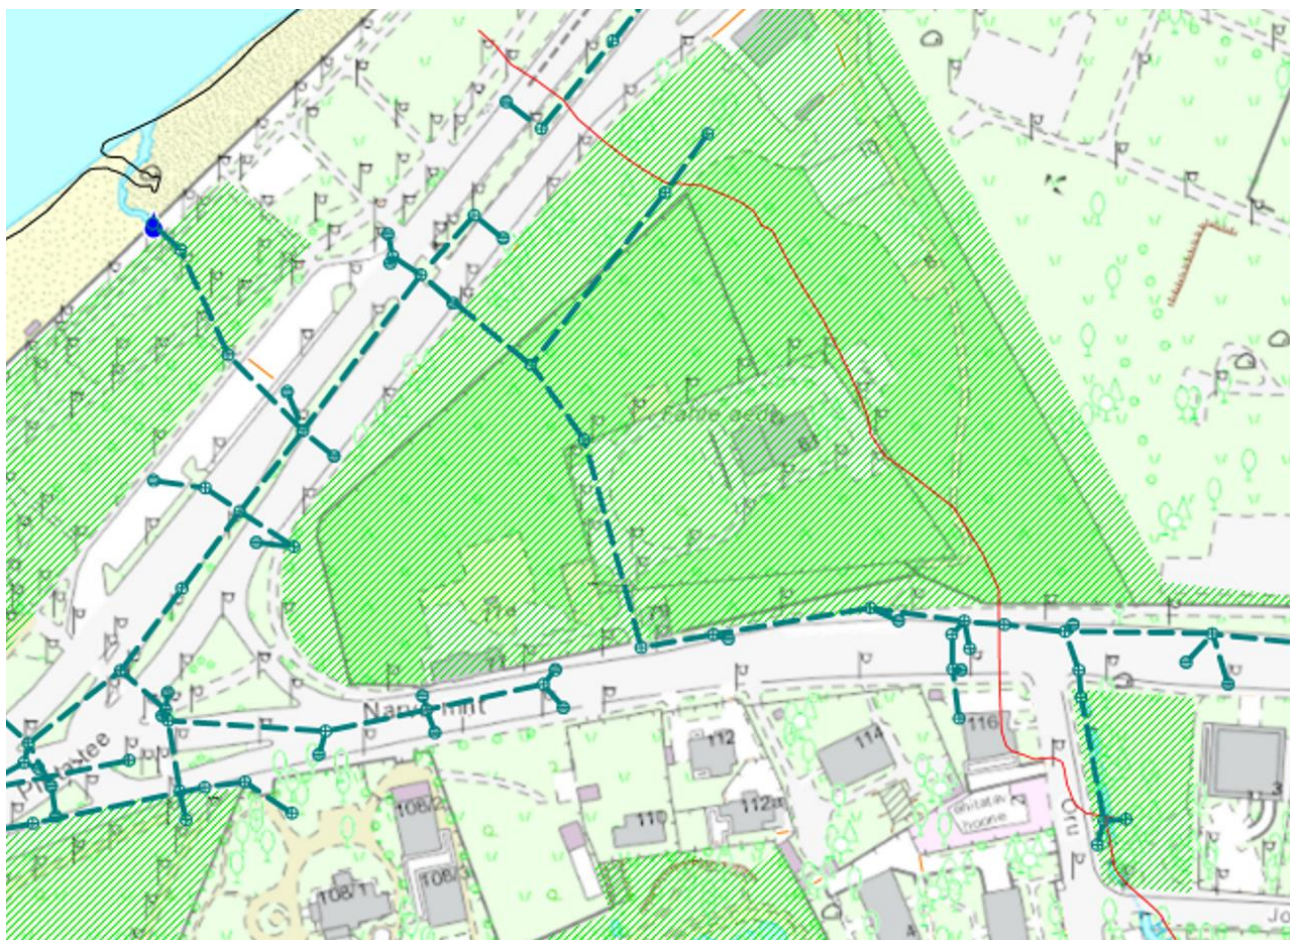

Oja suubub liivaranda.

