

Rekka oja (VEE1086000) ülemjooksu vaatlus

Vaatluse aeg 01.05.26. Vaatleja Marko Vainu



1. Oja suubub Suurde Karusejärve siin (ETAKis parandada):






2. Voolas väike, aga üsna ojalik nire:



3. Kuuskede vahel voolas vesi hooga turba seest välja. Käega katsudes oli tunda, et voolav vesi tuli kirde poolt. SEC oli $49 \mu\text{S}/\text{c}$, pH 3,2:



4. Maa-alune salanire tundus tulevat siit, sest maapinnal oli vajumisjälge näha:

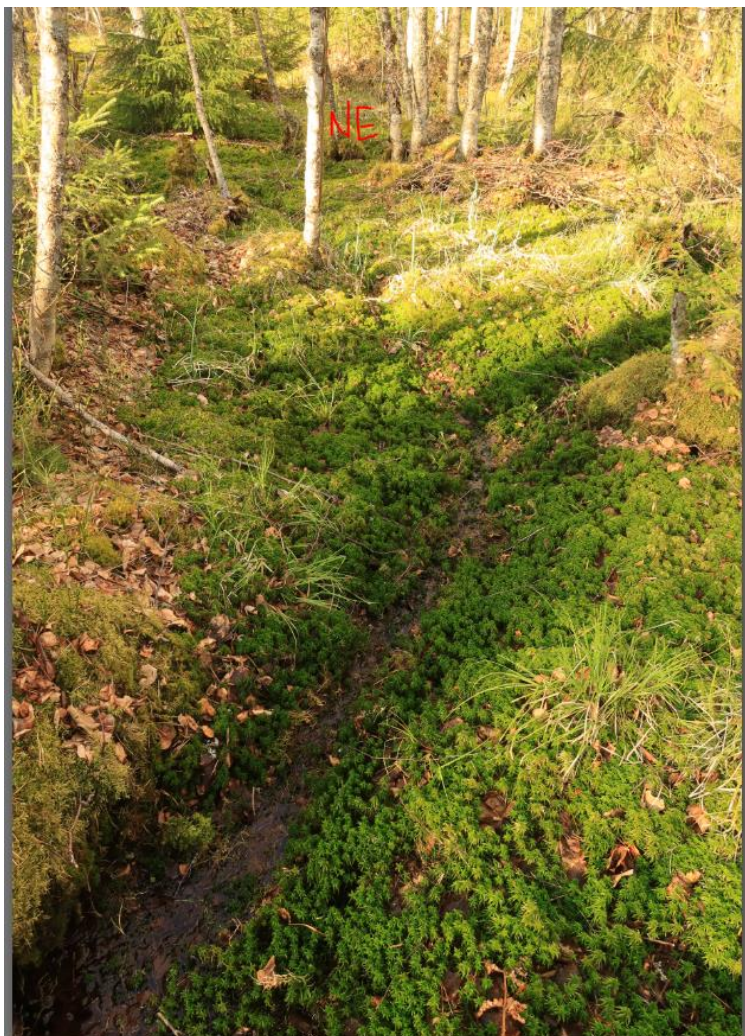

5. Kraav lõpes vastu teed ära. Konkreetset kohta, kus kohas vesi turba sisse neeldub, polnud näha, kuid aimatava vajumisvao põhjal see kusagil siin kraavi otsas või veidi enne seda toimus. **ETAKis** oleks õigem ühendada punktid 5 ja 3 maa-aluse teljega:



6. Lai, seisva veega kraav:



7. Siin oli vee voolamist näha. SEC oli 43 $\mu\text{S}/\text{cm}$, pH 3,9. Seega oli vesi üsna sarnane sellele, mis punktis 3 turba seest välja voolas:



8. Vesi oli, kuigi voolu polnud näha:




9. Vesi voolas, kuid maapealset ühendust järvega polnud:




10. Vaba veepind algas siit. Järve poolt tulid sopistused, kuid aru ei saanud, kas neist vett ka voolas. Ilmselt pidi seda tegema, sest kusagilt pidi lõuna pool voolanud vesi tulema. **Väljavoolu järvest oleks ETAKis õigem kujutada maa-aluse teljega:**



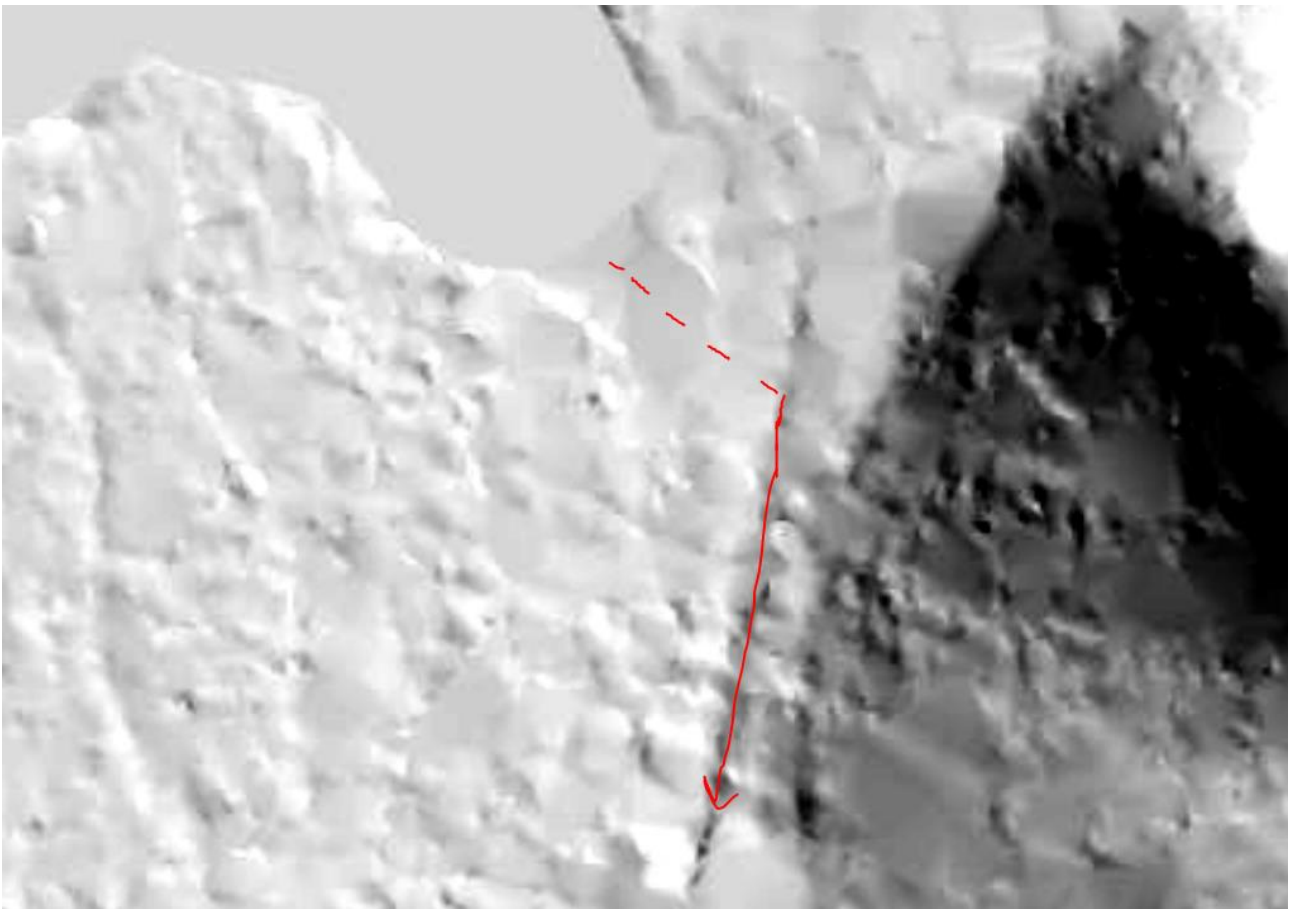


11. Kraavi alguses oli niiske turbasammal:

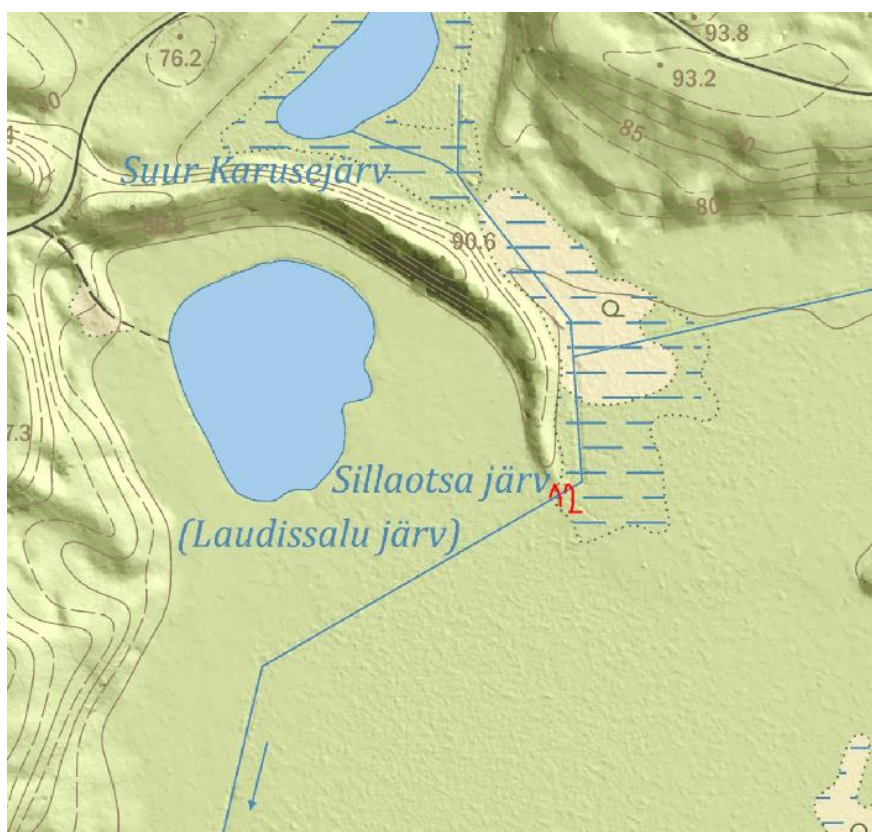

12. Massiivne meetrikõrgune koprapais. Selle taha on kujunenud sisulisel järv, mis ulatub kuni Karusejärveni. Läbi paisu voolas samasugune nire, nagu järve sisse. Paisu all oli säng kõvapõhjaline:



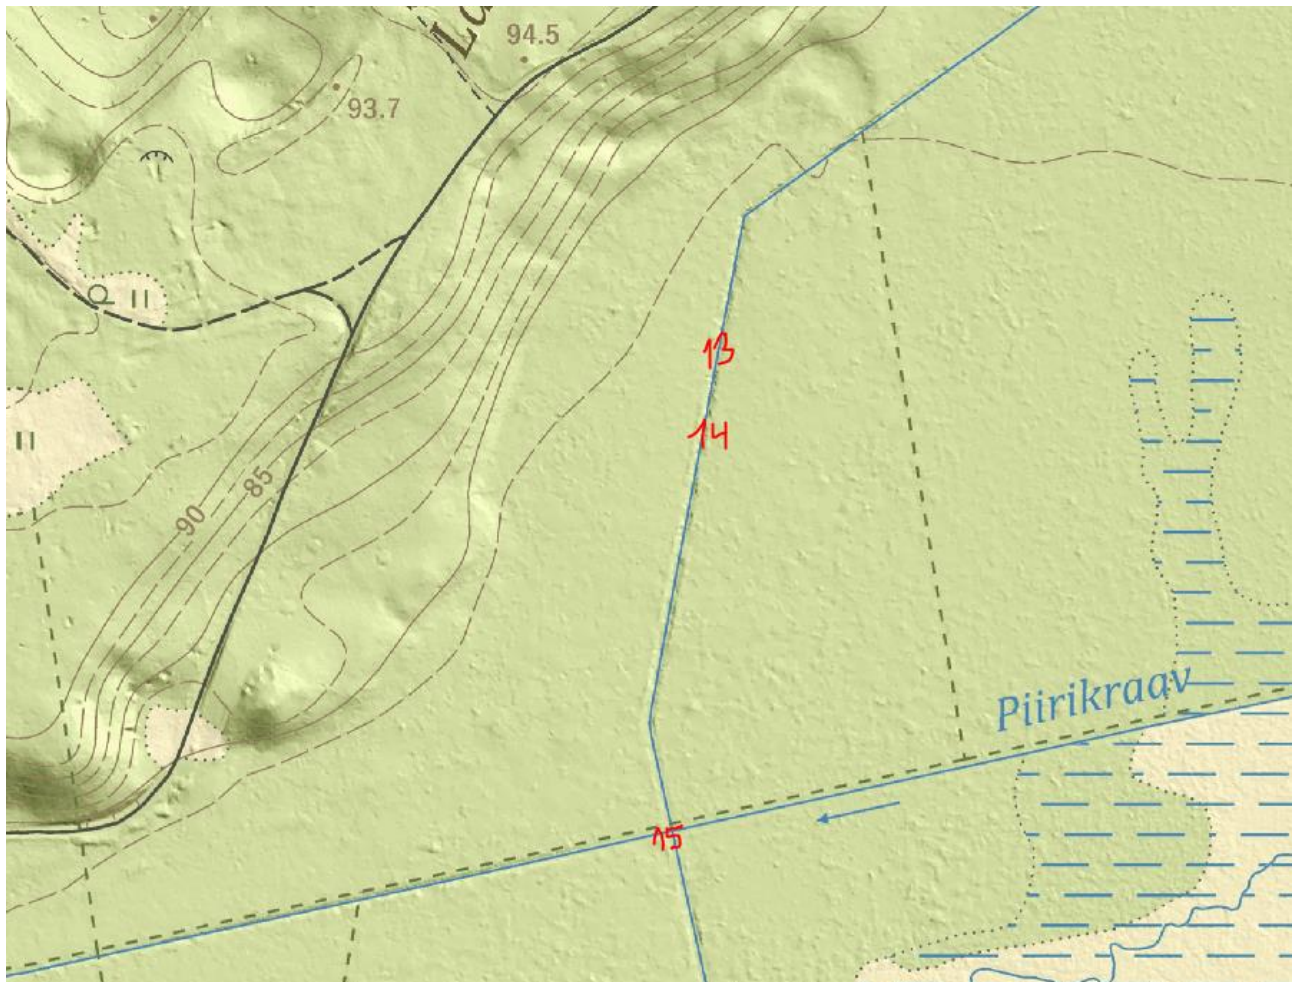

13. Nägi välja nagu magistraalkraav järskude madalsooturbast kallastega. Vesi voolas aeglaselt:




14. Läänekaldal oli selge kraavivall.

15. Kõigis neljas suunas olid võrdselt laiad ja sügavad kraavilaadsed veekogud. Voolu polnud näha, sest kusagil allavoolu oli koprapais:



16. Voolas veerohke oja:

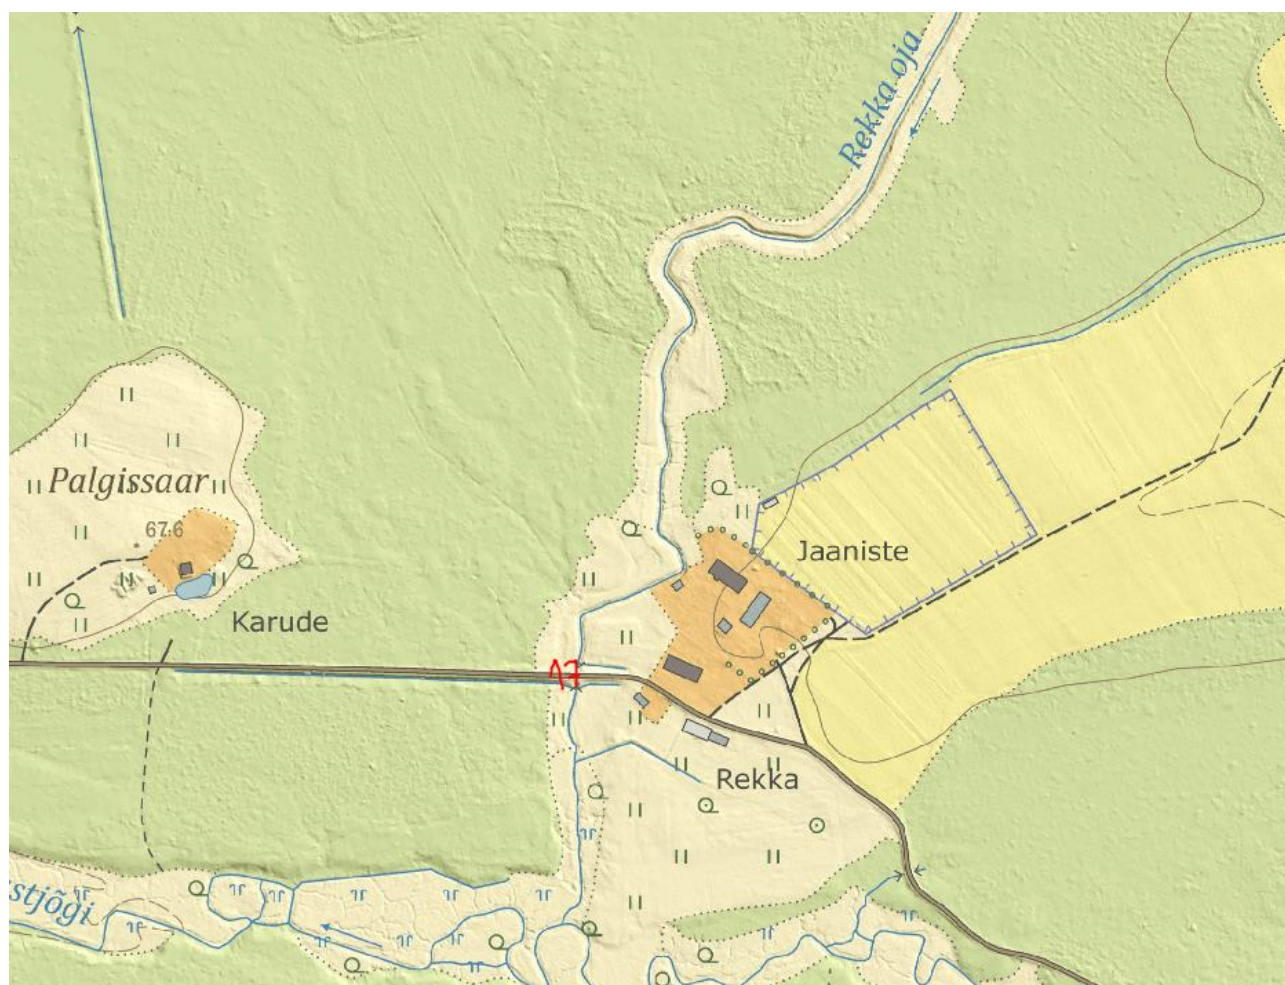


17. Oja voolas:




Olukord ajaloolistel kaartidel: Pruuna-Põriki mõisakaardil (EAA.3724.4.533) pole nähtavas osas Rekka oja kujutatud:




Verstasel kaardil on oja algust kujutatud Sillaotsa järvest lõuna pool. Järvedest välja ega läbivoolu pole kaardil kujutatud, kuid Sillaotsa ja Karusejärv on kujutatud ka tegelikkusest märksa erinevamana, mistõttu ei pruukinud sealne kaardistus olla kõige täpsem:

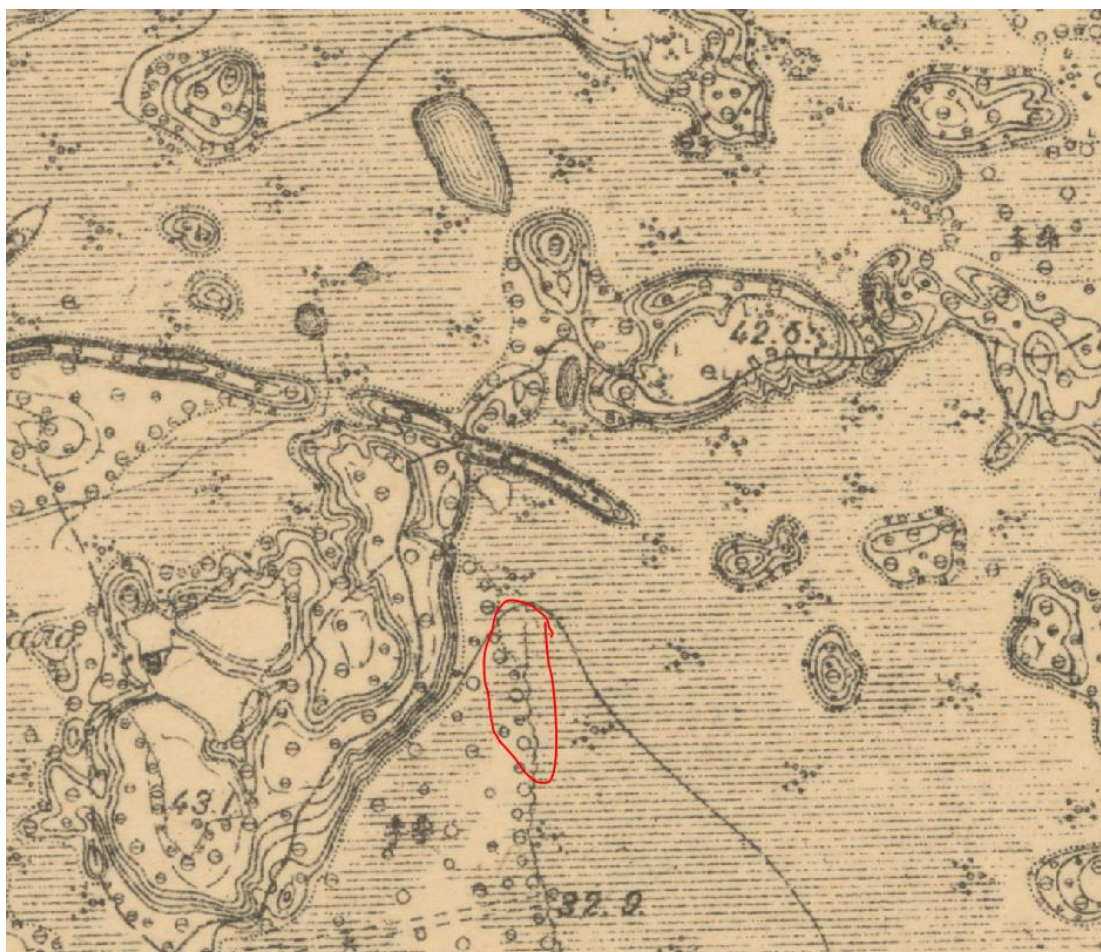

EV 1:50 000 topokaardil on kujutatud sirglõikudest koosnevat vooluveekogu algusega Karusejärvest kagu pool:

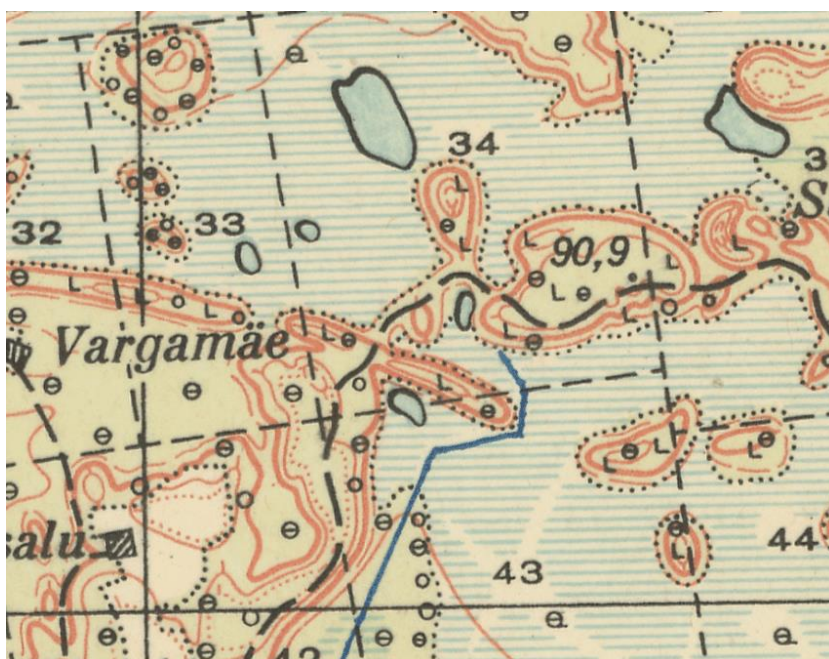

Väljavoolu Venejärvest on kujutatud esimest korda NL 1:25 000 kaardil 1965. aastast. Kusjuures seal on sillakoht märgitud vaatluspunktis 5 asuvat voolusängi lõppu arvestades loogilisemasse kohta. Seega tundub, et mingil hetkel on esialgne läbivoolukoht suletud ja rajatud uus, kuid ebaselgeks jääb, miks sellisel juhul ei rajatud maapealset sängi ning vesi pidi leidma tee läbi turba. Võimalik on ka variant, et vesi leidis tee läbi turba juba varem ning seetõttu uus truubikoht rajatigi:

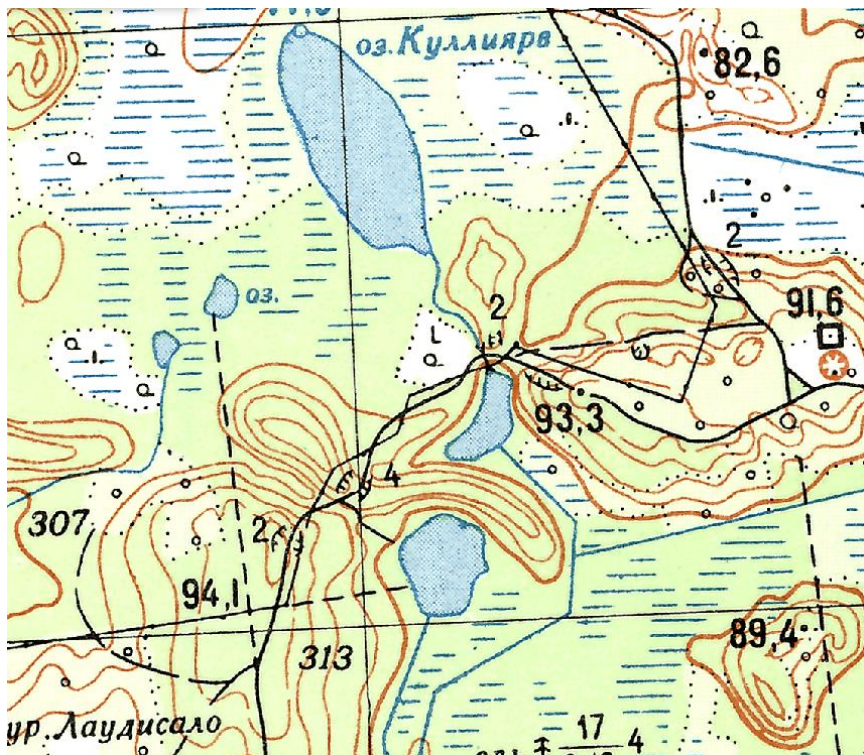

Järeldused: Rekka oja algupärase lähte asukoht ajaloolistelt kaartidelt ei selgu. Venejärve väljavoolu kohta on andmestik vastuoluline. Selle tänapäevane väljanägemine on küll kraavilik, kuid ei saa välistada, et järvest on väljavool ajalooliselt olemas olnud. Kahe turba all voolava lõigu olemasolu tõttu näib ebatõenäoline, järve väljavool on täielikult inimtekkeline. Seetõttu võib oja lähte Venejärvest lugeda asjakohaseks, kuid oja telje maa-alused lõigud tuleks täpsemalt ETAKisse kanda.