


Kibena oja (VEE1013402) ülemjooksu vaatlus

Vaatluse aeg 07.08.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Kibena oja lähtelõik on praegu kaardistatud tulema põhja poolt. Vaatluse ajal oli idast ja põhjast tulevate veejuhtmete ühinemiskohas oksarisust madal paisutus ja lomp, aga ida poolt voolas sellesse lompis selgelt rohkem vett kui põhjast:

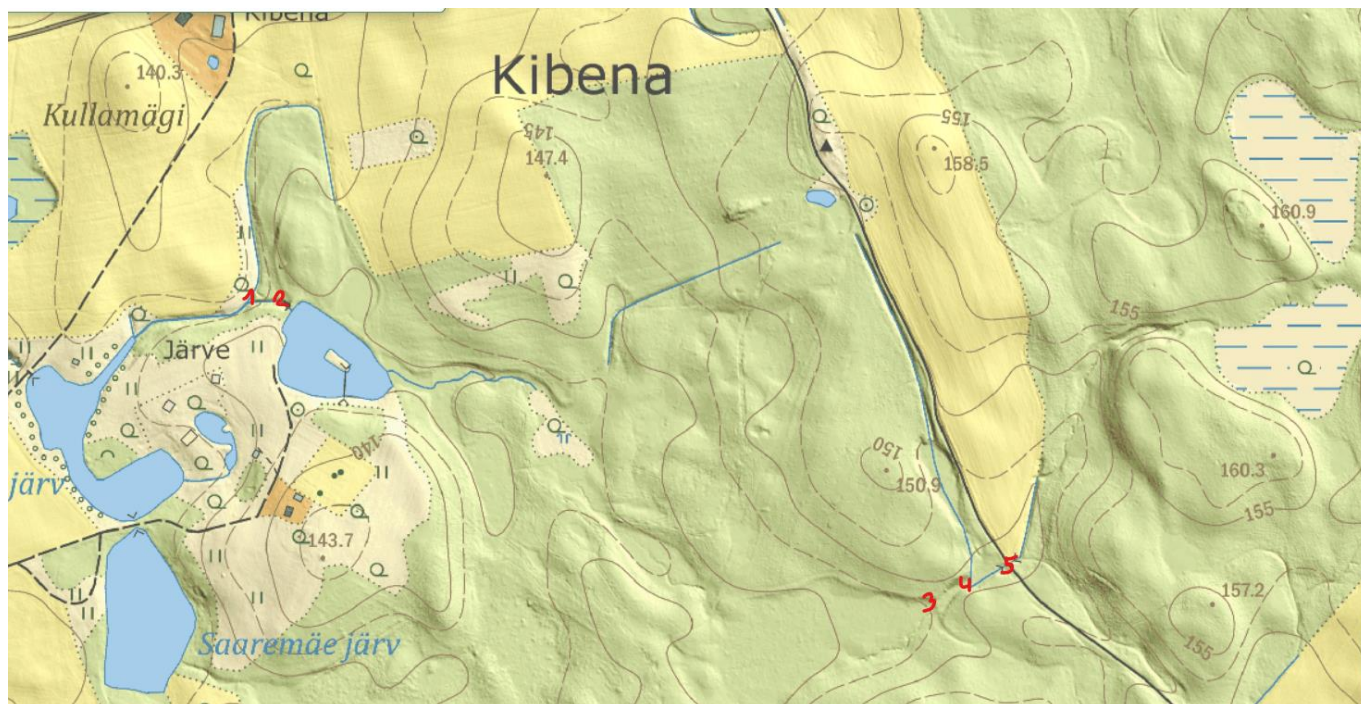



2. Ca 3 m kõrgune betoonist pais, mida pole EELISesse kantud. Paisu ülemises servas on poole m laiune hammas, millest vesi üle voolas. Osa vett voolas ka põhja poolt ümber paisu. Paisu taga on paisjärv. Paisu kõrvalt voolas vesi seetõttu, et koprad on betoonpaisu hamba ette ehitanud enda paisu ning seetõttu ei pääse kogu järvest tulev vesi betoonpaisu sees olevasse hambasse:







3. Vesi laskus pooleteise meetri kõrgusest puujuurtest ja kividest astangust alla. All on liivapõhjaline ja meetrilaiune järsuveeruline ojasäng:





4. Oja voolab hämaras, rohttaimestikuta orus. Põhja poolt tulevast kraavist nirises ka vett, aga seda oli idast tuleva vooluhulgaga võrreldes palju vähem:






5. Metskõrkjate vahel voolas selges sängis korralikult vett truupi:



Olukord ajaloolistel kaartidel:

Ajaloolistel kaartidel pole Kibena oja ülemjooksu sisuliselt kujutatud. Vaid 1948. aasta fotoplaanilt võib leida sinna kantud vooluveekogude juppe:

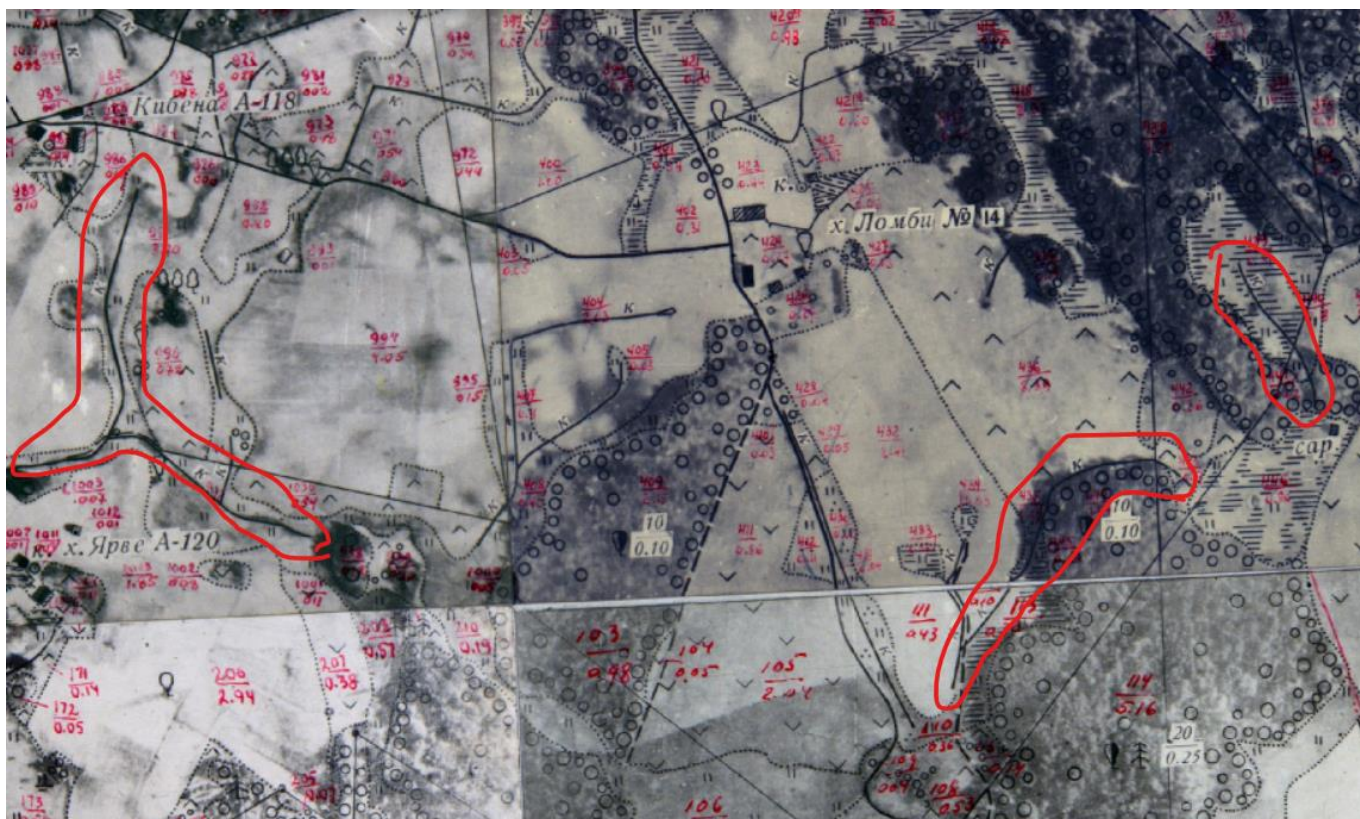

Järeldused: Praegu Kibena oja lähtelõiguks loetav veejuhe on pigem maaparandusliku tekkega. Kui see ka on olnud algupärane ojake, siis on see olnud idast vaatluspunkti 2 tuleva oja suhtes lisaoja, kuna idast tulev haru on veerohkem ning ka morfoloogiliselt selgelt looduslikum. Härmardumise tõttu ei olnud võimalik käesoleva vaatluse käigus veevoolu algust otsida, kuid ortofotode põhjal ulatub looduslikus sängis vooluveekogu vähemalt kahe kobraste paisutatud järvikuni. Eristatav on ka põhjapoolsest järvikust lõunapoolsesse kulgev nõva. Seega sobib praeguste teadmiste kohaselt Kibena oja lähteks joonistel ristiga tähistatud koht põhjapoolse järviku väljavoolul. Seda, kas oja ruumikuju oleks põhjendatud pikendada sellest järvikust ülesvoolu, oleks vaja täpsustada täiendava välivaatlusega:

