



Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala allikate ja karstilehtrite keskkonnaregistri andmete ajakohastamine

Töö tellija:

Keskkonnaministeerium

Töö finantseeritakse: KIK veemajanduse programmi projekt nr 6121

Töö teostaja:

Consultare OÜ

Tartu
2014

Sisukord

1. Sissejuhatus	3
2. Üldosa.....	5
3. Metoodika.....	6
4. Tulemused	10
4.1. Karstiobjektid	10
4.2. Allikad	21
Kasutatud allikad.....	23
Lisad	24
Lisa 1. Adavere-Põltsamaa NTA-l täpsustatud allikate tabel	24
Lisa 2. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa NTA-l täpsustatud karstiobjektide tabel.....	26

1. Sissejuhatus

Käesoleva töö eesmärk on keskkonnaregistris olevate Pandivere ja Adavere – Põltsamaa nitraaditundliku ala (edaspidi NTA) veekaitse eesmärgil kaitset vajavate karstilehtrite ja allikate koordinaatide ajakohastamine.

Pandivere nitraaditundliku piirkonna kaitsmata põhjaveega pae- ja karstialade allikate ja karstialade asukohad on määratud omaaegsete suurmajandite ja valdade veekaitsekskeemide (mõõtkava 1:10 000) koostamise käigus (1986–1992) geoloogilise kaardistamise, kaevude uurimisandmete, topograafiliste kaartide (1:10 000) ja välivaatluste alusel.

Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku piirkonna allikate ja karstialade asukohad on määratud riigiäriühingu Eesti Maauuringud maakasutusplaanide (1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuses koostatud Laeva, Põltsamaa ja Pikknurme metskonna puistuplaanide (1:20 000) ja kinnistatud talumaade osas Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa valdade maakatastri andmete alusel.

2011. aastal täpsustas MTÜ Eesti Loodushoiukeskus projekti „Pandivere veekaitse ja elupaikade säilimise eesmärgil kaitset vajavate allikate registri koostamine“ raames allikate asukohad ja nende seisundi. Projekti teostamisel selgus, et registri informatsioon ei vasta tegelikule olukorrale.

Ajakohane teave karstist ja allikatest on oluline, kuna karstialadel puudub põhjaveel looduslik kaitse ja seetõttu pääsevad reained takistamatult põhjavette. Allikate veerohkusest ja kvaliteedist oleneb Pandivere kõrgustikult algavate jõgede vesi (Maves AS, 2002). Hoidmaks ära põhja- ja pinnavee reostumist, on ajakohased karstide ja allikate asukohtaandmed olulised tootjatele põllutööde planeerimisel ning Keskkonnainspeksiooni ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti inspektoritele kontrollide teostamisel. Lisaks on Euroopa Komisjoni kontrollid juhtinud tähelepanu sellele, et eelnimetatud ettevõtete poolt läbiviidav nõuetele vastavuse kontroll ei ole piisav ning kontrolli teostamisel puudub vajalik taustinformatsioon.

Käesolev töö telliti eesmärgiga uuendada Pandivere ja Adavere-Põltsamaa piirkonna karstide ja puuduva osa allikate asukohtaandmete informatsioon. Töö käigus ajakohastati nitraaditundliku ala Pandivere piirkonna karstilehtrite ja Adavere-Põltsamaa piirkonna allikate ja karstilehtrite registri andmed ning selgitati nende seisund ning seda mõjutavad tegurid.

NTA-l on Keskkonnaregistrisse kantud 755 karstiobjekti ning 209 allikat. Käesolev töö hõlmas 26 allika asukoha täpsustamist Adavere-Põltsamaa NTA osas ning 755 karstiobjekti asukohtaandmete täpsustamist kogu Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal, mille kogupindala on ligikaudu 3267 km².

Välitöid tehti 19 valla territooriumil: Järvamaal Koeru, Albu, Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koigi ja Roosna-Alliku vallas, Lääne-Virumaal Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni ja Väike-Maarja vallas ning Jõgevamaal Pajusi ja Põltsamaa vallas.

Töökoosolekud Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajatega toimusid 28. oktoobril 2013. a., 20. novembril 2013. a., ja 15. mail 2014. a. Ühine välitööpäev Keskkonnaministeeriumi esindajatega toimus 30. aprillil 2014. a.

Töö tulemuse valmis MapInfo kaardikiht karstiobjektide täpsustatud asukohtadega. Töö tulemusena on võimalik keskkonnaregistris ajakohastada Pandivere nitraaditundliku ala

veekaitse eesmärgil kaitset vajavate karstilehtrite ja Adavere – Põltsamaa nitraaditundliku ala
veekaitse eesmärgil kaitset vajavate karstilehtrite ja allikate andmeid.

2. Üldosa

Pandivere karstunud aluspõhjalise kõrgustiku omapära on arenev pindmine ja maa-alune karst. Karstivee maasisene vool liigub kõrgustiku nõlvade suunas, mis on kujunenud allikatevööndi moodustumisest kõrgustiku ümber (Maves AS, 2002).

13. detsembril 1988. aastal moodustati Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega nr. 586 Pandivere Riiklik Veekaitseala. Veekaitseala peamine eesmärk oli kaitsta Põhja- ja Kesk-Eesti pinna- ja põhjavee moodustumisala majandustegevuse pöördumatute kahjulike tagajärgede eest.

Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) valgalaprintsiipi rakendades kehtestas Vabariigi Valitsus 3. aprilli 2001. a. määrusega nr. 124 "Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine" Pandivere põhjavee alamvesikonna (Maves AS, 2002). Nitraadidirektiivist (91/676/EMÜ) lähtudes moodustati Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a. määrusega nr 17 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala („Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri“ alusel; edaspidi *NTA kaitse-eeskiri*).

Nitraaditundlikud alad määratakse intensiivse põllumajandustootmisega piirkondade põhja- ja pinnavee kaitseks. Nitraaditundlikuks loetakse ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada nitraatioonisalduse põhjavees üle 50 mg/l või mille pinnaveekogud on põllumajanduslikust tegevusest tingituna eutrofeerunud või eutrofeerumisohus.

Kaitse-eeskirjaga määratletakse kaitsmata põhjaveega pae- ja karstialad ning kehtestatakse kitsenduste ulatus allikate ja karstilehtrite ümbruses ning kaitsmata põhjaveega aladel.

Allikate ja karstilehtrite kaitse üldised nõuded on sätestatud Veeseaduses. Täiendavad nõuded on seatud NTA kaitse-eeskirjaga.

Kitsendused Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku piirkonna allikate ümbruses on tingitud vajadusest kaitsta allikaid vee kvaliteedi halvenemise ja kaitseeržiimi rikkumise eest. Kitsendused karstilehtrite ümbruses tagavad karstilehtrite toimimise looduslike pinnavee suublatena ja nende kaudu põhjavette mineva reostuse minimeerimise.

Kaitset vajavate nitraaditundliku piirkonna allikate ja karstilehtrite ehk karstide rühmade ning karstijärvede ümbruses on keelatud tegevus, mille tulemusena võib halveneda nende veerežiim ja vee kvaliteet. Veeseaduse § 26-1 lg 5 alusel ning NTA kaitse-eeskirja § 6 alusel on allikate ja karstilehtrite ümbruses 10 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtrite servast keelatud väetamine, taimekaitsevahendite kasutamine, sõnniku hoidmine sõnnikuaunas ning muu vee kvaliteeti ohustav tegevus.

Põhjavee taastumiseks olulisemad allikad ja karstialad on määratud NTA kaitse-eeskirja paragrahv 5 lg 2 alusel. Oluliste allikate ja karstilehtrite ümbruses on lisaks eespool kirjeldatud tegevustele keelatud kuni 50 meetri ulatuses veepiirist või karstilehtri servast maa kasutuse sihtotstarbe muutmine; loodusliku rohumaa, metsa või soo ülesharimine; vee kvaliteeti ohustavate ehitiste rajamine; maavarade või maa-ainese kaevandamine; heitvee pinnasesse juhtimine; metsa lageraie; kuivendussüsteemi ehitamine; loomade matmiskohtade rajamine ja kalmistute rajamine. Lisaks on keelatud karstilehtreid risustada ja täita.

3. Metoodika

Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala allikate ja karstilehtrite keskkonnaregistri andmete ajakohastamine jagunes järgmisteks etappideks:

1. Ettevalmistavad tegevused;
2. Olemasolevate andmete ja LIDAR analüüsi läbiviimine;
3. Välitööde läbiviimine ja andmete digitaliseerimine

3.1. Ettevalmistavad tegevused

Tegevuse esimeses etapis töötati süsteemselt läbi olemasolevad uuringud ja analüüsid (sh kõik hanke lepingu lisas märgitud dokumendid, hanke tellija poolt esitatud lisamaterjalid ning töö läbiviija poolt täiendavalt otsitud materjalid) ning asjassepuutuvad seadusandlikud aktid, loomaks projekti läbiviimiseks vajalikku tausta.

Ettevalmistavate tegevuste käigus korraldati koostöökoosolekud hankelepingu tellijaga.

Tööde läbiviimisel võeti aluseks Keskkonnaagentuuri poolt edastatud andmed keskkonnaregistrisse kantud karstide ja allikate kohta – 755 karstiobjekti ja 26 allikat. Karsti- ja allikate andmetega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avaliku veebiteenuse vahendusel alamjaotises „Looduslikult tundlikud alad“.

Teiste keskkonnaregistrisse kantud ning NTA-le jäävate allikate asukohad kontrolliti varasema Eesti Loodushoiukeskuse töö käigus ning neid käesolevas töös ei kajastata.

3.2. Olemasolevate andmete ja LIDAR analüüsi läbiviimine

Olemasolevate andmete analüüsi ja LIDAR analüüsi eesmärk oli koguda maksimaalselt eelinformatsiooni ning kasutada seda välitööde planeerimisel ja läbiviimisel.

Karstiobjektide asukohtade määratlemisel kasutati LIDAR analüüsi. LIDARi töö põhineb maapinnalt tagasipeegeldunud laserimpulsilt kolmemõõtmeliste koordinaatide arvutamisel. LIDAR andmed saadi Maa-ametilt ning andmed pärinesid ülelendudest 2008.-2011. ning 2013. aastast.

KR-i punktide piirkondade kohta koostati kõrgusmodelid, mis võimaldasid objektide võimaliku asukoha tuvastada ka taimestikuga kaetud aladel (nt metsas) ja samakõrgusjoonte abil määratleda objekti täpse välispiiri. Pandivere piirkonnas kasutati objekti piiri määratlemisel samakõrgusjooni täpsusega 20 cm ning Adavere-Põltsamaa piirkonnas täpsusega 10 cm. Adavere-Põltsamaa piirkonnas valiti kõrgem täpsusaste, kuna maastik on laugem ning karstiobjektide skaala (suurus, ulatus) väiksem. 10-20 cm kõrgusvahemik on piisav, et objekti piir oleks ka looduses tuvastatav. LIDAR andmete põhjal kaardistati esialgsest KR punktist 50 m raadiuses paiknevad karstiobjektid. Alad, kus KR-i punkti piirkonnas oli palju karstinähtusi, mis moodustasid terviku, kaardistati karstialana ning eraldi objektide piire välja ei toodud.

Juhul, kui 50 m raadiuses objekte ei tuvastatud, vaadati laiemat ala (üldjuhul kuni 250 m) objekti asukoha määratlemiseks. KR-i punkti piirkonnast välja jäävate, kuid selgelt tuvastatavate karstiobjektide informatsioon kanti lähedal paikneva objekti andmetabelisse (Näide: võimalikud karstiobjektid punktist 200 m idas, põllumaal), kuid nende objektide piiri

ei kaardistatud ning täpset kirjeldust ei koostatud.

LIDAR andmete põhjal määratletud objektide osas viidi läbi täiendav kaardianalüüs – anti esialgne objekti kirjeldus (maakasutus objekti piirkonnas), hinnang objekti seisundile, võimalikele mõjuteguritele (kraavitus, kaevandamine, loomakasvatushooned jne) ning kaitstusele (paiknemine kaitstavatel aladel). Lisaks selgusid näitajad, millele välitöödega rohkem tähelepanu pöörata.

Kaardianalüüsil kasutati järgmisi andmeid:

1. Objekti paiknemine kaitstaval alal (sh kaitstavad üksikobjektid) ning seotud piirangud (EELIS-e andmed);
2. Objekti paiknemine ürglooduse objektidel (EELIS-e andmed);
3. Maakasutus objekti piirkonnas:
 - a. PRIA põllumassiivide kaardikiht (PRIA andmed 13.01.2014 seisuga);
 - b. Poollooduslike koosluste ja PLK hooldustoetust saavate alade kaardikiht (EELIS-e andmed);
4. Loomakasvatushoonete paiknemine NTA-l (PRIA andmed 13.01.2014 seisuga);
5. Varasemate andmete (nt AS Maves 2002. aasta töö „Karst ja allikad Pandiveres“) analüüsi põhjal tähelepanu väärivad või kontrollimist vajavad andmed;
6. Põhikaart (kõlvikuline jaotus, kraavitus, kaevandamine), ortofoto ja metsanduslik ortofoto (Maa-ameti kaardikihid WMS teenusest), WMS teenusest kättesaadavad ajaloolised kaardid jne.

LIDAR andmete põhjal määratletud objektid olid aluseks välitööde teostamisel.

3.3. Välitööde läbiviimine ja andmete digitaliseerimine

Välitööde eesmärk oli allikate ja karstilehtrite keskkonnaregistri andmete vastavuse tuvastamine tegelikule olukorrale ning mõõdistustööde läbiviimine allikate ja karstilehtrite keskkonnaregistri koordinaatide täpsustamiseks. Välitöödega täpsustati karstiobjektide ning allikate asukohaandmed LIDAR analüüsiga määratletud kohtades, lisaks hinnati objektide seisundit ning seda mõjutavaid tegureid. Tabelis 1 on toodud ülevaade ja selgitused töö käigus hinnatavatest näitajatest ning töö tulemusena Keskkonnaministeeriumile esitatavatest andmetest.

Enamiku objektid ruumikujud kaardistati LIDARi põhjal koostatud samakõrgusjoonte abil, inimese poolt mõjutatud objektidel (eelkõige täidetud lehtritel) kaardistati piir ortofoto alusel. Vajadusel täpsustati objektide välispiiri välitööl GPSiga. Alla 10 m diameetriga objektide kaardistamisel kasutati ka punktina määratlemist (registreeriti objekti keskpunkt). Allikate asukohad kaardistati GPSiga, määratleti objekti keskpunkt. Tabelis 1 on esitatud selgitused töö tulemusena esitatavatele andmetele.

Tabel 1. Selgitus töö tulemusena esitatavatele tabelandmetele.

Näitaja	Selgitus näitaja kohta
Nimi	Allika/karstiobjekti nimi KR andmetel. Nimeta objektidele ja uutele objektidele võib anda nimed. Uute nimede andmisel lähtuda lähedal

Näitaja	Selgitus näitaja kohta
	asuvatest kohanimedest – talu, küla, kohanimed.
KKR Kood	Objekti kood keskkonnaregistris. Uutel objektidel jääb lahter esialgu tühjaks. Juhul kui ühele koodile vastab looduses mitu objekti säilitatakse olemasolev kood ühe kirje juures ning teistele kirjetele luuakse hiljem (andmete keskkonnaregistrisse kandmisel) uued koodid.
*Karsti tüüp (lehter, järv, kurisu, karstiala)	Määratletakse karsti tüüp tabeli rippmenüüs. Rippmenüü valik: lehter, järv, kurisu, karstiala
Asukoha kirjeldus	Objekti ümbruse ja maastikulise eripära kirjeldus. Enamikel objektidel puudus maastikuline eripära (valdavalt põllumassiivid) ning olulised maamärgid, mis lihtsustaksid objekti leidmist. Seetõttu jäi lahter valdavalt täitmata.
Mõjurid	Tüüpmõjurid (looduslikud ja inimtekkelised tegurid), mis määratletakse rippmenüüs. Rippmenüü valik: looduslikud tegurid, ehitustegevus, maaparandussüsteemide rajamine, maavarade kaevandamine, intensiivne maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, jääkreostus, muud tegurid. Muud mõjutegurid ja looduslikud tegurid nimetatakse ja vajadusel teisi tegureid täpsustatakse veerus „kommentaar“.
Staatuse	Info objekti staatuse kohta. Rippmenüü valik: 1) kehtiv (objekt on looduses tuvastatud ning kantud keskkonnaregistrisse), 2) puudub (välitööde tulemusena objekti ei tuvastatud) 3) uus (KR-i kandmata uus karst/allikas).
Staatuse lisainfo	Sisaldab põhjendust/selgitust staatuse kohta. Näiteks põhjendust, miks KR-i kantud allikat/karsti ei tuvastatud, kas karst on mingil põhjusel hävinud või on KR sisaldanud valesid andmeid.
Veepeegli pindala (ha)	Märgitakse pindobjektidena kaardistatud objektidele – objektid, mille diameeter on suurem kui 10 m. Pindala arvutamise aluseks on samakõrgusjoonega piiritletud pindobjekt.
Geomeetria keskpunkti x-koordinaat	Märgitakse punktobjektidele – allikad ja karstinähtused, mille diameeter on väiksem kui 10 m. Koordinaat antakse L-EST97 (EUREF89) projektsioonis.
Geomeetria keskpunkti y-koordinaat	Märgitakse punktobjektidele – allikad ja karstinähtused, mille diameeter on väiksem kui 10 m. Koordinaat antakse L-EST97 (EUREF89) projektsioonis.
Geomeetria pindala (ha)	Määratletakse objektidel, mis on kaardistatud polügoonina ehk objekti läbimõõt on suurem kui 10 m. Pindala arvutamise aluseks on samakõrgusjoonega piiritletud pindobjekt.
Täpsus (m)	Mõõdistuse täpsusaste
Mõõdistuse kp (dd.mm.yy)	Mõõdistuse kuupäev
Lisainfo	Igasugune lisainfo. Oluline nt maakasutus (haritav põld, rohumaa, karjamaa jne), info kui allikast saab alguse jõgi või oja, muud olulised tähelepanekud.
Kommentaar	Täiendavad kommentaarid ja ettepanekud objekti kohta. Nt kui objekti looduses ei tuvastatud või see on hävinud tehakse ettepanek karsti arhiveerimiseks KR-is.

* väljad, mis sisalduvad ainult karstilehtrite tabelis.

Juhul kui ühele KR koodile vastas mitu lähestikku paiknevat karsti või allikat, säilitati ühel objektil olemasolev KR kood ning teistele objektidele loodi uued kirjed. Andmete kandmisel keskkonnaregistrisse luuakse neile KR koodid. Lähestikku paiknevad ning ühtse kompleksi moodustavad allikad/karstid märgiti ühe nimega (nt Imandu allikad) ning esitati eraldi (lehtrid, kurisud) või ühe kirjena (karstiala). Karstialade sisse jäävad objektid kaardistati vaid juhul, kui tegemist oli väga esinduslike karstinähtustega.

Objektid, mille puhul vajasid eeltöödega määratletud ruumiandmed täpsustamist, kaardistati GPS seadmega, mille mõõdistustäpsus on alla ühe meetri horisontaalteljel. Objektid, mille ruumiandmed ei vajanud GPS seadmega kaardistamist, kanti tööde lõppkihile LIDAR andmete järgi. Vajadusel kontrolliti ruumiandmete vastavust välitöödel.

Välitöödel tehtud fotod seoti konkreetsete registriobjektidega keskkonnaregistri koodi alusel (või uutele objektidele antud ajutise koodi alusel).

Välitööde järgselt toimus välitööandmete süstematiseerimine, digitaliseerimine ja kontrollimine. Andmed digitaliseeriti Mapinfo programmis L-EST 97 1 mm täpsusega (EUREF89) projektsioonis.

4. Tulemused

4.1. Karstiobjektid


Käesoleva töö eesmärk oli täpsustada Keskkonnaregistrisse kantud 755 karstiobjekti asukohaandmed Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal.

Välitööde tulemusena tuvastati 570 registris oleva karstiobjekti asukoht. Neist 67 objekti liideti kokku kõrvalasuvate objektidega ning määratleti ühise karstialana. Kirje staatuseks määrati „puudub“, kuna moodustati suurem ala, mis hõlmas mitmeid keskkonnaregistri objektide asukohti. Kirjeldataud kohtades ei olnud üldjuhul otstarbekas kõikide objektide eraldi piiritlemine, kuna karstiobjekte piir ning nende arv on ajas muutuv, karstivormide servad ei ole aga tihti looduses määratavad. Suurema karstiala sees piiritleti eraldi väga esinduslikud või enam ohustatud objektid.

Suurema alana piiritleti ka ajutised või alalised karstijärved. Karstijärved moodustuvad kevadel, kui neid ümbritsevatel aladel tõuseb põhjavee tase oru põhjast kõrgemale. Põhjaveetaseme alanedes kaob ka järv ning kuivemal ajal on enamasti tegemist rohumaaga. Sellised on näiteks ajutised Tudre karstijärved joonisel 1. Kui aga karstijärve satub muda või savikat pinnast, võib taoline veekogu püsida aastaringselt (Maves AS, 2002). Ajutiste järvede piiritlemisel kasutati ortofotot ja LIDARi põhjal koostatud samakõrgusjooni, alaliste järvede ja muude veekogude puhul lisaks Eesti põhikaarti. Ajutiste järvede veepiiri välitöödega üldjuhul ei täpsustatud, kuna 2014. aasta kevad oli erakordselt veevaene. Karsti kaitseks seatud kitsendusi tuleb järgida kogu veepeegli ulatuses, seetõttu ei piiritletud täpseid karstimoodustisi järvede sees. LIDAR mudeli kasutust illustreerivad joonised 2 ja 3.



Joonis 1. Ajutised Tudre karstijärved (objekt LTA1001020) poollooduslikel kooslustel.

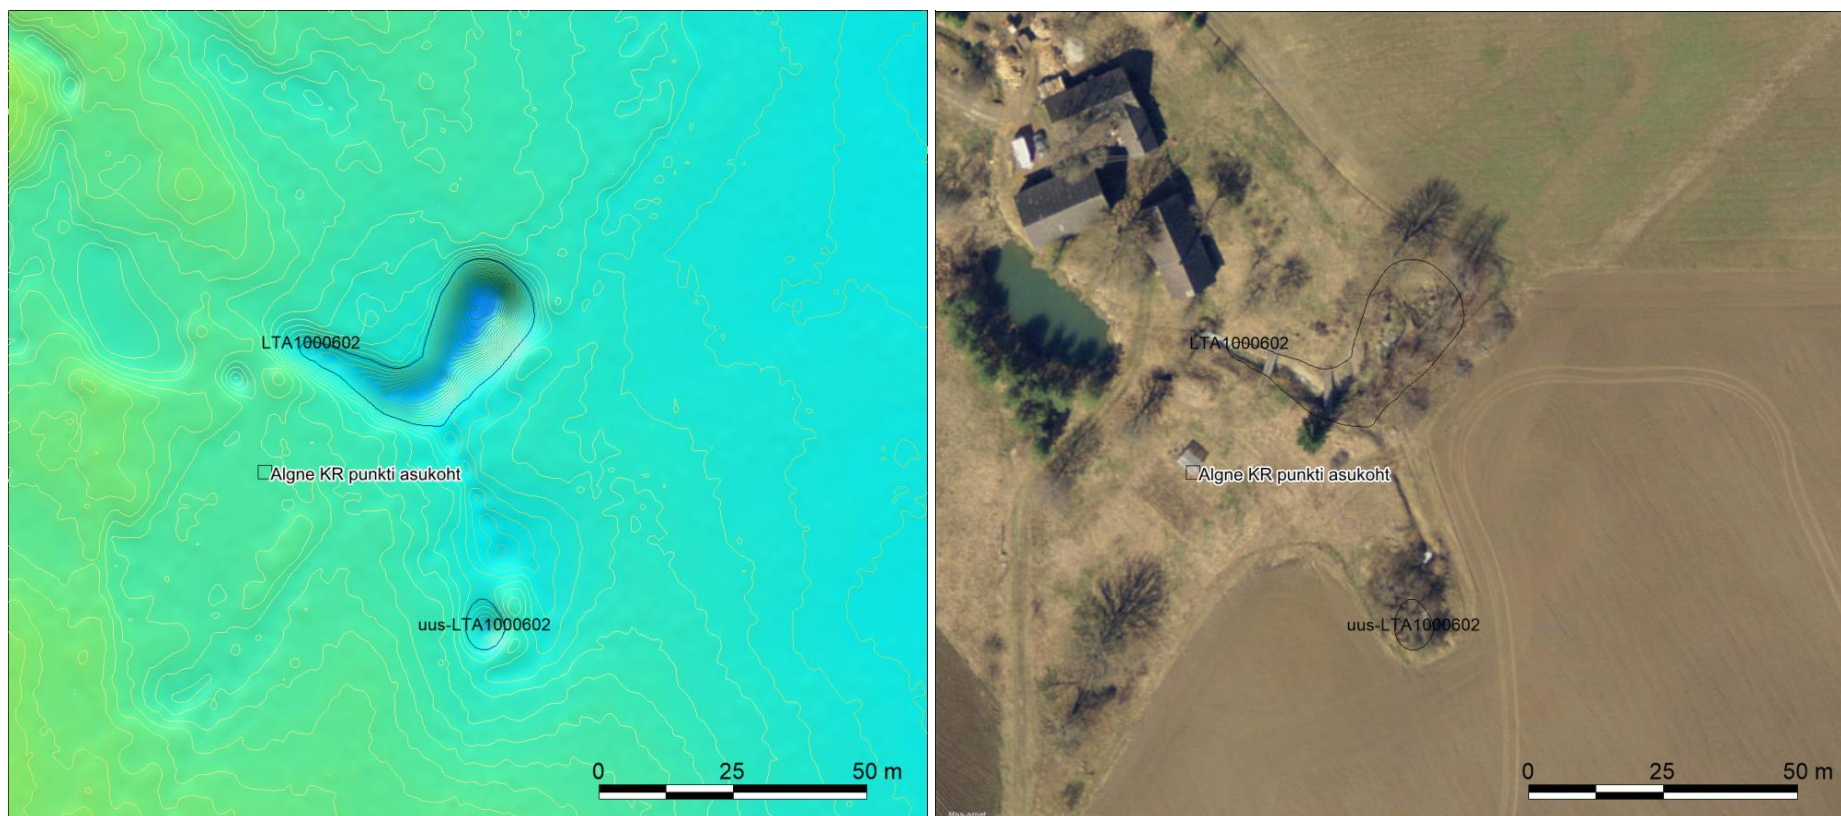

Joonis 2. Kurisu LTA1000602 Metsa karstiväljal – LIDAR kõrgusmudel ja ortofoto kaardipilt (aluskaart: Maa-amet).





Joonis 3. Fotol Kurisu LTA1000602 Metsa karstiväljal.

Lisaks kaardistati välitöödel 96 uut objekti. Valdavalt on tegemist teadaolevate karstiobjektide läheduses paiknevate uute objektidega. Kuna uute objektide otsimine ei olnud käesoleva töö ülesanne, siis kaardistati vaid registriobjektide läheduses paiknevad või välitööde käigus ette sattunud karstid (nt teede ääres).

Välitöödel tuvastatud objektid jaotuvad järgmistesse tüüpidesse:

- 200 lehtrit
- 166 karstiala
- 104 lohku
- 40 järve
- 57 kurisut
- 17 tiiki
- 7 nõgu
- 5 lõhe
- 3 määratlemata objekti (objektid, mis soovitatakse keskkonnaregistris säilitada)
- 1 langatus

Andmeanalüüsi ja välitööde läbiviimisel selgus, et keskkonnaregistrisse kantud objektide valik on sageli küllalt juhuslik ning ei kajasta sageli kõige esinduslikumaid karstiobjekte. Puudus ka teadmine, kas keskkonnaregistri punkt kajastab ühte karstiobjekti või ulatuslikumat karstiala/-välja. Sageli oli keskkonnaregistri punkti kohal arvukalt esinduslikke objekte (joonis 4).

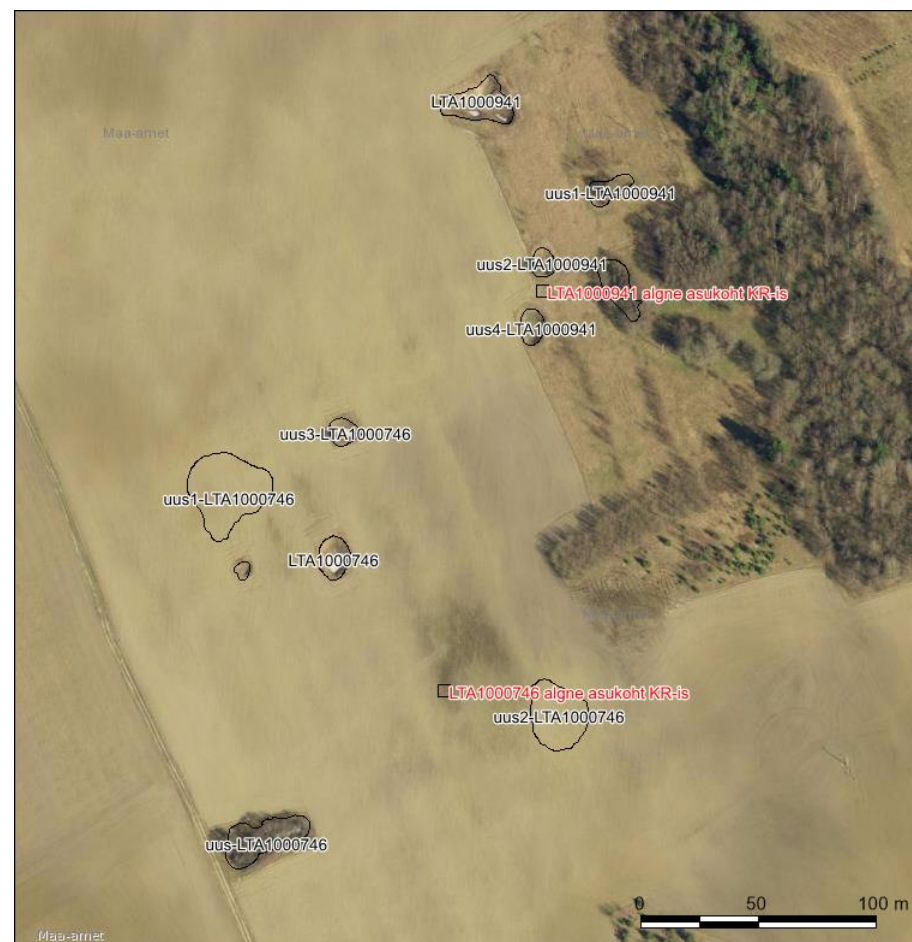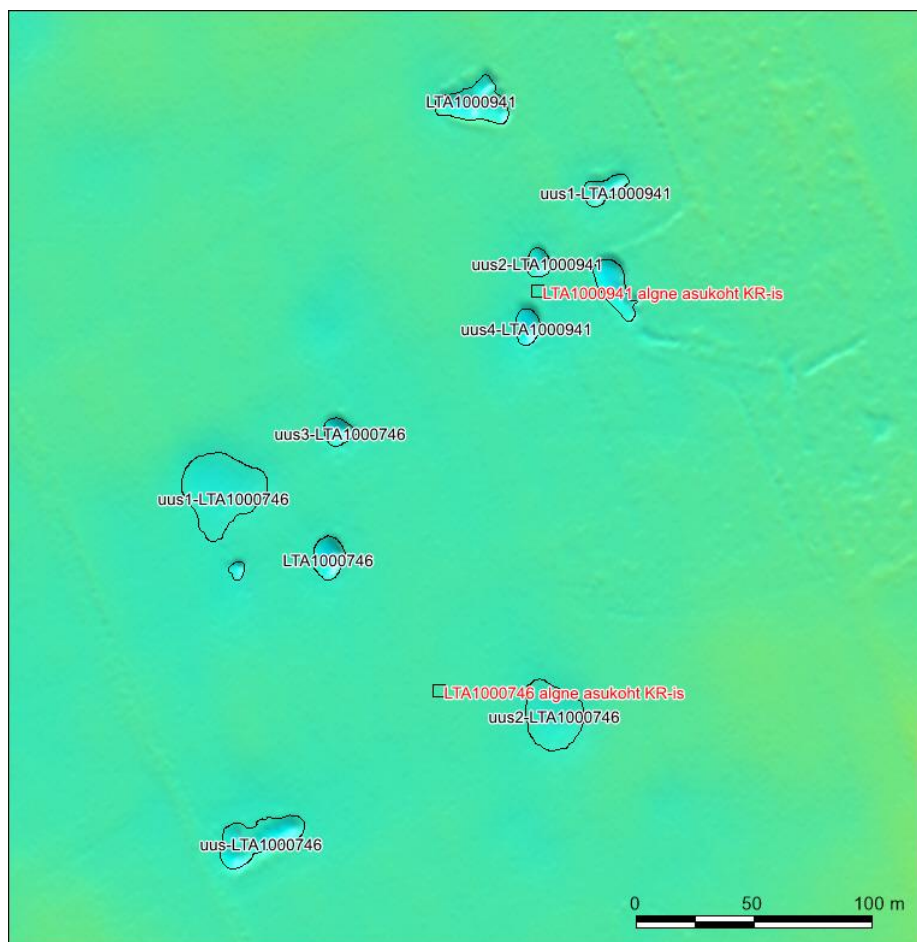

Joonis 4. Täpsustatud lehtrid ja lohud LTA1000746 ja LTA1000941 piirkonnas – LIDAR kõrgusmudel ja ortofoto kaardipilt (aluskaart: Maa-amet).

Piirkonniti erines nii objektide algsete asukohtade täpsus kui ka objektide iseloom ja seisund. Kameraalsete tööde ja välitööde tulemusel ei suudetud tuvastada 184 keskkonnaregistrisse kantud karstiobjekti asukohta. Neist 38 olid määratlematud objektid – valdavalt kiviraunad, kus kaardiandmete ja välitööde põhjal ei olnud võimalik tuvastada karstiobjekti olemasolu. Kolme sarnase objekti puhul (LTA1001081 Risu karstiväljal, LTA1001079 Väike-Maarja karstiväljal ja LTA1001362 Kalana karstialal (oluline allika- ja karstiala)) anti soovitus objektide säilitamiseks keskkonnaregistri andmebaasis, eelkõige kuna tegemist oli selgelt tundlike aladega.

Ülejäänud objektid, mida ei suudetud kameraalsete tööde ega välitööde põhjal leida, on tõenäoliselt hävinud, algne asukoht olnud liialt ebatäpne või objektid vajavad tuvastamiseks muu meetodika kasutamist. Sageli paiknesid need punktid ülepinnaliselt haritud põllumassiivides, kus puudusid selged lohud, vete kogunemisalad või muud karstile viitavad tunnused. Nimetatud objektide andmed tuleks keskkonnaregistri andmebaasis arhiveerida. Samas ei saa välistada karstinähtuste esinemist nendel aladel, kuna karsti esineb kogu NTA ulatuses ning vajadusel tuleb kasutada muid tehnilisi lahendusi (nt georadariuuringuid) karsti tuvastamiseks ja piiritlemiseks. Vajadusel tuleb täiendavaid uuringuid läbi viia ka ulatuslike karstialade kaardistamiseks, mis ei olnud käesoleva töö ülesanne. Esinduslike karstiobjektide asukohad keskkonnaregistris olid enamasti täpsemad.

Käesoleva töö ülesanne oli ka hinnata karstiobjektidele mõju avaldavaid tegureid. Intensiivne maaharimine oli mõjuteguriks 486 karstil ehk 81%-l kõikidest kaardistatud objektidest. Põllumajanduse olulisus karsti ohustava tegurina on eeldatav, kuna keskkonnaregistrisse kantud objektid paiknevad valdavalt põllumassiivides. Põldude väetamise ja taimekaitsevahendite kasutamise reguleerimine karstiobjektide piirkonnas on üks olulisimaid tegevusi tagamaks põhja- ja pinnavee kaitset. Seetõttu on eriti oluline põldudel asuvate karstiobjektide kaitse praktiline korraldamine. Suur osa lehtritest paiknevad põllumassiivis või selle servas, nende ümber kasvavad puud ja põõsad. Sageli suubub siia ka kraav või oja. Selliste karstilehtrite ümbruses on kahtlemata vaja tagada looduslikkus.

Samas on põldudel küllalt palju raskemini tuvastatavaid objekte, nagu lauged lohud, ajutised väiksemad lehtrid, mis otseselt ei takista põllu harimist. Põllutööde käigus võivad sellised karstivormid mattuda ja samas tekib karstialal pidevalt uusi karstivorme (Maves AS, 2002). Algsel Pandivere veekaitsealal toodi välja just haritavatele maadele jäävad karstinähtused, et vältida nende kaudu võimalikku reostust. Paarikümne aastaga on väiksemate karstilehtrite servad muutunud laugeks ja paljudel juhtudel vormid maastikul raskesti tajutavaks. Sageli on karsti asukoht vaid aimatav, kuna ülepinnaliselt haritud põllul on väiksemaid lehtreid või lohke järjepidevalt kinni küntud. Sarnased lohud olid sageli tuvastatavad eelkõige kõrgusandmete põhjal. Andmed tuleb keskkonnaregistri andmebaasis säilitada, kuna pideva maaharimise tulemusena on karstiobjekti kuju muutunud. Suure tõenäosusega on mattunud lõhe pinnase all paes säilinud. Põllumassiivis paiknevatesse lohkudes koguneb suurveeajal vesi ning selle kaudu on olemas ka põhjavee reostuse oht. Samuti on võimalus, et selle koha lähistel võib toimuda uus langatus.

Sageli paiknevad lehtrid, lohud ja kurisud ulatuslikuma sulglohu põhjas, kus vete liikumine on selgelt karstiobjekti suunas. Nendes kohtades ei pruugi olla 10 m raadiusega puhvertsoon (kus ei lubata väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamist) piisav põllumajandusreostuse ära hoidmiseks (joonis 5).



Joonis 5. Lehter uus2- LTA1001027 põllumassiivis Metsla karstiväljal.

Osad maaomanikud on jätnud karsti servast 10 m raadiuse ala üles harimata. Alaline taimkate lehtri ümber takistab toitainete kiiret liikumist karsti suunas. Praktikas oleks see mõeldav üksikute karstiobjektide piirkonnas. Eesti viljakaimatel muldadel paiknevad põllumassiivid, kus leidub ühtlasi väga palju karstiobjekte ei saa jääda põllumajanduslikust kasutusest välja. Väetamise ja taimekaitsevahendite kasutamise nõuetest kinnipidamist karstialal on keeruline kontrollida. Põhjavee kaitse saab reaalsuses tagada läbi põllumajandustootjate ja laiemalt üldsuse teadlikkuse kasvu.

Poollooduslikel kooslustel paiknevate karstiobjektide seisund on parem, kuna ei toimu maa intensiivset harimist, lubatud ei ole kasutada väetisi ja taimekaitsevahendeid (joonis 6).



Joonis 6. Lehter LTA1001118 niidul Salda karstiväljal.

Maaparandussüsteemide rajamine oli mõjuteguriks 80 karstiobjektile. Karstile iseloomulikud vete kogunemisalad, langusalad ning muud negatiivsed pinnavormid on sageli ulatuslikult kuivendatud. Loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus oli mõjuriks 40 karstiobjektile. Maavarade kaevandamist märgiti mõjurina 12 objekti puhul. Ulatusliku maavarade kaevandamise tulemusena muutub piirkonna veerežiim. Selliseid mõjusid on näha näiteks Jupri karstioja piirkonnas (joonis 7), kus vee liikumise suund on kaevandamise tulemusena muutunud). Kaevandamise mõjuga piirkonnad vajavad täpsete hinnangute andmiseks täiendavaid uuringuid.



Joonis 7. Jupri karstiorg LTA1000727 2012. aastal (foto autor Kalju Vaga).

12 objekti oli mõjutatud ehitustegevusest. Mitmed karstilohud või lehtrid ning allikad olid kujundatud (süvendatud) tiikideks. Valdavalt oli välitöödel võimalik tuvastada objekti algne seos karstiga. Leidus ka alasid, kus tee kulges läbi karstiobjekti.

Muudest mõjuritest on olulisim karstiobjekti täitmine või prügistamine. Sageli oli tõenäolise lehtri või lohu kohale kuhjatud põllukive ning karstiobjekt ei olnud enam tuvastatav – moodustunud oli kiviraun. Vastavad objektid omavad andmetabelis märget „määratlematu“. Nimetatud objektide puhul võib tegemist olla karstiobjektidega, kuid visuaalne vaatlus ning kõrgusandmete analüüs ei võimaldanud seda täpsemalt hinnata.

Tuvastatud karstiobjektidest oli täidetud umbes 50 (ei arvestata nn määratlematuid kiviraunasid). Valdavaks täitematerjaliks olid põllukivid (joonis 8 ja 9), aga ka oksad, muu puitmaterjal, prügi (ka olmeprügi, autorehvid), pinnas jne (joonis 10 ja 11).



Joonis 8. Kividega täidetud lehter LTA1001116 karjamaal.



Joonis 9. Kividega täidetud lehter LTA1000876 karjamaal.



Joonis 10. Tugevalt prügistatud nimetu karst LTA1001011-uus1.



Joonis 11. Prügistatud lehter LTA1001311 Järni karstiväljal.

Muudest ohuteguritest avaldavad mõningast mõju raied, lisaks objekti paiknemine teede servas, asulates või külades, majapidamiste läheduses või mujal inimkoormusega aladel.

Metsaaladel enamasti ohutegurid puudusid. Mõjuritena käsitleti kuivendussüsteemide rajamist, aga ka kaevandamist jm tegureid. Metsas paiknevate karstiobjektide, eelkõige kurisute, kaudu võib reostus põhjavele jõuda kuivendussüsteemide läbi. Seda juhul, kui kuivenduskraavid kulgevad põllumassiivis või selle servades, kust toitainete rikkad veed satuvad kraavi ning nende kaudu kurisusse. Võrreldes põllumassiivis paiknevate karstidega, on metsaaladel paiknevate karstide kaitse vajadus oluliselt väiksem.

Mitmed uuritud karstiobjektid paiknevad kaitstavate alade koosseisus (tabel 2), kus mõjutegurite surve on kahtlemata väiksem. Karstide või sellega seotud elupaigatüüpide kaitse on nimetatud kaitse-eesmärgina Mädaepea tammiku maastikukaitseala, Porkuni maastikukaitseala, Vinni-Pajusti maastikukaitseala ja Lüsingu maastikukaitseala kaitse-eesmärkide hulgas. Mitmete nimetamata alade kaitsekord on vananenud. Karsti ja sellega seotud elupaikade uurimiseks ning kaitse tagamiseks on kaitstava ala siseselt võimalik ellu viia täiendavaid kaitsemeetmeid, samuti tellida uuringuid ja viia läbi seiret seisundi ja mõjude hindamiseks.

Allikate ja karstivormide kaitset käsitleb ka Eesti ürglooduse raamat, millesse on kantud suuremad ja kultuuriajaloolist väärtust omavad objektid.

Tabel 2. Kaitstavatel aladel paiknevad karstiobjektid

Kaitstav ala	Keskonnaregistri kood
Võlumäe-Linnamäe MKA	KLO1000430
Neeruti maastikukaitseala	KLO1000544
Savalduma karstiala	KLO1000028
Pudivere park	KLO1200312
Porkuni maastikukaitseala	KLO1000270
Vinni-Pajusti maastikukaitseala	KLO1000297
Mädaepea tammiku maastikukaitseala	KLO1000578
Lüsingu maastikukaitseala	KLO1000325
Einmanni mõisa park	KLO1200282
Kuie mõisa park	KLO1200299
Mõdriku mõisa park	KLO1200183
Rohu mõisa park	KLO1200333
Jalgsema hoiuala	KLO2000118
Tudre hoiuala	KLO2000120
Järni hoiuala	KLO2000033

Karsti tutvustamiseks on loodud mitmeid õpperadu ning paigaldatud teabetahvleid. Vahetult Pärnu – Rakvere – Sõmeru maantee servas oli karstiobjekt LTA1000726 ning selle juures säilinud tähis "Pandivere riiklik veekaitseala – Kurisu – Augu karstilehtrid" (joonis 12).




Joonis 12. Tähistatud Kurisu-Augu karstilehtrid LTA1000726.

4.2. Allikad

Töö hõlmas 26 allika asukoha täpsustamist Adavere-Põltsamaa NTA osas. Välitööd allikate asukohtade täpsustamiseks tehti 2013. aasta sügisel ning 2014. aasta kevadel ja sügisel. Tegemist oli erakordselt veevaese ajaga, mistõttu ei suudetud kõikide allikate asukohti tuvastada. Välitööde käigus täpsustati kaheksa Keskkonnaregistrisse kantud allika asukohaandmed, lisaks registreeriti kaheksa uut allikat.

2014. aasta sügisel kontakteeruti valdadega ning kaasati välitöösse kohalikud inimesed, kuid enamikke allikaid väga madala veeseisu tõttu siiski tuvastada ei õnnestunud.

Allikatele avaldavad peamiselt mõju eesvoolude süvendamine ja paisjärvede rajamine allikate alal ja mõjuraadiuses, lisaks looduslike allikate kaevamine ja kujundamine tiikideks. Mitmed allikad paiknesid põllumassiivide mõjualas (joonis 13).

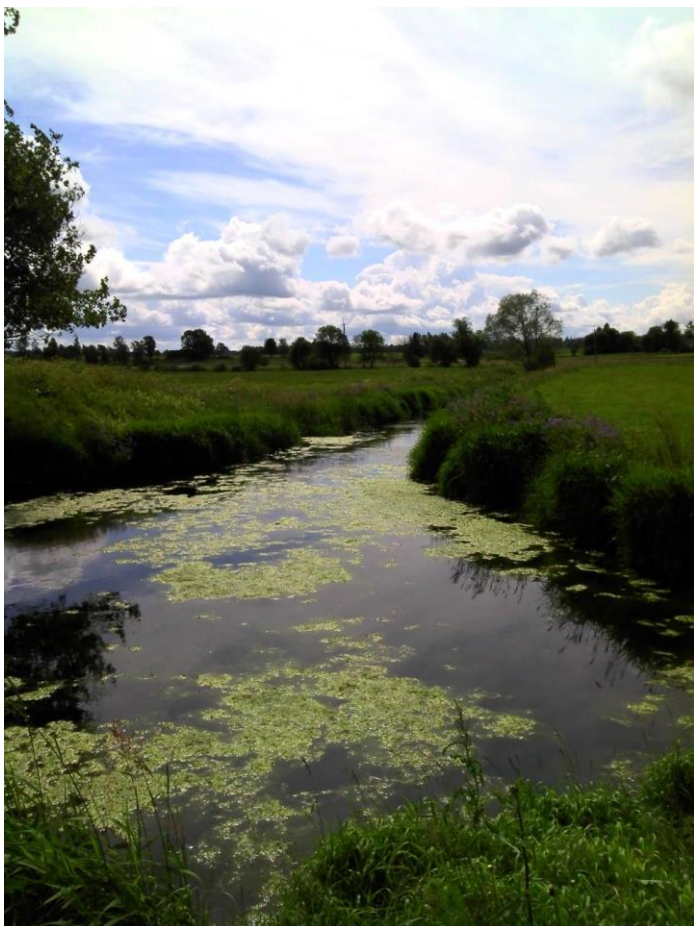

Joonis 13. Objekt „Allikas-uus9“ Vandu karstiväljal.

Kasutatud allikad

Kirjandusallikad:

Eesti Loodushoiukeskus MTÜ. 2011. Pandivere veekaitse ja elupaikade säilimise eesmärgil kaitset vajavate allikate registri koostamine.

Maves AS. 2002. Karst ja allikad Pandiveres. Tallinn.

TA Geoloogia Instituut, AS Maves. 1994. Pandivere Riikliku Veekaitseala karsti ja allikate kataloog.

Õigusaktid:

Veeseadus (RT I 1994, 40, 655)

Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri (RT I 2003, 10, 49)

Andmebaasid:

Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)

Lisad

Lisa 1. Adavere-Põltsamaa NTA-l täpsustatud allikate tabel

Nimi	KKR kood	Foto	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Mõjurid	Staatus	Staatus lisainfo	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria pindala (ha)	Täpsus (m)	Mõõdistuse kuupäev	Lisainfo	Kommentaar
Kalana allikas (oluline allika- ja karstiaala)	LTA1001497		0	0				616513	6511930	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	Ürglooduse kihi objektid on sellest 2,5- 3,5 km kaugusel idas ja kagus.
(nimetu allikas)	LTA1001521		0	0				620256	6505369	0		9.10.2014	Punkti asukohad heinamaa, madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001520		0	0				620332	6505440	0		9.10.2014	Kaevatud või süvendatud tiik, võib olla allikatoiteline	
(nimetu allikas)	LTA1001525		0	0				621536	6504440	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001527		0	0				621564	6504274	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001528		0	0				621569	6504184	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001526		0	0				621609	6504300	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001529		0	0				621618	6504227	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001513		0	0				621990	6513653	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001530		621817.4	6501975.52	-	kehtiv		621991	6502196	0		9.10.2014	Metsas suurem allikaline ala. Täpset ala keeruline piiritleda.	Algset asukohta oluliselt muudetud. Olulised mõjurid puuduvad.
(nimetu allikas)	LTA1001535		0	0				623382	6500288	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001536		0	0				623415	6500402	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001534		0	0				623458	6500205	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001533		623460.52	6500282.75	-	kehtiv		623496	6500248	0		9.10.2014	Metsas allikas. Olulised mõjutegurid puuduvad.	Seafarm 450 m läänes.
(nimetu allikas)	LTA1001523		0	0				624508	6508252	0		9.10.2014	Punkt paikneb põllul, tegelik asukoht võib olla kraavi põhjas. Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001522		624589.26	6508309.69	intensiivne maaharimine	kehtiv		624575	6508324	0		9.10.2014	Põllumassiivis allikas (võib olla ka kurisu).	Põhikaardil nimetud "Nõiaallikas"
(nimetu allikas)	LTA1001524		0	0				624904	6502910	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001515		0	0				627886	6510401	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001514		627909.76	6510454.79	-	kehtiv		627900	6510450	0		9.10.2014	Metsas Ilvese allikas.	

Nimi	KKR kood	Foto	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Mõjurid	Staatus	Staatus lisainfo	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria pindala (ha)	Täpsus (m)	Möödistuse kuupäev	Lisainfo	Kommentaar
													Suubub ojana Pikknurme jõkke.	
(nimetu allikas)	LTA1001517		0	0				627915	6510365	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001516		0	0				627936	6510408	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001518		630041.79	6513732.59	-	kehtiv		630051	6513704	0		9.10.2014	Metsa serval allikas, läänes kuivenduskraav.	
(nimetu allikas)	LTA1001519		0	0				630098	6513708	0		9.10.2014	Madala veeseisu tõttu ei suuda asukohti tuvastada.	
(nimetu allikas)	LTA1001531		621783.47	6501999.19	-	kehtiv		621905	6502120	0		9.10.2014	Allikas metsas, läheduses elamud.	Algset asukohta oluliselt muudetud.
(nimetu allikas)	LTA1001532		621841.73	6501953.84	-	kehtiv		621626	6502030	0		9.10.2014	Metsas suurem allikaline ala. Täpset ala keeruline piiritleda.	Asukohta oluliselt muudetud. Olulised mõjutegurid puuduvad.
Sopimetsa allikas (oluline allika- ja karstiala)	LTA1001498		615193.93	6516937.58	-	kehtiv		615224	6516927	0		9.10.2014	Metsaalal allika arvatav asukoht. Kivid, vahetult kraavi servas.	
Nimetu allikas	Allikas-uus1		609023.77	6564781.48	-	Uus		0	0	0		5.06.2014	Esinduslik allikas metsas, kraavi läheduses. Põhjas karstilehter. Idas majapidamine.	Allikast läänes kuivendatud alad.
Nimetu allikas	Allikas-uus3		611657.11	6541208.58	Maaparandussüsteemide rajamine	Uus		0	0	0		10.04.2014	Väike allikas kraavis.	
Nimetu allikas	Allikas-uus4		611678.46	6541132.11	-	Uus		0	0	0		10.04.2014	Allikas loodusliku rohuma servas.	
Nimetu allikas	Allikas-uus6		614715.62	6543979.44	Ehitustegevus, maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	Uus		0	0	0		10.04.2014	Põllul tee serval allikas, nõiakaev. Veed juhtitud kraavide ja tiikide süsteemiga suurde kurisusse (kagus).	Allika ümber betoonvöö.
Nimetu allikas	Allikas-uus9	Allikas-uus9.jpg	625418.93	6578438.04	-	uus		0	0	0		3.07.2014	Allikas Vandu karstiväljal. Alal on tihe kuivenduskraavide võrgustik ja põllumajanduslik tegevus.	
Nimetu allikas	Allikas-uus5		620133.23	6511633.18	intensiivne maaharimine	uus		0	0	0		9.10.2014	Allikaline ala metsatukas. Ümbritsetud põllumassiiviga.	
Nimetu allikas	Allikas-uus10		611264.03	6561037.61	intensiivne maaharimine	uus		0	0	0		5.06.2014	Hooldatud rohumaal allikatega ala. Kevadel üleujutatud. Täpsed allikate asukohad vajavad selgitamist.	
Nimetu allikas	Allikas-uus11		611874.08	6542157.91	intensiivne maaharimine	Uus		0	0	0		10.04.2014	Allikamets, täpseid allikate asukohti ei kaardistatud. Läheduses kurisu. Läheduses põllumassiivid.	

Lisa 2. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa NTA-l täpsustatud karstiobjektide tabel

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatusel lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaari
Järtu karstiväli	Ala	626620.65	6571199.89	0.000	LTA1000609	Karstiaala põllul, rohumaal ja metsas. Metoodika ei võimalda ala täpsemat kaardistamist.		intensiivne maaharimine	626729	6571096	kehtiv		10.06.2014	Eraldi objektide piiritlemine ei ole otstarbekas
Nõmmküla jaama ümbruse karstialad	-	0	0	0.000	LTA1000615	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, karstiobjektid puuduvad (vee kogunemisalasid ei ole näha)		intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud)	617293	6564390	puudub	objekte ei tuvastatud (võib olla maaharimisega hävinud)	5.06.2014	
(nimetu karst)	Ala	621293.41	6504659.5	0.000	LTA1000618	Ulatuslikum karsti- ja allikaala. Paikneb pargis. Konkreetseid objekte ei tuvasta. Osalt ala ümber kujundatud.		Ehitustegevus, muu	621175	6504623	kehtiv		22.07.2014	Paikneb pargis. Metoodika ei võimalda ala täpsemat kaardistamist.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000622	Liidetud LTA1000850 juurde		-	638573	6575002	puudub	Liidetud LTA1000850 juurde	1.07.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000636	Karstiobjekte ei tuvasta, tegemist allikaga.	LTA1000636.jpg	-	608021	6567533	Puudub	objekte ei tuvastatud	4.06.2014	Karstipunkti kohal on keskkonnaregistris allikas.
Avanduse karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000640	Ülepinnaliselt haritud. Kogu põld madalamal alal. Konkreetseid karstiobj ei ole tuvastatavad.		-	638616	6549079	puudub	objekte ei tuvastatud	4.07.2014	1990 a andmetel olid põldudel lamedad karstinõod.
Saksi karstijärved (oluline allika- ja karstiaala)	-	0	0	0.000	LTA1000644	Liidetud kokku objektiga LTA1001199			619743	6569556	puudub	Liidetud kokku objektiga LTA1001199	10.06.2014	
(nimetu karst)	kurisu	628121.44	6560625.34	0.000	LTA1000648	Karstipunkti kohal on kuivenduskraavis neeldumiskoht. Kraav kulgeb põllumassiivis, oluline põllumajanduse mõju!	LTA1000648.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	628118	6560679	kehtiv		9.06.2014	
Varangu allikad (oluline allika- ja karstiaala) (Varangu karstiväli)	-	0	0	0.000	LTA1000655	Objekt liidetud LTA1000601 alla			620427	6546655	Puudub	Objekt liidetud LTA1000601 alla	7.05.2014	Allikatoiteline järv, KR-is varasemalt allikate asukohad
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000694	Põllumassiivis kiviraun, tõenäoliselt ei ole tegu karstiobjektiga. Muid objekte piirkonnas ei tuvasta.		intensiivne maaharimine, muu	629756	6561944	puudub	objekte ei tuvastatud	9.06.2014	
Jaala karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000704	punkt paikneb metsas, konkreetseid karstiobjektid puuduvad. Jääb suuremale karstialale.		Maavarade kaevandamine, maaparandussüsteemide rajamine	630544	6545989	Puudub	objekte ei tuvastatud	4.07.2014	Lõunas on Kamariku paekivikarjäär. Põhjapoolsel põllul liigniisked alad.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000711	Punkti kohal on põllumassiiv. Läheduses rohumaariba, mets ja majapidamine. Konkreetseid objekte ei tuvasta.		-	617419	6565839	puudub	objekte ei tuvastatud	5.06.2014	

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Karitsa karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000720	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, karstiobjektid puuduvad		intensiivne maaharimine	633655	6574554	puudub	objekte ei tuvastatud	2.07.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000722	punkti kohal ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Kagus kuivenduskraavide võrgustik. Konkreetseid karstiobjekte ei tuvasta		-	624161	6508221	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	Punktist 250 m kaugusel kirdes kiviraun (tegemist võib olla täidetud karstiga).
Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1000723	Lisatud objekti LTA1000701 juurde			639712	6576140	puudub	Lisatud objekti LTA1000701 juurde	2.07.2014	Punktid karstide kihil arhiveerida.
Vahakulmu karstipiirkond	-	0	0	0.000	LTA1000739	Karstiobjekte ei tuvasta, punkti kohal pikaajaline rohumaa, läheduses väikesed metsatukad ja võsastunud alad. Põllul põhjas mõned niisked alad.		-	617941	6568567	puudub	objekte ei tuvastatud	5.06.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000756	Objekti asukohal pole ühtegi konkreetset objekti. Ülepinnaliselt haritud põld.		-	609097	6536435	puudub	objekte ei tuvastatud	10.04.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000762	Punkti kohal on ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Karstiobjekte ei tuvasta		-	620734	6504615	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	
(nimetu karst)	Ala	636747.02	6576160.54	0.000	LTA1000763	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, punkti kohal vete kogunemisala. Põldudel kuivendusvõrgustik.		intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	636753	6576014	kehtiv		2.07.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000769	Põllumassiivis, ülepinnaliselt haritud, punkti läheduses põllul suur kivi. Karstiobjekte ei tuvasta		-	626090	6552082	puudub	objekte ei tuvastatud	9.06.2014	Võimalik täidetud lehter 280 m kaugusel põhjas.
Kuie ja Võhmuta karstialad	-	0	0	0.000	LTA1000772	Liidetud objektiga LTA1001088		-	613077	6550314	Puudub	Liidetud objektiga LTA1001088	27.05.2014	
Vooreküla karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000777	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Konkreetseid karstiobjektid puuduvad		-	642957	6568950	puudub	objekte ei tuvastatud	2.07.2014	
Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) (Varangu karstiväli)	-	0	0	0.000	LTA1000779	Objekt liidetud LTA1000601 alla			620411	6546629	Puudub	Objekt liidetud LTA1000601 alla	7.05.2014	Allikatoiteline järv, KR-is varasemalt allikate asukohad
Aruküla karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000785	Ülepinnaliselt hooldatud pikaajaline rohumaa. Karstiobjektid puuduvad		intensiivne maaharimine	643968	6563683	Puudub	Objekte ei tuvastatud	2.07.2014	LK hoone 500 m kagus
Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) (Varangu karstiväli)	-	0	0	0.000	LTA1000791	Objekt liidetud LTA1000601 alla			620169	6546703	Puudub	Objekt liidetud LTA1000601 alla	7.05.2014	Allikatoiteline järv, KR-is varasemalt allikate asukohad
Risu karstiväli	Ala	622918.99	6551724.04	0.000	LTA1000794	Punkti asukohal on soostunud ala, kus sees mõned		-	622918	6551724	kehtiv		9.06.2014	Konkreetsed objekte ei piiritle,

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						kuivenduskraavid. Soo on ümbritsetud metsaga. Konkreetseid karstiobjekte ei tuvastanud.								olulised mõjurid puuduvad. Tegemist tundliku alaga, võiks KRis säilitada.
Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Aavere karstiorg)	-	0	0	0.000	LTA1000798	Liidetud LTA1001280 juurde		-	616635	6551449	puudub	liidetud LTA1001280 juurde	27.05.2014	
Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Mängupealse karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1000802	Liidetud teise objektiga			615888	6551118	puudub	Liidetud objektiga LTA1000680	27.05.2014	
Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) (Varangu karstiväli)	-	0	0	0.000	LTA1000804	Objekt liidetud LTA1000601 alla			620328	6546613	Puudub	Objekt liidetud LTA1000601 alla	7.05.2014	Allikatoiteline järv, KR-is varasemalt allikate asukohad
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000809	Punkti kohal on ülepinnaalset haritud põllumassiiv ja kuivenduskraav. Konkreetseid karstiobjektid puuduvad.		Intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	633149	6555611	Puudub	Objekte ei tuvastatud	4.07.2014	Palju vesiseid lohke punktist 500 m kaugusel idas.
Saksi karstijärved (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1000811	Liidetud kokku objektiga LTA1001199			619226	6569941	puudub	Liidetud kokku objektiga LTA1001199	10.06.2014	
Kalana karstiala (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1001365	Punkti kohal on ülepinnaalset haritud põllumassiiv ja lõunas kuivenduskraav. Karstiobjekte ei tuvasta.		-	617348	6508953	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	
Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Mängupealse karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1000819	Liidetud teise objektiga			615988	6550854	puudub	Liidetud objektiga LTA1000680	27.05.2014	
Äntu karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000826	Paikneb põllumassiivis, mis ülepinnaalset haritud. Kogu ümbritseval põllul vesised alad. Konkreetseid objektid ei ole tuvastatavad.		-	628928	6553459	puudub	objektid ei ole tuvastatavad	9.06.2014	
Rahkla karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000835	Ülepinnaalset haritud põllumassiiv. karstiobjektid		intensiivne maaharimine	645084	6554186	puudub	objekte ei tuvastatud	18.06.2014	eemaldada KRist

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						puuduvad.								
Assamalla luha karstijärv (oluline allika- ja karstiala) (Assamalla karstiväli)	-	0	0	0.000	LTA1000836	Liidetud kokku LTA1001110 juurde		-	628646	6568356	puudub	Objekt liidetud LTA1001110 juurde	9.06.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000842	Punkti asukohal on mets, konkreetseid objekte ei tuvastata.		-	630764	6553301	Puudub	Objekte ei tuvastatud	9.06.2014	Läheduses haritav põllumassiiv, kus leidub vesiseid alasid. Konkreetseid objekte ei tuvastata.
(nimetu karst)	nõgu	621007.92	6502717.15	0.000	LTA1000843	Punkti kohal metsas väike kraavitaoline nõgu, sisse veetud vösa. Ei ole esinduslik objekt. Olulised mõjutegurid puuduvad.		-	621027	6502708	kehtiv		22.07.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000853	Põllumassiivis vana talukoht, servas hoone vundament. Karstiobjekte ei tuvastata. Ümbritsev põld ülepinnaaliselt haritud.		-	629261	6564230	puudub	objekte ei tuvastatud	9.06.2014	
Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1000856	Lisatud objekti LTA1000701 juurde			639802	6576269	puudub	Lisatud objekti LTA1000701 juurde	2.07.2014	Punktid karstide kihil arhiveerida.
Vassivere karstiväli	Ala	626881.98	6573931.03	0.000	LTA1000865	Karstiala metsas, mõjutegurid puuduvad. Hõlmab suurt ala, konkreetset piiri ei kaardistata.		-	626881	6573931	kehtiv		3.07.2014	
Vahakulmu karstipiirkond	-	0	0	0.000	LTA1000870	Punkti kohal on rohumaa ja metsatukakesed/puuderiba. Läheduses majapidamine. Konkreetseid karstiobjekte ei tuvastata - võimalik, et täidetud ja hävinud.		-	617799	6568529	puudub	objekte ei tuvastatud	5.06.2014	
Triigi-Pudivere karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000873	Punkti asukohal on hoone. Karstiobjektid puuduvad.		-	633912	6552656	puudub	tõenäoliselt algselt ebatäpne määrang	4.07.2014	KRi arhiveerida. Lähedal paiknevad põllumassiivil niiskeid alasid, kuid konkreetseid objekte ei tuvastata
(nimetu karst)	lohk	643973.75	6561115.56	0.000	LTA1000900	Punkti kohal lohk ja ülepinnaaliselt haritud põllumassiiv. Konkreetseid karstiobjektid puuduvad.		-	644100	6561227	kehtiv	lohk on, lehtrit pole.	2.07.2014	Punktist 230 m kaugusel kagus kiviraun - karstiobjekt ei ole määratletav.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000905	Punkti kohal on mets, servas tee. Lõunas märjad alad ja sügavad kuivenduskraavid.		-	598800	6569955	puudub	konkreetseid objekte ei tuvastatud.	4.06.2014	Punkt jääb ulatuslikule karstialale, punkti kohal olulised mõjurid puuduvad

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														ja täpset ala ei kaardistata.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000920	Paikneb ulatusliku allika- ja karstiala piiril, mis valdavalt metsamaadel, konkreetseid objekte ei piiritle, alal palju kuivenduskraave.		maaparandussüsteemide rajamine	607339	6566938	puudub	karstiobjekte ei tuvastatud	4.06.2014	Punkti läheduses on KRis allikas. Läheduses ulatuslik ala kevadel üle ujutatud.
(nimetu karst)	Ala	626360.98	6575158.74	0.000	LTA1000922	Metsalal ulatuslik karstiala, palju erinevaid objekte. Alal tehtud raiet.		-	626229	6575222	kehtiv		3.07.2014	Täpset ala ei piiritleta. Olulised mõjurid puuduvad.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000938	Metsaala, punkt paikneb ulatuslikul karstialal, mis kevadel suures ulatuses üle ujutatud. Läheduses mitmed kuivenduskraavid		-	612478	6567139	puudub	Liidetud objektiga LTA1000771	5.06.2014	Eraldi objekte ei piiritleta, liidetud alaga LTA1000771
Aruküla karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000945	Ülepinnaliselt hooldatud pikaajaline rohumaa. Punkti kohal kirde-edelasuunaline lauge nõgu/langatus (maastikul ei ole tuvastatav). Ei ole esinduslik objekt. Konkreetsemaid objekte ei tuvasta.		-	644285	6563140	Puudub	Objekte ei tuvastatud	2.07.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000956	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, alal mitmeid laugeid lohke, esinduslikud objektid puuduvad.		-	625855	6502212	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	Loodes on loode-kagusuunaline nõgu
Ristiküla karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000960	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Karstiobjektid puuduvad		-	647134	6563576	puudub	objekte ei tuvastatud	2.07.2014	Esialgne määrang võis olla ebatäpne või hävinud maaharimise tagajärjel
(nimetu karst)	Ala	620175.76	6506521.92	0.000	LTA1000961	Rohumaadel ja metsas olulise kuivenduse mõjuga ala. KRis säilitada, kuivenduse ja põllumajanduse mõju.		intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	620076	6506347	kehtiv		22.07.2014	Metoodika ei võimalda ala täpsemat kaardistamist.
Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1000963	Liidetud objekti LTA1001105 juurde		-	640948	6578275	puudub	Liidetud objekti LTA1001105 juurde	2.07.2014	
Kannastiku karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000968	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Karstiobjekte ei tuvasta		-	641151	6568329	puudub	objekte ei tuvastatud	2.07.2014	
Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1000970	Lisatud objekti LTA1000701 juurde			639853	6576280	puudub	Lisatud objekti LTA1000701 juurde	2.07.2014	Punktid karstide kihil arhiveerida.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000991	Metsamaal, kus tehtud raiet. Objekt on kas mattunud või siis esialgne ebatäpne määrang - objekte ei tuvastatud.		muu	644178	6565763	Puudub	Objekti ei tuvastatud	2.07.2014	Raie
(nimetu karst)	Ala	629765.06	6556213.66	0.000	LTA1001007	Kagu ja edelasuunas kulgevad		intensiivne	629766	6556386	kehtiv		9.06.2014	Metoodika ei

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Mõõdistuse kuupäev	Kommentaar
						piklikud nõod.		maaharimine, muu						võimalda ala täpsemat kaardistamist. Loodes Väike-Maarja asula.
Sirevere karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001013	Punkti asukohal põld. Konkreetseid objekte ei tuvasta, paikneb ulatusliku karstiala servas. Läheduses sügavad kuivenduskraavid.		Intensiivne maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, maaparandussüsteemide rajamine	642543	6550343	puudub	objekte ei tuvastatud	18.06.2014	Vahetult LK hoone kõrval.
Karinu karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001019	Punkti kohal põllumassiiv, lähedusest saab alguse kuivenduskraav. Karstiobjekte ei tuvasta		maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	613330	6548558	puudub	objekte ei tuvastatud	27.05.2014	
Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1001025	Lisatud objekti LTA1000701 juurde			639746	6576644	puudub	Lisatud objekti LTA1000701 juurde	2.07.2014	Punktid karstide kihil arhiveerida.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001028	Punkti kohal on rohuma, paikneb ürglooduse objektil "Konnavere allikad". Konkreetseid karstiobjektid puuduvad.		-	614334	6570959	puudub	objekte ei tuvastatud	5.06.2014	Punkti kohal on allikas.
Assamalla luha karstijärv (oluline allika- ja karstiala) (Assamalla karstiväli)	-	0	0	0.000	LTA1001029	Liidetud kokku LTA1001110 juurde		-	628774	6568093	puudub	objekt liidetud LTA1001110 juurde	9.06.2014	
Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1001038	Liidetud objekti LTA1001036 juurde		-	632006	6577043	puudub	Liidetud objekti LTA1001036 juurde	2.07.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001073	Liidetud LTA1000850 juurde		-	638623	6574885	puudub	Liidetud LTA1000850 juurde	2.07.2014	
Saksi karstijärved (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1001075	Liidetud kokku objektiga LTA1001199			619354	6569787	puudub	Liidetud LTA1001199 juurde	10.06.2014	
(nimetu karst)	Ala	635187.97	6576150.94	0.000	LTA1001077	Metsaala, konkreetseid objekte ei piiritle, kuid jääb tundlikule alale. Ortofotol näha liigniisked alad metsas ja selle läheduses. Lääneservast raiutud		-	635187	6576150	kehtiv		2.07.2014	KRis säilitada, konkreetset piiri ei määratle.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001084	Ülepinnaliselt haritud põllumassiivi ja metsa (tehtud raiet) serval. Karstiobjekte ei tuvasta		-	634281	6573339	puudub	objekte ei tuvastatud	3.07.2014	Oosi nõlva all, läänes Jupri karstiorg. Läheduses objekte

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatus lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														ei tuvasta
Risu karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001095	Punkti asukohal on metsamaa, kus tehtud lageraie. Karstiobjekte ei tuvasta (tn mattunud raietöödega või asukoht ebatäpne).		muu	623213	6551360	puudub	objekte ei tuvastatud	9.06.2014	Raie. idasuunas kraav ja liigniisked alad.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001106	Punkti kohal on heinamaa, karstiobjektid ei ole tuvastatavad.		-	620645	6504864	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	idas voolab jõgi
(nimetu karst)	Määratl emata	644752.61	6575912.12	0.000	LTA1001108	Põllumassiivis piklik kiviraun. Osaliselt sulglohus. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekt ei ole looduses määratletav.		intensiivne maaharimine, muu	644902	6576070	Puudub	Kiviraun	2.07.2014	
Keri karstiväli	lohk	606439.92	6528732.39	0.000	LTA1001112	Punkti kohal on kirde-edelasuunaline nõgu v lohk. ülepinnaliselt haritud põllumassiivis. Muid objekte ei tuvasta.		Intensiivne maaharimine	606457	6528762	kehtiv	lohk on, lehtrit pole, KRis arhiveerida	16.04.2014	Punktist idasuunas on liigniiske ala. Ortofotol selgelt eristuv
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001132	Objekti kohal on mets. Objekti ei tuvastanud, vahetult servas lageraielank.		-	644342	6566295	Puudub	Objekti ei tuvastatud	2.07.2014	Objekt on mattunud või algne määrang olnud ebatäpne.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001133	Lisatud objekti LTA1001281 juurde		-	635949	6576759	puudub	Lisatud LTA1001281 juurde	2.07.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001135	Liidetud LTA1001119 juurde		-	611623	6531511	puudub	Liidetud LTA1001119 juurde	17.04.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001143	Punkti kohal on hoone. Karstiobjektid puuduvad.		-	621008	6504039	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	
Lõhmetu-Lemmküla karstijärved	-	0	0	0.000	LTA1001148	Liidetud teise objekti juurde.		-	625164	6566494	puudub	Liidetud LTA1000820 juurde	9.06.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001156	Punkti kohal on rohumaa, lähedal majapidamine, mets ja läänes põllumassiiv.		-	619453	6571016	puudub	objekte ei tuvastatud	10.06.2014	Konkreetsed karstiobjektid puuduvad, jääb suuremale alale. Konkreetsemad objektid lõunas.
Aniste-Einjärve karstijärv (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1001176	Liidetud LTA1000656 juurde		-	618477	6560154	Puudub	Liidetud LTA1000656 juurde	9.06.2014	
Jupri karstiorg	-	0	0	0.000	LTA1001184	Liidetud objekti LTA1000727 juurde			633644	6575775	puudub	Liidetud objekti LTA1000727 juurde	2.07.2014	
Lepna karstiala	Ala	632260.04	6579056.03	0.000	LTA1001187	Punkti asukoht metsa serval põllumaa piiril. Konkreetsed objektid puuduvad. Säilitada andmebaasis - tundlik ala.		intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	632260	6579056	kehtiv	objekte ei tuvastatud, kuid säilitada KRis	2.07.2014	Punkti ümbruses madalad alad ja tugev kraavitus. Loomakasvatushoo ne põhjas, kuivenduskraavid ja põllumaad.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Orguse karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001193	Punkti asukohal on söötis heinamaa. Konkreetseid karstiobjekte ei tuvasta. Karstiobjekte võib leida läänes paiknevas metsas, kus mõjurid puuduvad.		-	635587	6549443	puudub	objekte ei tuvastatud	18.06.2014	
(nimetu karst)	lehter	609536.17	6554307.06	0.000	LTA1001196	Põllumassiivis karstilehter.		intensiivne maaharimine	609679	6554190	kehtiv	punkti oluliselt nihutatud	26.05.2014	Lehter ka 230 m kaugusel läänes.
Karinu karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001203	Metsaala, läänes kaevandus. Konkreetseid karstiobjekte ei tuvasta		-	612481	6547632	puudub	objekte ei tuvastatud	4.06.2014	
Kaarma karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001211	Metsaala, mis ajuti liigniiske. Konkreetseid objekte ei tuvasta. Metsas mitu sügavat kuivenduskraavi.		Maaparandussüsteemide rajamine	628564	6555722	puudub	objekte ei tuvastatud	9.06.2014	
(nimetu karst)	Ala	607502.96	6566982.02	0.000	LTA1001218	Ulatuslik karsti- ja allikaala, valdavalt metsamaadel, konkreetseid objekte ei piiritle, kuid säilitada KRis. Alal palju kuivenduskraave.		maaparandussüsteemide rajamine	607502	6566982	kehtiv		4.06.2014	Punkti läheduses on KRis allikas. Ulatuslik ala kevadel üle ujutatud.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001229	Liidetud LTA1001161 juurde		-	619818	6504023	puudub	liidetud LTA1001161 juurde	22.07.2014	
Ramma karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001230	Punkti asukohal on mets (tehtud raiet), karstiobjektid puuduvad. Tee servas kuivenduskraav		-	616336	6544672	puudub	objekte ei tuvastatud	7.05.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001256	Punkt paikneb soostunud alal, mis ümbritsetud metsaga. Punkti piirkonnas kuivenduskraav. Karstiobjekte ei tuvasta. Võimalik, et periooditi üleujutatav ala.		-	602609	6529682	puudub	objekte ei tuvastatud	16.04.2014	Olulised mõjurid puuduvad.
Puhmu karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001257	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Konkreetseid objektid ei ole tuvastatavad. Kogu põllul liigniiskeid alasid.		-	619240	6542186	Puudub	objekte ei tuvastatud	30.04.2014	Võimalikud karstiobjektid paiknevad kirdesuunas
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001302	Punkti asukohal on põllumassiiv, mis ülepinnaliselt haritud. Konkreetseid objektid puuduvad.		Intensiivne maaharimine	627085	6554869	Puudub	Objekte ei tuvastatud	9.06.2014	
Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1001306	Lisatud objekti LTA1000701 juurde			639886	6576364	puudub	Lisatud objekti LTA1000701 juurde	2.07.2014	Punktid karstide kihil arhiveerida.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001313	Paikneb põllumassiivis, mis ülepinnaliselt haritud. Konkreetseid objektid ei ole tuvastatavad. Punktist 150 m kaugusel LK hoone		-	629949	6553068	puudub	objektid ei ole tuvastatavad	9.06.2014	
Karinu karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001315	liidetud LTA1000890 juurde		-	612192	6546068	puudub	liidetud LTA1000890 juurde	7.05.2014	

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001320	Punkti kohal on hooldatud pikaajaline rohumaa, karstiobjektid puuduvad.		-	645019	6577255	puudub	objekte ei tuvastatud, tõenäoliselt algne määrang ebatäpne või objekt täidetud/täitunud	2.07.2014	
Kadila-Veadla karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001338	Punkti kohal on metsastunud künkakesed, karstiobjektid ei ole tuvastatavad.		-	632665	6566223	puudub	objekte ei tuvastatud	2.07.2014	Tõenäolised karstiobjektid tee servas idasuunas.
Äntu karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001341	Paikneb põllumassiivis, mis ülepinnaliselt haritud. Konkreetseid objektid ei ole tuvastatavad.		-	628892	6553937	puudub	objekte ei tuvastatud	9.06.2014	Võimalik karstiobjekt kaugemal loodes (vesine lohk).
Tudre karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Kalitsa-Abaja karstiväli)	-	0	0	0.000	LTA1001354	liidetud obj LTA1001020 juurde			610940	6538994	puudub	liidetud obj LTA1001020 juurde	10.04.2014	liidetud kokku objektiga LTA1001020
Käärma karstiväli	Ala	628517.66	6555041.07	0.278	uusLTA1001006	Ala kahe tee vahel, ümbritsevast oluliselt madalam, mõjutatud tee-ehitusega, osaliselt lohkudes kevadel vesi.		Ehitustegevus, muu	0	0	uus		9.06.2014	Ümbruses palju LK hooneid ja majapidamisi. Piiritus on ligikaudne.
(nimetu karst)	lehter	622479.74	6507385.52	0.034	uus-LTA1001228	Lehter põllumassiivis.		Intensiivne maaharimine	0	0	Uus		22.07.2014	
Metsla karstiväli	Lehter	616160.47	6543092.51	0.002	uus1-LTA1001027	Põllumassiivis sulglohus paiknev karstilehter. Paikneb haritaval põllumassiivil, vahetult servast haritud.		Intensiivne maaharimine	0	0	uus		30.04.2014	
Karunga karstiväli	Lehter	628150.24	6571912.21	0.046	uus-LTA1000746	Sügav lehter tee servas võsastunud tukakeses. Ümbritsetud põllumassiiviga.		Intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	
Ärina karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000878	Punkti kohal on sulglohk ja tehtud lageraie. Konkreetseid karstiobjekte ei tuvasta, olulised mõjurid puuduvad.		-	627129	6559853	puudub	objekte ei tuvastatud	9.06.2014	
Albu karstiväli	lohk	595750.85	6557521.31	0.000	LTA1001316	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Punkti kohal piklik sulglohk, lohu põhjas kevadel vesine. Konkreetsemad objektid puuduvad.		intensiivne maaharimine	595918	6557457	Kehtiv	lohk on, lehtrit pole.	26.05.2014	LK hoone 470 m läänes.
(nimetu karst)	lohk	640777.7	6567107.47	0.000	LTA1000908	Teest põhjapoole jääb sulglohk ja selle servas võsastunud kiviraun (võib olla täidetud lehter).		intensiivne maaharimine	640798	6566807	kehtiv		2.07.2014	Algse punkti kohal ülepinnaliselt haritud põllumassiiv.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000812	Objekt liidetud LTA1000812 juurde		-	608849	6549905	puudub	liidetud LTA1000812 juurde	26.05.2014	
Risu karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001322	Punkti kohal kasvab mets. Konkreetseid objekte ei tuvasta.		muu	623729	6551840	Puudub	Objekte ei tuvastatud	9.06.2014	läheduses tehtud raiet.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						Madalam ala punktist loodesuunas, kus tehtud raiet (kasvab noorendik).								
Karitsa lõunapoolne karstiala	lohk	632981.3	6573334.72	0.000	LTA1001080	Ülepinnaliselt haritud põllumassiivis mitmed lauged lohud.		-	632881	6573054	kehtiv	lohk on, lehtri pole. Algset asukohta muudetud.	3.07.2014	Algse punkti kohal on lage ala maja vundamendiga ning servas mets. Karstiobjekte ei tuvasta. 750 m - 1 km kirdes võimalikud karstiobjektid.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001238	Algse punkti kohal on ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Läheduses võsastunud tukake ning hoone vundament, karstiobjekte ei tuvasta		-	615686	6566481	puudub	objekte ei tuvastatud	5.06.2014	
Puhmu karstiväli	Ala	618768.98	6542423.21	0.093	LTA1000930	Metsas piiritletud kaks lehtrit.	LTA1000930.jpg	-	618793	6542429	Kehtiv		30.04.2014	Metsaalal läheduses veel mitmeid väiksemaid karstinähtusi. Otsesed mõjutegurid puuduvad. Palju metsloomade jälgi.
Puhmu karstiväli	Lehter	618705.76	6542552.96	0.022	LTA1000886	Metsas lehter.	LTA1000886.jpg	-	618715	6542576	Kehtiv		30.04.2014	Metsaalal läheduses veel mitmeid väiksemaid karstinähtusi. Otsesed mõjutegurid puuduvad. Palju metsloomade jälgi.
Metsla karstiväli	lehter	616804.61	6542574.65	0.001	LTA1001061	Põllumassiivis lehter. Haritud vahetult lehtri servast		intensiivne maaharimine	616700	6542547	Kehtiv		30.04.2014	
Metsla karstiväli	Lehter	616607	6542302.06	0.019	LTA1000864	Põllumassiivi sees noorendik, ca 3 aastat tagasi lepik raiutud. Märgitud alal kaks lehtrit.		intensiivne maaharimine, muu	616622	6542264	Kehtiv		30.04.2014	Raie
Metsla karstiväli	Lehter	616587.8	6542313.98	0.058	LTA1000635	Põllumassiivi sees noorendik, ca 3 aastat tagasi lepik raiutud. Märgitud alal suur lehter, lehtris võsa ja raiutud puitmaterjali	LTA1000635.jpg	intensiivne maaharimine, muu	616563	6542236	Kehtiv		30.04.2014	Raie
Metsla karstiväli	Lehter	616583.17	6542352.87	0.011	LTA1001071	Võsastuvas (kulustunud) tukas põllumassiivi sees lehter (haritud servast).	LTA1001071.jpg	intensiivne maaharimine	616582	6542325	Kehtiv		30.04.2014	Läheduses mitmeid karstiobjekte
Metsla karstiväli	Lehter	616781.61	6542320.76	0.007	uus-LTA1001071	Põllumassiivi servas võsastunud tukas lehter		intensiivne maaharimine	0	0	Uus		30.04.2014	Läheduses põllul mitmeid karstiobjekte
Metsla karstiväli	Lehter	616495.45	6542413.78	0.006	uus-LTA1001304	Põllumassiivis võsastunud tukas lehter.	uus-LTA1001304.jpg	intensiivne maaharimine, muu	0	0	Uus		30.04.2014	Lehtris natuke prügi.
Metsla karstiväli	Lehter	616514.48	6542307.19	0.005	LTA1001304	Põllumassiivis lehter, haritud lehtri servalt.	LTA1001304.jpg	intensiivne maaharimine	616536	6542278	Kehtiv		30.04.2014	

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Ramma karstiväli	lehter	617057.83	6543252.22	0.147	LTA1000787	Lehter, ümbritsetud põllumassiiviga, vahetult tee servas. Lehtri servades ja sees põllukivid. Peal kasvab võsa.		Intensiivne maaharimine, muu	616988	6543204	Kehtiv		30.04.2014	Tee, täidetud. Joonistatud ortofoto alusel.
Ramma karstiväli	lehter	616706.3	6544196.75	0.023	uus-LTA1001292	Põllumassiivis kahe auguga lehter. Haritud vahetult lehtri servast. Lehter võsastumas. Esinduslik objekt.	uus-LTA1001292.jpg	Intensiivne maaharimine	0	0	Uus		7.05.2014	Objektist loodes tee servas määratlemata objekt (osalt kaevatud/süvendatud, kuid tegemist võib olla karstiobjektiga)
Ramma karstiväli	Lohk	616481.55	6544626.56	0.018	LTA1000989	Põllumassiivis kolm lauget lohku, konkreetseid objektid puuduvad. Kaardistatud lohku asukohad, ei ole esinduslikud objektid.		Intensiivne maaharimine	616485	6544658	kehtiv	lohud on, lehtrit pole	7.05.2014	objektist põhjas metsas mitmed sügavad lohud ja piklik nõgu. Pigem tegemist inimtekkeliste objektidega.
Ramma karstiväli	lehter	616709.78	6544864.23	0.033	LTA1001050	Põllumassiivis võsastunud lehter, lehtris murdunud puud ja põllukivid.	LTA1001050.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	616730	6544851	Kehtiv		7.05.2014	Täidetud
Metsla karstiväli	Lehter	616145.41	6543067.85	0.002	uus2-LTA1001027	Põllumassiivis sulglohus paiknev karstilehter. Paikneb haritaval põllumassiivil, vahetult servast haritud.	uus2-LTA1001027.jpg	Intensiivne maaharimine	0	0	uus		30.04.2014	
Metsla karstiväli	Lehter	616197.21	6542989.23	0.029	LTA1001284	Sulglohus kaks lehtrit. Paikneb haritaval põllumassiivil, lehtri koht üles harimata ning võsastunud, servas põllukivid.	LTA1001284.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	616183	6543030	Kehtiv		30.04.2014	
Metsla karstiväli	kurisu	614931.6	6543834.13	0.057	LTA1000602	Väga sügav kurisu, 2014 mais suur veevool. Kurisu kõrval majapidamine, kurisus see natuke prügi.	LTA1000602.jpg	muu, intensiivne maaharimine	614922	6543809	Kehtiv		7.05.2014	Kirdes põllumassiiv. Vesi suunatud 260 m kaugusel loodes olevast allikast kraavide ja tiikide kaudu kurisusse. Oluline kaitseobjekt!
Metsla karstiväli	Lehter	614964.04	6543781.67	0.005	uus-LTA1000602	Lehter põllumassiivi servas. Lehtri sees ja ja servas kasvavad puud, osaliselt täidetud põllukividega.	uus-LTA1000602.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	0	0	Uus		7.05.2014	Kõrvaloleva kurisuni kaevatud väike kraav.
(nimetu karst)	lehter	616362.05	6540195.69	0.036	LTA1000743	Sulglohus põllumassiivis, lehtri koht põllumaj kasutusest välja jäetud ja võsastunud. Lehtrit on täidetud		intensiivne maaharimine, muu	616311	6540210	kehtiv		10.04.2014	kaardistatud ortofoto alusel
(nimetu karst)	lehter	616389.36	6540041.11	0.037	LTA1000947	Sulglohus põllumassiivis, lehtri koht põllumaj kasutusest välja jäetud ja võsastunud. Lehtrit on täidetud		intensiivne maaharimine, muu	616368	6540044	kehtiv		10.04.2014	kaardistatud ortofoto alusel
(nimetu karst)	lehter	616486.84	6539929.39	0.027	LTA1001300	Sulglohus põllumassiivis, lehtri koht põllumaj kasutusest välja jäetud ja võsastunud. Lehtrit on		intensiivne maaharimine, muu	616447	6539942	kehtiv		10.04.2014	kaardistatud ortofoto alusel

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						täidetud								
Karinu karstiväli	lehter	612686.04	6545104.21	0.005	LTA1000715	Põllumassiivis lehter. Haritud servast.		Intensiivne maaharimine	612732	6545068	Kehtiv		7.05.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Lähim loomakasvatushoone 500m, kuid paikneb teisel pool teed.
Ramma karstiväli	lohk	617068.09	6545563.98	0.024	LTA1001290	Rohumaal (mitteharitav) karstilohk. Läheduses vana hoone vundament.		-	617092	6545550	kehtiv		7.05.2014	Otsesed mõjutegurid puuduvad. Lähedal mets, põllumassiiv vähemalt 40 m kaugusel.
Ramma karstiväli	lehter	617115.59	6545590.79	0.014	uus-LTA1001290	Rohumaal (mitteharitav) lehter. Lähedal vana hoone vundament.		-	0	0	Uus		7.05.2014	Otsesed mõjutegurid puuduvad.
Ramma karstiväli	Kurisu	616870.65	6545437.7	0.031	LTA1001206	Kurissusse juhitakse kuivenduskraaviga liigvesi. Paikneb rohumaal. Lõuna poolt ümbritsetud põllumassiiviga.		Intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	616852	6545416	kehtiv		7.05.2014	
Ramma karstiväli	Kurisu	616773.33	6545534.68	0.024	LTA1001039	Kraaviga juhitakse kurissusse liigvesi. Kurisust edelas põllumassiiv. Paikneb rohumaal	LTA1001039.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	616748	6545511	Kehtiv		7.05.2014	Läheduses majapidamine
Ramma karstiväli	Tiik	616684.95	6545659.31	0.053	LTA1001032	Tiik, varasemalt vesi suurvee ajal neeldus, nüüd kurisu tõenäoliselt ummistunud. Ümbritsetud rohumaaga.	LTA1001032.jpg	Maaparandussüsteemide rajamine,	616684	6545679	Kehtiv		7.05.2014	Läheduses majapidamine. Algselt voolas läbi tiigi kraav lõunapoolsesse kurissusse, tiigi ümbrusse kaevatud uued kraavid.
Ramma karstiväli	Kurisu	615992.32	6545670.4	0.039	LTA1000955	Kurisu, algselt 3,5 m sügav, kuhu on kraaviga juhitud liigvesi. Paikneb metsa servas (mets raiutud), 15 m kaugusel põllumassiiv.	LTA1000955.jpg	Maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine, muu	615994	6545662	Kehtiv		7.05.2014	
Ramma karstiväli	Ala	615710.96	6546114.44	0.380	uus-LTA1000714	Lagedal alal karstitiik, millest kagus mitmed vett täis ja võsastunud lohud.			0	0	Uus		7.05.2014	Alal läbib väike tee. Ala ei harita, otsesed mõjurid puuduvad.
Ramma karstiväli	lohk	615661.14	6546473.75	0.043	LTA1000776	Süvendatud lohk heinamaal. Paar väiksemat lohku sellest läänes ja edelas.		Intensiivne maaharimine (rohumaal), muu	615660	6546486	Kehtiv		7.05.2014	Maves 1990 andmetel karst ühest servast süvendatud ja siia juhitud kuivendusvesi.
Ramma karstiväli	lehter	616496.11	6546726.98	0.032	LTA1000912	Kive täis karstilehter. Ümbritseb põllumassiiv, lehtri kohal kasvab võsa.		Intensiivne maaharimine, muu	616437	6546794	Kehtiv		7.05.2014	Lehter täidetud, joonistatud ortofoto alusel. LK hoone 600 m .
Karinu karstiväli	lohk	613280.37	6545931.73	0.019	LTA1000933	Lohk majapidamise läheduses, põllumassiivi servas.		Intensiivne maaharimine	613270	6545947	Kehtiv		7.05.2014	Lähim loomakasvatushoone ca 450 m

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Karinu karstiväli	lohk	613289.47	6546093.92	0.026	uus-LTA1001103	Rohumaal väike lohk, mis kevadel vett täis. Paikneb tee servas		Intensiivne maaharimine	0	0	Uus		7.05.2014	Lähim loomakasvatushoone ca 450 m
Karinu karstiväli	lohk	613236.01	6546049.4	0.004	LTA1001103	Rohumaal sulglohu põhjas väike lohk (ala põhja- ja lõunapoolses otsas). Läheduses põllumassiivid ja majapidamine		Intensiivne maaharimine	613211	6546021	Kehtiv		7.05.2014	Lähim loomakasvatushoone ca 450 m
Karinu karstiväli	Lohk	612405.68	6545319.2	0.018	uus2-LTA1001090	Lohk põllumassiivis, ülepinnaliselt haritud. Lähimad loomakasvatushooned 300-400 m (3 tk).		Intensiivne maaharimine	0	0	Uus		7.05.2014	
Karinu karstiväli	lohk	612441.76	6545297.19	0.009	LTA1001090	Lohk põllumassiivis, ülepinnaliselt haritud. Kevadel lohu põhjas vesi. Lähimad loomakasvatushooned 300-400 m (3 tk).		Intensiivne maaharimine	612374	6545314	Kehtiv		7.05.2014	
Karinu karstiväli	lohk	612379.2	6545334.42	0.001	uus1-LTA1001090	Lohk põllumassiivis, ülepinnaliselt haritud. Lähimad loomakasvatushooned 300-400 m (3 tk).		Intensiivne maaharimine	0	0	Uus		7.05.2014	
Karinu karstiväli	lohk	613777.38	6545528.23	0.091	LTA1000672	Karjamaal lohukesed ja nõod, mille põhjas kevadel vesi.	LTA1000672.jpg	Intensiivne maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	613751	6545521	Kehtiv		7.05.2014	Suur loomakasvatushoone (600 veist) 400 m kagus ja 600 m idas. Karjamaal 200 m kaugusel idas veel mitmed vesised lohud.
Ramma karstiväli	lehter	616008.21	6545246.87	0.010	LTA1001151	Lehter pikaajalisel rohumaal, lehtri kohal kasvab võsa.		intensiivne maaharimine	616029	6545252	kehtiv		7.05.2014	
Valasti karstiväli	Järv	601488.54	6546952.72	9.774	LTA1000903	Rohumaal (kõrrelised) paiknev sulglohk, mis kevadel vett täis. Sulglohus madalamaid väiksemaid lohke, piiritletud üleujutatav ala.		intensiivne maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	601494	6547014	kehtiv		7.05.2014	LK hoone ja siloaugud 200 m. Naabruses elamud. Ala osaliselt ka teisel pool teed, kujundatud tiik.
Valasti karstiväli	Määratlemata	601144.79	6547098.86	0.068	LTA1000610	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		intensiivne maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, muu	601220	6547021	Puudub	objekt määratlematu	7.05.2014	Põhjapool LK hoone ja siloaugud.
Valasti karstiväli	Ala	600869.22	6546425.76	0.471	LTA1001245	Võsastunud alal palju väikseid vett täis lohke. Läheduses haritav pikaajaline rohumaa.		intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa)	601001	6546457	Kehtiv		7.05.2014	Märgitud ala ligikaudne piir.
Kalitsa-Abaja karstiväli	Ala	610204.97	6531623.91	1.270	LTA1000867	Sulglohu põhjas metsastunud ala, kus mitmeid karstiobjekte, sügavaim obj lõunaosas. Ümbritsetud põllumassiividega.		-	610245	6531625	Kehtiv		17.04.2014	Määratletud suurema alana, piiritlus on ligikaudne. Otsesed mõjutegurid puuduvad. Ulatuslikud objektid kagus 500-800 m kaugusel.
Kalitsa-Abaja	Ala	611651.31	6531839.23	0.878	LTA1000675	Määratletud suurema alana, alal	LTA1000675.jpg	-	611628	6531846	kehtiv		17.04.2014	Alal mitmed

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
karstiväli						valdavalt mets, osal rohumaa. Läänes ümbritsetud põllumassiiviga.								karstiobjektid. Läheduses elamu. LK hoone 400 m kirdes. Otsesed mõjutegurid puuduvad. Lohk objektist kagus.
Kalitsa-Abaja karstiväli	ala	611630.63	6531568.8	1.054	LTA1001119	Metsastunud alal mitmed karstiobjektid. Piiritletud suurem ala.		-	611613	6531610	kehtiv	objekti juurde liidetud LTA1001135	17.04.2014	Ümbritseval alal põllumassiivid (erinevad kultuurid). Otsesed mõjutegurid puuduvad.
Kalitsa-Abaja karstiväli	Ala	609772.68	6536631.89	1.956	LTA1000959	Kogu piirkonnas metsaalal lohukesi, osaliselt ala ka põllumassiivis. Piiritlemine keeruline, piir ebatäpne.		Intensiivne maaharimine	609841	6536599	Kehtiv		9.04.2014	
(nimetu karst)	Ala	609062	6536364.77	0.553	LTA1000980	Piiritletud ala, kus tuvastavad karstinähtused. Alal mõned lohukesed ja ajutiselt niiske. Piiritlus ligikaudne.		intensiivne maaharimine	609180	6536362	kehtiv		10.04.2014	Ülepinnaliselt haritud kõrreliste rohumaa. Ei ole esinduslik karstiobjekt.
Kalitsa-Abaja karstiväli	lohk	609742.22	6538217.09	0.111	LTA1000872	Sulglohk, mille kahes otsas madalamad kohad. Lehtrit ega kurisud näha pole, võib olla kinni küntud. Ülepinnaliselt haritud põllumassiivis.		intensiivne maaharimine	609693	6538251	kehtiv	lohud on, konkreetsemad obj puuduvad	9.04.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	Ala	609776.81	6538417.02	0.336	LTA1001045	Metsas mitmed lohukesed (esinduslikud objektid puuduvad). Idas põllumassiiv. Tehtud lageraie.		-	609767	6538390	kehtiv		9.04.2014	Piiritlus on ligikaudne. Olulised mõjurid puuduvad
Kaaruka-Kodasema karstiväli	lohk	600392.74	6542420.73	0.001	LTA1000834	Lohk, lohu servast min 10 m raadiuses olev ala on põllumaj kasutusest välja jäetud.	LTA1000834.jpg	intensiivne maaharimine	600393	6542437	kehtiv		16.04.2014	Lähedal majapidamine ja tee, LK hoone 670 m loodes (tee on vahel).
Karinu karstiväli	kurisu	613450.18	6548305.39	0.038	LTA1000838	Lehtrisse on suunatud kraaviga kuivendusvesi, tõenäoliselt ka kurisut süvendatud. Kraavi ümbritsevatel aladel on rohumaad ja põllumassiivid		maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	613437	6548306	Kehtiv		27.05.2014	
Vao karstiala	lehter	625523.03	6552982.03	0.074	LTA1000932	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Suure tõenäosusega on tegemist karstilehtriga.		muu, intensiivne maaharimine	625526	6552987	kehtiv		9.06.2014	Kividega täidetud. Joonistatud ortofoto järgi. Ümbritseval põllul palju laugeid lohke
Nadalama karstiväli	Ala	633660.03	6550378.32	227.611	LTA1000897	Põllumassiivis väga palju lohke ja lehtreid. Lugematul arvul kivihunnikuid. Osaliselt ei ole võimalik karstiobjektina määratleda.		intensiivne maaharimine, muu	633418	6550804	kehtiv		4.07.2014	Ala piiritlemine on keeruline ja ebatäpne - piiritletud kogu põllumassiiv.
(nimetu karst)	Ala	634757.82	6551762.43	84.725	LTA1000653	Põllumassiivis palju väikseid põllukivihunnikuid, tõenäoliselt		Intensiivne maaharimine, muu	634402	6552036	kehtiv		4.07.2014	Eraldi objekte ei kaardistata -

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						tegemist täidetud lehtritega.								piiritletud põllumassiiv, piiritlus ebatäpne.
Sootiigi karstiala	Ala	636332.92	6552079.71	0.000	LTA1000705	Metsa serval kividega täidetud kurisu, kuhu voolas kagust oja. Metsas mitmeid vesiseid lohukesi.		-	636403	6552099	kehtiv		4.07.2014	paikneb metsas, konkreetset ala ei piiritleta, otsesed mõjurid puuduvad.
Karunga karstiväli	Lehter	627823.54	6571050.93	0.004	uus-LTA1000749	Põllumassiivis osaliselt kividega täidetud lehter.		Intensiivne maaharimine, muu	0	0	Uus		10.06.2014	Haritud lehtri servast
Karunga karstiväli	Lehter	627867.73	6571149.57	0.003	LTA1000749	Põllumassiivis osaliselt kividega täidetud lehter. Haritud lehtri servast		Intensiivne maaharimine, muu	627887	6571108	Kehtiv		10.06.2014	35 m kaugusel teest. 280 m loomakasvatushoonest, kuid tee on vahel.
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	lehter	646156.41	6579373.96	0.011	LTA1000697	Pikaajalisel rohumaal, karsti koht on põllumaj kasutusest välja jäetud. Kevadel lehtri põhjas vesi.		intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa)	646167	6579397	kehtiv		2.07.2014	Läänes mitteharitavaal maal palju karstiobjekte
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001033	Punkt liidetud LTA1001092 juurde		-	609047	6552860	Puudub	Punkt liidetud LTA1001092 juurde	26.05.2014	-
(nimetu karst)	Ala	609194.74	6552470.96	5.980	LTA1000976	Põllumassiivis palju väikseid karstiobjekte.		intensiivne maaharimine, muu	609355	6552617	kehtiv		26.05.2014	Ala piiritlemine keerumine ning piiritlus ebatäpne. Osa lehtreid täidetud.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000810	Liidetud objekti LTA1001138 juurde		-	609445	6552757	Puudub	Liidetud objekti LTA1001138 juurde	26.05.2014	
(nimetu karst)	Ala	609372.99	6552781.11	2.202	LTA1001138	Võsastunud rohumaal mitmed karstiobjektid. Ümbritsetud põllumassiiviga.		intensiivne maaharimine	609371	6552810	kehtiv		26.05.2014	Objekti juurde liidetud LTA1000810. Piiritlus ligikaudne.
Karunga karstiväli	lehter	628028.6	6572419.98	0.003	LTA1001327	Põllumassiivis lehter, piirkonnas väga palju karstiobjekte.		intensiivne maaharimine	628035	6572565	kehtiv		3.07.2014	
Karunga karstiväli	Ala	628557.22	6572559.83	3.320	LTA1001123	Põllumassiivis vesised alad, võsastunud rohumaal lohkudes kevadel vesi.		Intensiivne maaharimine	628593	6572565	Kehtiv		3.07.2014	Piiritlus ebatäpne.
Karunga karstiväli	lehter	628181.69	6571699.87	0.020	uus1-LTA1001262	Põllumassiivis lähestikku sügavad lehtrid.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	
Karunga karstiväli	lehter	628158.85	6571618.94	0.005	uus2-LTA1001262	Põllumassiivis lähestikku sügavad lehtrid.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	
Karunga karstiväli	lehter	628193.6	6571723.37	0.005	uus3-LTA1001262	Põllumassiivis lähestikku sügavad lehtrid.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	
Karunga karstiväli	lehter	628179.2	6571540.82	0.005	uus4-LTA1001262	Põllumassiivis lähestikku sügavad lehtrid.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	
Karunga karstiväli	lehter	627952.46	6571426.46	0.004	uus5-LTA1001262	Põllumassiivis lähestikku sügavad lehtrid.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	
Karunga karstiväli	lehter	628061.7	6571516.83	0.002	uus6-LTA1001262	Põllumassiivis lähestikku sügavad lehtrid.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	
Karunga karstiväli	lehter	627915.39	6571743.9	0.002	LTA1001262	Põllumassiivis lähestikku sügavad lehtrid.		intensiivne maaharimine	628009	6571776	kehtiv		3.07.2014	

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Karunga karstiväli	lehter	628167.12	6571644.43	0.002	uus7-LTA1001262	Põllumassiivis lähestikku sügavad lehtrid.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	
Kuristi ja Poriaugu karstialad	kurisu	628057.39	6573147.54	0.031	LTA1000881	Sügav kurisu. Kurisu kohal kasvab võsa, ümbruses väga palju karstiobjekte (osa täidetud). Servas põllumassiiv.		Intensiivne maaharimine	628119	6573125	Kehtiv		3.07.2014	Palju karstiobjekte, mis omavahel ühendatud lõhedega. Täitmata objektidel kevadel põhjas vesi.
Kuristi ja Poriaugu karstialad	-	0	0	0.000	LTA1000817	Liidetud objektiga LTA1001078		-	627950	6573241	Puudub	Liidetud objektiga LTA1001078	3.07.2014	Alal väga palju karstinähtusi, objektide eraldi piiritlemine ei ole otstarbekas.
Kuristi ja Poriaugu karstialad	-	0	0	0.000	LTA1000654	Liidetud objektiga LTA1001078		-	627908	6573371	Puudub	Liidetud objektiga LTA1001078	3.07.2014	Alal väga palju karstinähtusi, objektide eraldi piiritlemine ei ole otstarbekas.
Karunga karstiväli	Ala	628805.31	6572690.08	7.052	LTA1000929	Söötis põllumaal sulglohud, kevadel põhjas vesi. Metsas väga sügav lehter ja kurisu.			628809	6572465	Kehtiv		3.07.2014	Objekti piir ebatäpne.
Karunga karstiväli	Kurisu	628732.48	6572855.59	0.199	uus1-LTA1000929	Metsas väga sügav kurisu.		-	0	0	uus		3.07.2014	
Karunga karstiväli	Lehter	628878.62	6572781.61	0.115	uus2-LTA1000929	Metsas lehter.		-	0	0	uus		3.07.2014	
Järni karstiväli	lehter	628929.6	6575280.06	0.003	LTA1001311	Põllumassiivis täidetud lehter. Tee servas. 65 m kaugusel edelas lohk	LTA1001311.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	629173	6575206	kehtiv	punkti asukohta oluliselt muudetud	2.07.2014	Lehter täidetud kivide ja oksarisuga. Algse punkti läheduses täidetud lehter
(nimetu karst)	Kurisu	628258.65	6574801.42	0.038	LTA1000782	Metsa serval kurisu. Tegelik karstiala oluliselt suurem. Kirdes ja idas haritav põllumassiiv, ülejäänud osas ümbritsetud metsa ja rohumaa.		Intensiivne maaharimine	628152	6574757	Kehtiv		3.07.2014	Mitmed karstiobjektid loodes, kagus ja idas (valdavalt põldudel)
Pariisi-Aruküla karstiväli	Ala	620546.99	6573267.36	2.024	LTA1001159	Metsas mitmed karstiobjektid, sh kurisu.	LTA1001159.jpg	muu	620480	6573373	kehtiv		10.06.2014	Ala piiritus ligikaudne. Lisaks tõenäoline karstiobjekt põllul objektist loodesuunas ning metsaga kaetud alal teisel pool teed.
(nimetu karst)	Ala	609783.44	6550417.38	9.419	LTA1000728	Selgepiiriline objekt, suuremas osas kaetud metsaga, osaliselt rohumaa ja põllumassiiv. Metsamaal madalamates lohkudes vesi.		Intensiivne maaharimine	609779	6550319	Kehtiv		26.05.2014	Läheduses tehtud lageraiet
(nimetu karst)	Ala	608815.57	6549832.82	3.488	LTA1001221	Rohumaal (mittepõllumaa) ja osaliselt metsas vesised lohkedega alad. Kevadel vesi maapinnal		-	608734	6549739	kehtiv	juurde liidetud LTA1000812	26.05.2014	Piiritus ligikaudne. Kagus ja läänes majapidamised. Otsesed mõjutegurid

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														puuduvad
Mängupealse karstiala	lehter	611660.25	6549527.47	0.007	LTA1000895	Põllumassiivis kividega täidetud lehter.	LTA1000895.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	611498	6549550	kehtiv		27.05.2014	Kividega täidetud. Läheduses mitmed sarnased objektid.
Mängupealse karstiala	lehter	611527.85	6549480.63	0.005	uus1-LTA1000895	Põllumassiivis kividega täidetud lehter.		Intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		27.05.2014	Kividega täidetud. Läheduses mitmed sarnased objektid.
Mängupealse karstiala	lehter	611494.42	6549602.61	0.003	uus2-LTA1000895	Põllumassiivis kividega täidetud lehter.	uus2-LTA1000895.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		27.05.2014	Kividega täidetud. Läheduses mitmed sarnased objektid.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000789	Liidetud objektiga LTA1000825		Intensiivne maaharimine	612055	6548860	Puudub	Liidetud objektiga LTA1000825	27.05.2014	
Roosna-Jalgsema karstiväli	kurisu	610924.92	6556147.3	0.012	LTA1000744	Kurissusse juhitud kuivenduskraaviga liigvesi. Kuivenduskraav kulgeb põllu- ja metsamaa piiril. Kurisu on metsas, põllu servas. Kurisu servas kivid, leidub prügi.	LTA1000744.jpg	intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	610869	6556170	kehtiv		26.05.2014	Tegemist suurema alaga - karstiobjektid ka metsas ja osaliselt põldudel.
Roosna-Jalgsema karstiväli	lohk	611179.3	6555435.46	1.094	LTA1000949	Sulglohus vee kogunemisala. Konkreetsemad objektid puuduvad.		intensiivne maaharimine	611224	6555429	kehtiv		26.05.2014	
Kõrbse karstipiirkond	Ala	618871.43	6575843.93	0.000	LTA1000992	Ulatuslikum karstiala metsas ja rohumaadel, paljude kraavidega ja inim mõjudega. Täpsemaid objekte ei piiritle. Säilitada KR andmebaasis.		maaparandussüsteemide rajamine	619029	6575881	Kehtiv		10.06.2014	
Lüsingi karstiala (oluline allika- ja karstiala)	Ala	608131.37	6560234.91	0.000	LTA1001125	Algse punkti kohal on KRis allikas. Säilitada andmebaasis, tundlik ala.			608194	6560121	kehtiv		5.06.2014	Lüsingi maastikukaitsealal ja ürglooduse objekt Roosna allikad.
Puhmu karstiväli	lehter	619159.07	6541207.75	0.022	LTA1001336	Võsastunud ala rohumaal (lehtri servades ja sees võsa), osal täidetud. Vahetult tee ääres, 100 m kaugusel majapidamine. Otsesed mõjutegurid puuduvad		-	619184	6541224	Kehtiv		30.04.2014	potentsiaalsed lehtrid põllul kirdes ja metsas idas.
Puhmu karstiväli	lehter	619157.08	6541538.92	0.002	LTA1000966	Põllumassiivis lehter, haritud lehtri servast.		Intensiivne maaharimine	619471	6541745	Kehtiv	Algne asukoht ebatäpne	30.04.2014	Võimalikud karstiobjektid objektist kagus (põllul võsastunud tukad).
Ramma karstiväli	Lehter	617086.96	6543365.42	0.014	LTA1001235	Haritaval rohumaal lehter. Lehtri kohal kasvab võsa.		Intensiivne maaharimine	617038	6543346	Kehtiv		30.04.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Rohumaa väetatud.
Ramma karstiväli	lehter	616646.06	6544237.46	0.020	LTA1001292	Metsas tee servas lehter. Karstilehtrisse juhatakse teeäärse kuivenduskraavi vesi. Vältitööde ajal lehtri serval raie materjal (võsa).	LTA1001292.jpg	Maaparandussüsteemide rajamine, muu	616649	6544143	Kehtiv		7.05.2014	Objektist teisel pool teed määratlemata objekt (osalt kaevatud/süvendatud)
Ramma karstiväli	kurisu	616280.13	6545067.47	0.049	LTA1000764	Kurissusse on kuivenduskraaviga juhitud liigvesi. Karsti kohal puud-põõsad. Vahetus läheduses	LTA1000764.jpg	Intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide	616245	6545073	kehtiv		7.05.2014	Kraavi servad võsastunud. Kraav kulgeb

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Mõõdistuse kuupäev	Kommentaar
						põllumassiiv.		rajamine,						põllumassiivi sees.
Ramma karstiväli	lehter	616444.31	6544962.7	0.024	LTA1000696	Lehter paikneb metsamaal, lähim põllumassiiv on 45 m kaugusel lehtri servast. Otsesed mõjutegurid puuduvad	LTA1000696.jpg	-	616426	6544916	Kehtiv		7.05.2014	Põhjas metsamaal veel mitmed lehtrid.
Ramma karstiväli	kurisu	616366.19	6545020.79	0.038	LTA1001144	Sügav kurisu paikneb metsamaal, põhjaosas on põllumassiiv.	LTA1001144.jpg	Intensiivne maaharimine	616400	6545034	Kehtiv		7.05.2014	Olulised mõjutegurid puuduvad (mõningane põllumaj mõju võib olla)
Metsla karstiväli	Lehter	616121.08	6543094.33	0.006	LTA1001027	Sulglohus paiknev karstilehter. Paikneb haritava põllumassiivil, lehtri koht üles harimata ning võsastunud.		Intensiivne maaharimine	616094	6543157	Kehtiv		30.04.2014	
Puhmu karstiväli	kurisu	620836.95	6541468.75	0.054	LTA1000695	Kurisu paikneb rohumaal (mittehooldatav), servad võsastunud. Haritav põllumassiiv 10 m kaugusel servast	LTA1000695.jpg	Intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	620766	6541541	Kehtiv		30.04.2014	Kurissusse juhitud kuivenduskraaviga liigvesi (kraav kulgeb suuremas osas metsas).
Puhmu karstiväli	lehter	620931.62	6541420.09	0.008	LTA1001004	Rohumaal sulglohk, mille põllupoolses servas sügav ja järsu servaga lehter. Maa ei ole põllumaj kasutuses.	LTA1001004.jpg	Intensiivne maaharimine	620926	6541454	Kehtiv		30.04.2014	
Ramma karstiväli	lohk	615762.1	6546278.29	0.005	LTA1000714	Karstilohk paikneb rohumaal ja metsastunud tuka piiril. Servast algab edela-kirdesuunaline kraav.		Maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	615768	6546290	Kehtiv		7.05.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	lohk	610188.75	6532319.85	0.000	LTA1000673	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Punkti kohal sulglohu madalaim koht, konkreetsemad objektid puuduvad.		Intensiivne maaharimine	610143	6532306	kehtiv	lehter puudub, sulglohk tuvastatav, KRis arhiveerida	17.04.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	lehter	612521.04	6533253.96	0.078	LTA1001155	Põllumassiivis lehter, lehtri kohal kasvavad puud-põõsad. Ümbritseval põllul palju mitmed täidetud karstiobjektid.		intensiivne maaharimine	612512	6533279	kehtiv		17.04.2014	Joonistatud ortofoto alusel. LK hoone 650 m kagus
(nimetu karst)	kurisu	610312.88	6533429.39	0.000	LTA1000631	Sulglohk ülepinnaliselt haritud. Kaardistatud sulglohu madalaim koht, konkreetsemad objektid puuduvad.		intensiivne maaharimine	610311	6533401	kehtiv	lohk on, lehtrit v kurisud pole, KRis arhiveerida	17.04.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	Ala	610276.47	6535133.59	1.192	LTA1001194	Sulglohus metsastunud alal mitmeid karstiobjekte. Servast ilmselt natuke kaevatud.		-	610277	6535122	kehtiv		9.04.2014	Piiritlemine on ligikaudne. Haritav põllumassiiv 45 m kaugusel. Otsesed mõjurid puuduvad.
(nimetu karst)	Ala	617884.19	6537438.56	0.227	LTA1001342	Metsastunud ala, kus mitmeid karstiobjekte. Kagus majapidamine, mujal ümbritsetud põllumassiiviga.		intensiivne maaharimine	617869	6537453	kehtiv		10.04.2014	LK hoone 800 m kirdes. Piiritlemine ligikaudne.
(nimetu karst)	lohk	614333.14	6537953.61	0.000	LTA1000916	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, kus näha lauge nõgu, kuid konkreetsemad objektid puuduvad.		intensiivne maaharimine	614329	6537941	kehtiv	nõgu on, lehtrit pole, KRis arhiveerida	10.04.2014	Kaardistatud lohu madalaim koht.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
(nimetu karst)	Ala	613961.91	6538185.15	0.110	LTA1000869	Metsatukas ala kahe lohu/lehtriga. Läänes metsad, idas on põllumassiiv.		intensiivne maaharimine	613955	6538117	kehtiv		10.04.2014	
Kisusti karstiväli	Ala	614378.16	6539448.11	0.602	LTA1000663	Alal kolm väiksemat ja üks suurem lehter niidetud rohumaal. Osal kasvavad servas puud.		-	614470	6539497	kehtiv		9.04.2014	Otsesed mõjutegurid puuduvad.
Kalitsa-Abaja karstiväli	lohk	610632.8	6538277.83	0.044	LTA1000668	piklik lohk, maastikul nähtav, ülepinnaliselt haritud. Piiritletud lohu madalam osa.		intensiivne maaharimine	610528	6538425	kehtiv	sulglohk nähtav	9.04.2014	Punkti algsel asukohal objektid puuduvad (ülepinnaliselt haritud).
Ammuta karstiväli	Ala	604006.68	6538996.45	1.331	LTA1000738	Metsaalal mitmed karstiobjektid. Piiritlus on ligikaudne.		-	604026	6539004	Kehtiv		16.04.2014	Metsatukk ümbritsetud põllumassiiviga, kuid otsesed ohutegurid puuduvad.
Kaaruka-Kodasema karstiväli	lehter	601304	6540505.35	0.021	LTA1000621	Lehtrisse suunatud kuivenduskraaviga liigvesi. Kuivenduskraav kulgeb valdavalt metsamaal. Lehter metsatuka servas rohumaal (mitteharitav), läheduses põllumassiiv.		intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	601308	6540505	kehtiv		16.04.2014	Lehtri põhjas sageli vesi. Lähedal metsatukas veel sarnaseid vett täis lohke. Lähim LK hoone 880 m.
(nimetu karst)	lohk	600990.37	6542082.27	0.000	LTA1001049	Ülepinnaliselt haritud põllumassiivis lohk. Konkreetsemad obj puuduvad, tõenäoliselt kinni küntud.		intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud)	600979	6542099	kehtiv	lohk on, lehtrit pole, KRis arhiveerida	16.04.2014	LK hoone 730 m kirdes (tee on vahel). Karstilehter 300 m kaugusel põhjas.
Kaaruka-Kodasema karstiväli	lohk	600282.18	6542528.64	0.290	LTA1000998	Alal kolm sulglohku, märgitud nende ligikaudne piir. Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv.		intensiivne maaharimine	600426	6542546	kehtiv	sulglohud nähtavad, lehtrid puuduvad	16.04.2014	Piir ligikaudne. LK hoone 550 m loodes. Läheduses majapidamine ja tee
(nimetu karst)	Ala	605744.48	6546010.51	0.339	LTA1001164	Rohumaal mitu lohku, mis ajuti vett täis. Neist kirdepoolseim on suurim ja sügavaim. Paikneb rohumaal.		-	605759	6546014	kehtiv		7.05.2014	180 m idas LK hoone (tee on vahel). Objektist 125 m idas piklik nõgu, mis ajuti vett täis. Lähedal prügila, otsesed mõjutegurid puuduvad
Karinu karstiväli	lehter	613490.23	6546395.8	0.020	LTA1001189	Põllumassiivis kividega täidetud lehter. Lehtri koht põllumaj kasutusest välja jäetud.		Intensiivne maaharimine, muu	613290	6546424	Kehtiv		7.05.2014	Ümbritsevatel põldudel väga palju täidetud lehtreid.
Karinu karstiväli	Lehter	612765.98	6547436.82	0.013	LTA1001083	Rohumaal vett täis lehter. Lehtri koht põllumaj kasutusest välja jäetud ja võsastunud. Läheduses tee.		Intensiivne maaharimine, maavarade kaevandamine,	612744	6547445	Kehtiv		4.06.2014	Loomapidamishoone loodes 200 m kaugusel. Kaevanduse lähistel. Mitmed vett täis lohud objektist lõunas.
(nimetu karst)	Ala	613628.09	6548342.79	1.816	LTA1001345	Kaardistatud ala katab mets, palju lohukesi. Kaardistatud ligikaudne		-	613517	6548316	Kehtiv		27.05.2014	Olulised mõjud puuduvad,

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						välispiir.								lääneservas haritav maa (rohumaa ja põllukultuurid).
Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Järsi karstijärvik)	järv	614217.12	6550401.49	1.693	LTA1001048	Rohumaa, mis kevadel osal üle ujutatud. Ümbritsetud põllumassiiviga. Lõunaosas tee.	LTA1001048.jpg	intensiivne maaharimine	614241	6550387	Kehtiv		27.05.2014	Joonistatud karstilohu piir. Veepiiri alusel on ala väiksem.
Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Järsi karstijärvik)	järv	614554.58	6550250.56	5.300	LTA1000734	Nõos on arvukalt karstilohke ja kurisuid. Osaliselt on nõgu soostunud. Alast läänepool hooldatav rohumaa (teistel külgedel mets), põhjas tee.	LTA1000734.jpg	Intensiivne maaharimine	614378	6550272	Kehtiv		27.05.2014	Kaardistatud ligikaudne veepiir
Järsi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Aavere karstiorg)	Järv	616799.48	6551528.58	1.862	LTA1001280	Karstijärvik. Paikneb rohumaal ja metsamaal. 200 m kaugusel kirdes veel üks vett täis lohk.	LTA1001280.jpg	muu, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	616746	6551535	kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1000798	27.05.2014	Läheduses elamud ja LK hoone 200 m. Kaardistatud ligikaudne veepiir.
Aavere karstiala	Ala	617260.08	6551987.02	0.089	LTA1001289	Ala paikneb rohumaal, ida- ja lõunapool põllumassiiv. Lehtrid/lohud kevadel vett täis.		Intensiivne maaharimine	617189	6551944	Kehtiv		4.06.2014	LK hoone 250 m
Vao karstiala	lehter	625691.51	6552809.41	0.034	LTA1001063	Põllumassiivis kividega täidetud ja võsastunud lehter.		Intensiivne maaharimine, muu	625673	6552871	Kehtiv		9.06.2014	Kividega täidetud. Joonistatud ortofoto järgi. Ümbritseval põllul palju lohukesi
Vao karstiala	lehter	625696.15	6552733.61	0.017	LTA1001152	Põllumassiivis kividega täidetud lehter, peal kasvab natuke võsa.		Intensiivne maaharimine, muu	625678	6552788	Kehtiv		9.06.2014	Kividega täidetud. Joonistatud ortofoto järgi. Ümbritseval põllul palju lohukesi
(nimetu karst)	Ala	628150.74	6554243.34	4.874	LTA1000692	Soine ala, mis osaliselt kevadel ajuti üle ujutatud. Läheduses palju LK hooneid. Paikneb tee servas.		loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	628001	6554170	kehtiv		9.06.2014	Piiritlus on ebatäpne. Kirdepoolsest kaevatud objektini kraav.
Käärma karstiväli	lohk	628637.82	6555155.1	0.000	LTA1001006	Pikaajalisel rohumaal piklik lohk, kaardistatud lohu põhi. Konkreetsemaid objekte pole.		ehitustegevus, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, intensiivne maaharimine, muu	628697	6555165	Kehtiv	lohk on, lehtrid pole	9.06.2014	Maantee ääres ulatuslik karstiväli. Objekti piiritlemine väga keeruline, kuna seda läbivad mitmed teed. Läheduses LK hooned.
(nimetu karst)	lehter	637355.24	6556117.67	0.018	LTA1001044	Põllumassiivis täidetud ja võsastunud lehter.		intensiivne maaharimine, muu	637363	6556185	kehtiv		4.07.2014	Kividega täidetud. Ümbritseval põllul

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														palju liigniiskeid kohti. Joonistatud ortofoto alusel. 780 m kaugusel edelas LK hoone (tee on vahel)
Avispea karstiväli	lehter	636487.17	6554338.67	0.238	LTA1001251	Põllumassiivis võsastunud ja osaliselt täidetud lehter. Kevadel põhjas vesi		Intensiivne maaharimine, muu	636467	6554358	kehtiv		4.07.2014	LK hoone 350 m idas (tee on vahel). Joonistatud ortofoto alusel. Karstiobjektid majapidamise juures loodes.
Avispea karstiväli	lehter	636558.84	6554421.42	0.037	uus-LTA1001251	Põllumassiivis tee servas lehter, lehtri servas põllukivid.		Intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		4.07.2014	Tee lähedus
Avispea karstiväli	lehter	636679.99	6554255.42	0.030	uus2-LTA1001251	Põllumassiivis võsastunud ja osaliselt täidetud lehter.		Intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		4.07.2014	Joonistatud ortofoto alusel.
Hundilageda karstiväli	Ala	641866.88	6553201.66	0.593	LTA1001115	Selgepiiriline objekt, lohu põhjas kevadel vesi. Vahetult läände jääb tee ning itta põllumassiiv.		intensiivne maaharimine, muu	642018	6553191	kehtiv		18.06.2014	Läheduses elamud. LK hoone 300 m (jääb teisele poole teed). 180 m kaugusel kirdes põllul tõenäoline karstiobjekt (täidetud lehter).
Rohu karstiala	tiik	642508.71	6553100.04	0.158	LTA1000674	Karstitiik mõisapargis. Ümbruses elamud. Pargi ümbruses leidub veel nõgusid ja lohke.		muu	642492	6553132	kehtiv		18.06.2014	300 m kaugusel LK hoone (jääb teisele poole teest). Kirde-edelasuunalisel metsaalal mitmed võimalikud karstiobjektid.
Hundilageda karstiväli	lehter	643094.42	6553330.92	0.349	LTA1001089	Paikneb põllumassiivis, lehtri koht üles harimata. Lehtri põhjas kevadel vesi. Tekkiv lohk metsaserval objektist idas.		Intensiivne maaharimine	643134	6553327	kehtiv		18.06.2014	Mitmed lehtrid teisel pool teed (objektist põhjas).
Nadalama karstiväli	lehter	633753.38	6550443.7	0.440	LTA1000830	Põllumassiivis lehter, mida on täidetud, kuid lehter tekkinud uuesti.		Intensiivne maaharimine	633876	6550783	kehtiv	Punkti asukohta oluliselt muudetud	4.07.2014	Ümbritseval põllul on palju põllukivihunnikuid, mis võivad olla täidetud karstilehtrid. LK hoone 850 m.
Nadalama karstiväli	lehter	633269.28	6550142.32	0.180	LTA1001094	Põllumassiivis kividega osaliselt täidetud ja võsastunud lehter. Joonistatud ortofoto alusel		Intensiivne maaharimine	633044	6550599	kehtiv	Punkti asukohta oluliselt muudetud	4.07.2014	Ümbritseval põllul on palju põllukivihunnikuid, mis võivad olla täidetud karstilehtrid. LK hoone 650 m. Karstiobjekt edelas
(nimetu karst)	lohk	609178.35	6543207.37	0.250	LTA1000925	Punkti kohal on lohu põhi. Konkreetsemad objektid		intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa),	609274	6543179	kehtiv	nõgu ja lohk on, lehtrit pole,	10.04.2014	Lohu juures loode-

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						puuduvad - ülepinnaaliselt haritud. Pikaajaline rohumaa ja karjatatav ala.						KRis arhiveerida		kagusuunaline nõgu. Punktist 270 m kaugusel põhjas võimalikud karstiobjektid.
(nimetu karst)	lohk	609511.18	6542658.06	0.000	LTA1001291	Sulglohk, ülepinnaaliselt haritud - konkreetsemad objektid puuduvad (tõenäoliselt kündmisega hävinud)		Intensiivne maaharimine	609476	6542637	Kehtiv	Sulglohk tuvastatav, lehter puudub	10.04.2014	Vee kogunemist ei ole näha.
Albu karstiväli	lohk	595866.37	6557323.04	0.009	LTA1001160	Paikneb põllumassiivis. Kaardistatud sulglohu madalam koht, lohu põhjas kevadel vesi.		Intensiivne maaharimine	595869	6557324	Kehtiv		26.05.2014	LK 400 m läänes. Edaspidi mitte üle künda.
Albu karstiväli	lohk	595182.34	6557788.43	0.263	LTA1000718	Paikneb põllumassiivis, karstihäil, milles mitu lehtrit. Paikneb suuremas sulglohus. Häilu koht on põllumaj kasutusest välja jäetud ja metsastunud. Idas pikaajaline rohumaa, läänes põllumassiiv.		intensiivne maaharimine	595181	6557813	Kehtiv		26.05.2014	Ümber põllumassiivid. Maves 1990 põhjal võis olla vanasti pinnasekarjääriks. Lk hoone kagus 500 m.
Albu karstiväli	lohk	595149.24	6557701.55	0.059	LTA1000745	paikneb põllumassiivis, karstihäil, milles mitu lehtrit. Paikneb suuremas sulglohus. Häilu koht on põllumaj kasutusest välja jäetud ja metsastunud. Idas pikaajaline rohumaa, läänes põllumassiiv.	LTA1000745.jpg	intensiivne maaharimine	595138	6557708	Kehtiv		26.05.2014	Ümber põllumassiivid. Maves 1990 põhjal võis olla vanasti pinnasekarjääriks. Lk hoone kagus 500 m.
(nimetu karst)	Ala	602563.16	6566955.54	0.247	LTA1000934	Põllumassiivis täidetud lehter ja selle kõrval üleujutatav ala. Sulglohk suuremas ulatuses ajuti liigniiske.		intensiivne maaharimine, muu	602568	6566944	kehtiv		4.06.2014	Märgitud sulglohu üleujutatud ala piir (sisse arvatud ka kiviraun). LK hoone 300 m lõunas. Alast idas mitmed kiviraunad.
(nimetu karst)	lehter	598492.75	6568186.55	0.024	LTA1000964	Lehter paikneb põllumassiivis ning on põllumaj kasutusest välja jäetud. Lehtri servas põllukivid ja üksikud põõsad.		intensiivne maaharimine	598477	6568209	kehtiv		4.06.2014	
(nimetu karst)	lehter	599606.93	6571326.83	0.023	LTA1001279	Põllumassiivis lehter, servas põllukivid ja puu.		intensiivne maaharimine	599607	6571330	kehtiv		4.06.2014	Haritud lehtri servast
(nimetu karst)	lohk	599603.62	6571271.38	0.000	LTA1001064	Ülepinnaaliselt haritud põllumassiiv, märgitud alal on lohk.		intensiivne maaharimine (ülepinnaaliselt haritud)	599524	6571362	kehtiv		4.06.2014	
(nimetu karst)	Ala	616926.42	6573660.27	0.106	LTA1001060	Põllumassiivis kolm lähestikku paiknevat lehtrit. Lehtrite juures üksikud puud, haritud on vahetult lehtri servast.		intensiivne maaharimine	616920	6573653	kehtiv		10.06.2014	LK hoone 200 m loodes (tee on vahel). 65 m kaugusel läänes asuvas metsatukas on põhikaardi järgi mälestusmärk.
Aburi karstiala	Tiik	629031.72	6562499.67	0.090	LTA1000742	Aburi külas karstilehter-tiik. Mõjuriks paiknemine külas ja sõidutee ääres.		Muu	629035	6562533	Kehtiv		9.06.2014	

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Kurtna karstiala	Ala	634295.9	6549731.53	1.278	LTA1000750	Ala paikneb metsamaal, mitmed karstiobjektid, kevadel madalamates osades vesi.		-	634271	6549761	Kehtiv		4.07.2014	Piir on ligikaudne. Läänes põllumassiiv (võimalik mõningane mõju)
Neeruti karstiala	Ala	622808.6	6576268.78	4.419	LTA1000752	Rohumaal, kus võsastunud tukad. Piiritletud suurema alana, ilmekamad objektid põhjaosas võsastunud tukkades. Madalamates lohkudes kevadel vesi.		intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa)	622893	6576339	kehtiv		10.06.2014	LK hoone 350 m (tee on vahel). Piiritlemine ligikaudne, objektid ka teisel pool teed põhjas ja alast lõunas.
Karunga karstiväli	lehter	627758.99	6572546.76	0.012	LTA1000774	Põllumassiivis sügav lehter. Servas natuke võsa, haritud servast.		intensiivne maaharimine	627777	6572535	kehtiv		3.07.2014	
Kuusna karstiväli	Ala	610460.18	6542651.44	1.052	LTA1001147	Valdavalt metsas, servas PLK. Madalamates kohtades kevadel vesi, keskosas kõrgem künkake.	LTA1001147.jpg	-	610439	6542649	kehtiv		10.04.2014	Piiritlus ligikaudne. Ala sees kurisu märgitud eraldi objektina LTA1000793. Haritav põllumassiiv 35 m kaugusel. Otsesed mõjutegurid puuduvad.
Kuusna karstiväli	Kurisu	610503.87	6542655.58	0.030	LTA1000793	Metsa serval kurisu. Servas niit (PLK, mittehooldatav). Haritav põllumassiiv 60 m kaugusel, otsesed mõjutegurid puuduvad.		-	610485	6542634	kehtiv		10.04.2014	
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	lehter	645984.62	6578936.7	0.038	LTA1000803	Pikaajalisel rohumaal osal kividega täidetud lehter. haritud lehtri servast.		intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa), muu	646046	6578973	kehtiv		2.07.2014	Kividega täidetud. Joonistatud ortofoto alusel
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	lehter	646248.6	6579063.81	0.010	LTA1001139	Pikaajalisel rohumaal lehter, lehtri põhjas kevadel vesi. Haritud lehtri servast. Servas kasvavad mõned puud.		intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa), muu	646225	6579128	kehtiv		2.07.2014	joonistatud ortofoto alusel
Ramma karstiväli	lehter	615347.18	6545852.12	0.013	LTA1000845	lehter rohumaal, mis on ümbritsetud põllumassiiviga. Lehtri koht põllumaj kasutusest välja jäetud. Kevadel põhjas vesi.		Intensiivne maaharimine	615323	6545837	Kehtiv		7.05.2014	Ümbritseval põllumassiivil vete kogunemisala.
Raeküla karstiväli	Ala	633178.09	6561551.5	1.365	LTA1000913	Piiritletud vee kogunemisala ja täidetud lehter. Vete kogenemisala ulatub ka üle tee kirdesse (seal betoneeritud siloauk) ja kiviraunad.		intensiivne maaharimine, muu	633001	6561527	kehtiv		2.07.2014	Piiritlus on ligikaudne. Tee servas LK hooned. Kaardistatud ortofoto alusel. Karstiobjektid majapidamise juures lõunas ning tee servas loodes
Karitsa karstiala	ala	633514.56	6574521.72	0.417	LTA1000863	Vettneelavad lohud võsastunud rohumaal. Põhjas tee, idas põllumassiiv.		intensiivne maaharimine	633485	6574533	kehtiv		2.07.2014	Võib olla mõningane põllumajanduse mõju. objektiga

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														liidetud LTA1001210. Piiritlus ligikaudne.
Karitsa karstiala	-	0	0	0.000	LTA1001210	Liidetud objektiga LTA1000863			633533	6574464	Puudub	Liidetud objektiga LTA1000863	2.07.2014	
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	lehter	646968.21	6578429.1	0.099	LTA1000940	Põllumassiivis täidetud ja osaliselt võsastunud lehter (ühel pool haritav põllumassiiv, teisel pool pikaajaline rohuma)		intensiivne maaharimine, muu	647008	6578440	kehtiv		2.07.2014	Lehter täidetud. LK hoone 175 m. Piiritletud ortofoto alusel.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001323	Liidetud objekti LTA1001001 juurde		-	609819	6553692	puudub	Liidetud objekti LTA1001001 juurde	26.05.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001181	Liidetud objekti LTA1001001 juurde		-	609867	6553705	puudub	Liidetud objekti LTA1001001 juurde	26.05.2014	
(nimetu karst)	Ala	609808.76	6553640.41	0.408	LTA1001001	Põllumassiivis mitu selget lohku, põhjapoolses kevadel vesi sees. Ülepinnaliselt haritud		intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud)	609764	6553695	kehtiv		26.05.2014	Alasse liidetud punktid LTA1001323 ja LTA1001181
(nimetu karst)	Ala	609478.08	6553186.43	11.954	LTA1001283	Ulatuslik ala valdavalt metsastunud, osaliselt põllumaa. Alal mitmed lehtrid, vett täis lohud, kurisu jne.		intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	609790	6553261	kehtiv		26.05.2014	Metsaala serval kraav, millega juhitud kurisusse liigvesi. Ala piiritlus ligikaudne, tundlik ala.
Karunga karstiväli	Lehter	628238.95	6572225.84	0.038	LTA1000941	Lähestikku paiknevad sügavad lehtrid rohumaal, vahetult põllumassiivi serval. Põllumaj kasutusest välja jäetud ala, kohati võsastunud.		intensiivne maaharimine	628266	6572145	Kehtiv		3.07.2014	Kõrvaloleva põllu mõju.
Karunga karstiväli	Lehter	628299.53	6572145.24	0.025	uus3-LTA1000941	Lähestikku paiknevad sügavad lehtrid rohumaal, vahetult põllumassiivi serval. Põllumaj kasutusest välja jäetud ala, kohati võsastunud.		intensiivne maaharimine	0	0	Uus		3.07.2014	Kõrvaloleva põllu mõju.
Karunga karstiväli	Lehter	628295.88	6572187.45	0.015	uus1-LTA1000941	Lähestikku paiknevad sügavad lehtrid rohumaal, vahetult põllumassiivi serval. Põllumaj kasutusest välja jäetud ala, kohati võsastunud.		intensiivne maaharimine	0	0	Uus		3.07.2014	Kõrvaloleva põllu mõju.
Karunga karstiväli	Lehter	628262.78	6572129.69	0.013	uus4-LTA1000941	Lähestikku paiknevad sügavad lehtrid rohumaal, vahetult põllumassiivi serval. Põllumaj kasutusest välja jäetud ala, kohati võsastunud.		intensiivne maaharimine	0	0	Uus		3.07.2014	Kõrvaloleva põllu mõju.
Karunga karstiväli	Lehter	628267.25	6572157	0.010	uus2-LTA1000941	Lähestikku paiknevad sügavad lehtrid rohumaal, vahetult põllumassiivi serval. Põllumaj kasutusest välja jäetud ala, kohati võsastunud.		intensiivne maaharimine	0	0	Uus		3.07.2014	Kõrvaloleva põllu mõju.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Kuristi ja Poriaugu karstialad	Ala	628199.4	6573367.49	44.478	LTA1001078	Alal väga palju karstiobjekte - lehtrid, vett täis lohud, täidetud lehtrid, kurisud jne. Alal on puisniit ja põllumaa.		intensiivne maaharimine	628050	6573018	kehtiv		3.07.2014	Piiritlemine keeruline - hõlmab veelgi suuremat ala. Piiritlus ebatäpne. Piirangute järgmine väga oluline!
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000758	Liidetud objektiga LTA1001078		-	628029	6573234	Puudub	Liidetud objektiga LTA1001078	3.07.2014	Alal väga palju karstinähtusi, objektide eraldi piiritlemine ei ole otstarbekas.
(nimetu karst)	lohk	647862.76	6576095.66	0.000	LTA1001086	Pikaajalisel rohumaal lauge lohk, konkreetsemad objektid puuduvad.		Intensiivne maaharimine	647902	6576127	puudub	Sulglohk on, lehtrit pole, KRis arhiveerida	2.07.2014	Alast lõunasuunas sügavamad sulglohud.
Järni karstiväli	lehter	629138.8	6575121.34	0.012	LTA1001097	Põllumassiivis lehter, servades kasvab võsa. Haritud lehtri servast.	LTA1001097.jpg	Intensiivne maaharimine	629105	6574996	Kehtiv	Algne punkt ebatäpne	2.07.2014	
Järni karstiväli	lehter	628872.34	6575091.88	0.009	uus1-LTA1001097	Põllumassiivis lehter. Servas kasvab võsa. Servast haritud		Intensiivne maaharimine	0	0	Uus		2.07.2014	
Levala karstiväli	lehter	629773.67	6572999.25	0.012	LTA1001098	Põllumassiivis sügav lehter. Haritud servast. Sees põllukivid.		intensiivne maaharimine, muu	629863	6572912	Kehtiv	Esialgne punkt ebatäpne	3.07.2014	
Levala karstiväli	kurisu	629901.6	6572833.24	0.029	LTA1001109	Vahetult haritava põllumassiivi serval. Kurisu kohal kasvab võsa.		Intensiivne maaharimine	629925	6572843	Kehtiv		3.07.2014	Põllul 80 m edelas võimalik lehter (kividega täidetud)
(nimetu karst)	Ala	617398.44	6557085.7	8.753	LTA1001182	Metsamaal ja rohumaal. Palju ajutiselt üleujutatud alasid ja lohke. Inimmõju		intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa)	617650	6557075	Kehtiv		27.05.2014	Rohumaal mõjutegur väetamine. Piiritleda keeruline ning piir ebatäpne.
(nimetu karst)	Ala	617693.53	6556798.39	3.537	uus-LTA1001182	Metsamaal ja osal lagedal alal (mitte põllumaa). Palju ajutiselt üleujutatud alasid, osaliselt soostunud, osal süvendatud.			0	0	Uus		27.05.2014	Piiritleda keeruline ning piir ebatäpne. Otsesed mõjurid puuduvad.
Järni karstiväli	lehter	629421.64	6574788.34	0.004	LTA1001276	Põllumassiivis esinduslik lehter. Servast võsastunud		Intensiivne maaharimine	629484	6574796	Kehtiv		1.07.2014	
(nimetu karst)	Tiik	635775.34	6576986.07	5.081	LTA1001281	Tehistiik, märgitud liigniiske ala piir. Alale on kuivenduskraaviga (Viini pkr) suunatud liigvesi. Kraav kulgeb põllumassiivis.		intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	635680	6576728	kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1001133	1.07.2014	Märgitud ala on põllumaj kasutusest välja jäetud, osal võsastunud. Nimi "Väljavahi tiik"
Pariisi-Aruküla karstiväli	lehter	620131.74	6573028.37	0.132	LTA1001351	Põllumassiivis lehter, osaliselt võsastunud. Lehtri põhjas kevadel vesi.		intensiivne maaharimine	620169	6573027	kehtiv		10.06.2014	Lisaks karstiobjektid loodes 200 m kaugusel ning kurisu põllu serval 330 m edelas.
Jalgsema karstijärved (oluline allika- ja karstiala)	Järv	609122.74	6550523.64	1.639	LTA1000770	Alal puiskarjamaa (karjatatav ja niidetav). Ümbritsetud põllumassiiviga. Mitmed lohud ja lehtrid, mille põhjas kevadel vesi.		Intensiivne maaharimine	609142	6550505	Kehtiv		26.05.2014	Alast vahetult põhjas loomakasvatushooned. Ürglooduse objekt
Pariisi-Aruküla	Ala	621312.77	6572428.42	0.305	LTA1000973	Mitteharitavaal maal, mis osaliselt	LTA1000973.jpg	intensiivne maaharimine	621337	6572412	kehtiv		10.06.2014	Piir ligikaudne.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
karstiväli						võsastunud on mitmed karstiobjektid, lohku kevadel vesi.								Põllumassiiv min 15 m kaugusel. LK hooned 70 ja 120 m kaugusel (tee on vahel). Mitmed lohud tee lähedal 300 m kirdes
Saiakopli karstipiirkond	Ala	618033.97	6567253.94	0.466	LTA1001339	Põllumassiivis võsastunud alal kümmekond väikese läbimõõduga karstilehtrit.	LTA1001339.jpg	intensiivne maaharimine	618046	6567239	Kehtiv		5.06.2014	Piiritletud alana
Kerguta karstiala	lehter	617371.96	6557559.05	0.033	LTA1001209	Rohumaal, servades kasvab võsa. Kevadel vett täis. Lehtri ümbruses väikesed lohud, mis samuti vett täis. Lähedal põllumassiivid, tee ja põhjas majapidamine.		-	617355	6557622	kehtiv		4.06.2014	otsesed mõjutegurid puuduvad. Mõningast mõju võib avaldada läänes asuv põld.
Inju karstiala	Ala	634306	6572812.72	0.296	LTA1000942	Karsti ümbrus kevadel üle ujutatud. Paikneb põllumassiivis, ala on põllumaj kasutusest välja jäetud.		intensiivne maaharimine	634312	6572758	kehtiv		3.07.2014	Kaardistatud objekti veepiir. Läheduses ka määratlematu künkake, mis võib olla täidetud karstiobjekt.
Inju karstiala	Ala	634395.2	6572663.11	0.075	uus-LTA1000942	Karsti ümbrus kevadel üle ujutatud. Paikneb põllumassiivis, ala on põllumaj kasutusest välja jäetud.		intensiivne maaharimine	0	0	Uus		3.07.2014	Kaardistatud objekti veepiir. Läheduses ka määratlematu künkake, mis võib olla täidetud karstiobjekt.
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	Ala	644786.04	6576456.29	0.396	LTA1001163	Pikaajalisel rohumaal järjestikku mitu võsastunud ja kevadel vesist lohku.		intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa)	644738	6576450	kehtiv		1.07.2014	Suuremad karstiobjektid teest lõunas.
Triigi-Pudivere karstiväli	Määratl emata	634176.74	6553552.36	0.009	LTA1000765	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		-	634118	6553604	Puudub	objekt määratlematu	4.07.2014	servas tee
Levala karstiväli	Määratl emata	630469.28	6572127.54	0.025	LTA1000807	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		-	630532	6572106	puudub	objekt määratlematu	3.07.2014	
Ammuta karstiväli	lehter	607076.12	6539941.64	0.015	LTA1000883	Põllumassiivis täidetud ja võsastunud lehter, kive täis.		intensiivne maaharimine, muu	607051	6539931	kehtiv		9.04.2014	Tee servas.
(nimetu karst)	Määratl emata	616810.07	6553290.2	0.214	LTA1000893	Põllumassiivis sulglohus võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		Intensiivne maaharimine, muu	616867	6553331	puudub	objekt määratlematu	27.05.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Samal põllul veel teisi sarnaseid objekte.
Ammuta karstiväli	Määratl emata	606398.71	6539712.75	0.021	LTA1000909	Põllumassiivis kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		intensiivne maaharimine, muu	606401	6539721	puudub	objekt määratlematu	9.04.2014	Sulglohu põhjas
Piilu karstiala	Ala	616115.12	6567397.6	5.290	LTA1001041	Heinamaal on mitmed karstiobjektid. Madalamates lohudes kevadel vesi.	LTA1001041.jpg	intensiivne maaharimine	616013	6567476	kehtiv		5.06.2014	Piiritletud ligikaudse alana, mõjutab ümbritsev

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														põllumassiiv. Alast loodes majapidamine
(nimetu karst)	Ala	616411.7	6568253.91	0.818	LTA1001236	Metsaalal lehtrid, piiritletud alana. Alast idas tehtud raiet. Läänes on haritav põllumassiiv (omab mõningast mõju vahetult metsa servas paiknevatele objektidele).		intensiivne maaharimine	616346	6568303	kehtiv		5.06.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000990	Metsaala, punkt paikneb ulatuslikul karstialal, mis kevadel suures ulatuses üle ujutatud.		-	611915	6567097	puudub	Liidetud objektiga LTA1000771	5.06.2014	Eraldi objekte ei piiritleta, liidetud alaga LTA1000771
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001026	Metsaala, punkt paikneb ulatuslikul karstialal, mis kevadel suures ulatuses üle ujutatud. Läheduses mitmed kuivenduskraavid		-	612273	6567313	puudub	Liidetud objektiga LTA1000771	5.06.2014	Eraldi objekte ei piiritleta, liidetud alaga LTA1000771
Näo karstilehter	-	0	0	0.000	LTA1001343	Liidetud suurema alaga, mis hõlmab nii põllu- kui metsamaid. Suures ulatuses kevadel üle ujutatud.		-	612895	6567149	puudub	Liidetud objektiga LTA1000771	5.06.2014	Eraldi objekte ei piiritleta, piiranguid tuleb järgida kogu alal.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001223	Liidetud suurema alaga, mis hõlmab nii põllu- kui metsamaid. Suures ulatuses kevadel üle ujutatud.		-	612931	6567349	puudub	Liidetud objektiga LTA1000771	5.06.2014	Eraldi objekte ei piiritleta, piiranguid tuleb järgida kogu alal.
(nimetu karst)	lohk	634844.55	6554011.14	0.000	LTA1000780	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Punkti asukohal näha laugjas lohk (kõrguste vahe väike). Konkreetsemad objektid puuduvad.		Intensiivne maaharimine	634881	6554047	kehtiv	lohk on, lehtreid pole, KRis arhiveerida	4.07.2014	
(nimetu karst)	lohk	634485.73	6554517.58	0.000	LTA1000634	Kaardistatud on sulglohu põhi - kõrvuti kolm lohukest.		Intensiivne maaharimine	634540	6554574	kehtiv	lohk on, lehtreid pole, KRis arhiveerida	4.07.2014	Ülepinnaliselt haritud - konkreetsed objektid puuduvad.
Pudivere karstiväli	Ala	635324.67	6552404.09	3.588	LTA1001250	Pargis on karstiorg, kus mitmeid lehtreid. Ümbritsevatel põldudel arvukalt karstilehtreid, paljud täidetud.		loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, muu	635362	6552315	Kehtiv		4.07.2014	Paikneb külas. Läheduses mitmed LK hooned. Piiritlus on ligikaudne.
Pudivere karstiväli	lehter	635572.93	6552390.03	0.125	LTA1001270	Põllumassiivis lehter. Kevadel vett täis. Paikneb suuremal karstialal.		intensiivne maaharimine	635191	6552378	Kehtiv		4.07.2014	Ümbritsevatel põldudel arvukalt karstilehtreid (paljud täidetud).
Pudivere karstiväli	lohk	635447.64	6552399.13	0.063	uus-LTA1001270	Põllumassiivis lohk. Kevadel vett täis. Paikneb suuremal karstialal.		intensiivne maaharimine	0	0	Uus		4.07.2014	Ümbritsevatel põldudel arvukalt karstilehtreid (paljud täidetud).
(nimetu karst)	Ala	630987.97	6552783.26	0.000	LTA1000813	Punkt paikneb metsamaal, kus tehtud raiet. Metsas ja servas rohumaal mõned vesised lohud. Konkreetseid objekte ei kaardista, kuna mõju puudub.		-	631016	6552732	kehtiv		9.06.2014	Metsaraie
Rohu karstiala	-	0	0	0.000	LTA1001052	Mõisapargis tiigist kagus.		-	642564	6553034	puudub	karstiobjekte ei	18.06.2014	Objektist edelas,

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						Esinduslikud karstiobjektid ja mõjutegurid puuduvad.						tuvastatud		kirde-edelasuunalisel metsaalal võimalikud karstiobjektid.
Eipre (Vesioru) karstiväli	Ala	632455.83	6556211.84	19.326	LTA1001252	Paikneb metsas, väljal väga palju lehtreid ja lohke (üle 100). 150 m kirdesuunas LK hoone. Loodeservas põllumassiiv		loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, intensiivne maaharimine, muu	632385	6556456	Kehtiv		4.07.2014	Kaardistatud ligikaudne piir. Tegelik ala veelgi ulatuslikum. Suurel osal alast hiljuti tehtud lageraie.
Kurtna karstiala	Ala	633777.05	6547811.19	1.218	LTA1000848	Ala paikneb metsas, tehtud raiet (osaliselt noorendik). Metsa ümbritsetud haritava põllumassiiviga		muu	633765	6547835	Kehtiv		4.07.2014	Piiritlus on ligikaudne. LK hoone 500 m. Otsesed mõjurid puuduvad (kaudne - raie).
Kurtna karstiala	Ala	633769.27	6548623.15	5.246	LTA1000891	Metsas ja põllul liigniisked alad. Sulglohus täidetud lehter.		intensiivne maaharimine	633776	6548493	kehtiv		4.07.2014	Ümberringi haritavad põllumassiivid, kus palju liigniiskeid alasid (lohud, nõod).
Kurtna karstiala	Ala	633675.26	6548246.14	0.000	LTA1000707	Metsamaal, alal tehtud lageraiet. Leidub väikesi lohukesi. Konkreetset ala ei piiritle ning esinduslikke objekte ei tuvasta. Olulised mõjurid puuduvad		-	633675	6548318	kehtiv		4.07.2014	Ümberringi haritavad põllumassiivid, kus palju vesiseid lohke.
Avispea karstiväli	Ala	635391.21	6555264.83	4.889	LTA1001186	Karstinähtused elamute läheduses rohumaal (osaliselt võsastunud) ja põllul. Alal mitmed karstiobjektid, kevadel osaliselt üle ujutatud.		muu, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, intensiivne maaharimine	635397	6555199	kehtiv		4.07.2014	Piiritlus on ligikaudne. Majapidamiste juures LK hooned.
Sirevere karstiväli	lehter	640541.36	6549646.3	0.297	uus-LTA1001308	Põllumassiivi sees väga suur ja sügav lehter. selle lõunapoolses otsas teine pisem lehter. Objekti servad võsastunud.	uus-LTA1001308.jpg	intensiivne maaharimine	0	0	uus		18.06.2014	
Määri karstiala	Ala	639373.07	6551608.85	41.775	LTA1000831	Põllul palju lehtreid. Suurem osa on kividega täidetud ja võsastunud, osast üle küntud. Eraldi objekte ei kaardistata.		Intensiivne maaharimine, muu	639214	6551574	Kehtiv		4.07.2014	Piiritlus on ebatäpne. LK hooned põllu serval läänes ja kirdes.
Määri karstiala	lehter	638651.97	6551743.73	0.051	uus-LTA1000627	Põllumassiivis karstitiik, vesi sees.	uus-LTA1000627.jpg	intensiivne maaharimine	0	0	uus		4.07.2014	Läänes loomakasvatushoone (lambad).
(nimetu karst)	Ala	636956.54	6556393.07	0.618	LTA1001067	Raiutud metsaalal palju väikseid lohukesi.		muu	636967	6556375	kehtiv		4.07.2014	50 m kaugusel põllud, kus palju liigniiskeid kohti. 700 m kaugusel edelas LK hoone. Piiritlus ligikaudne.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000974	Punkti kohal on õuema ja talukompleks. Konkreetseid objekte ei tuvasta.		-	637668	6556195	puudub	objekte ei tuvastatud	4.07.2014	

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
(nimetu karst)	lohk	623671.7	6561699.13	0.000	LTA1000796	Metsaalal lauge lohk, osaliselt raiutud. Mõjurid puuduvad, ei ole esinduslik objekt.		-	623598	6561766	puudub		9.06.2014	Lõunas kruusakarjäär
Assamalla luha karstijärv (oluline allika- ja karstiala) (Assamalla karstiväli)	-	0	0	0.000	LTA1001278	Liidetud objektiga LTA1000658		-	628342	6568771	puudub	Liidetud objektiga LTA1000658	9.06.2014	Palju pisikesi lohukohti, mis kevadel vett täis. Pikaajalisel rohumaal.
Assamalla luha karstijärv	-	0	0	0.000	LTA1001072	Liidetud objektiga LTA1000658		-	628046	6568572	puudub	Liidetud objektiga LTA1000658	9.06.2014	Palju pisikesi lohukohti, mis kevadel vett täis. Pikaajalisel rohumaal.
Kadila-Veadla karstiväli	Ala	633477.15	6566224.84	22.203	LTA1000792	Endine põllumaa (ei ole PRIAs põllumaana arvel). Kogu põllul palju vesiseid lohke.		intensiivne maaharimine	633523	6566259	kehtiv		2.07.2014	Keeruline piiritleda - piiritlus ebatäpne. Tegelik ala veel oluliselt suurem.
Kadila-Veadla karstiväli	Ala	633296.92	6566964.14	7.694	LTA1001005	Punkti asukohal on suurem karstilohk, mis kevadel vesine. Ala on ülepinnaliselt haritud.		intensiivne maaharimine	633291	6566887	kehtiv		2.07.2014	Kaardistatud sulglohu ligikaudne välispiir.
(nimetu karst)	lohk	628772.04	6566811.05	0.000	LTA1001113	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Punkti kohal sulglohk.		-	628705	6566944	puudub	Sulglohk, lehtrit pole, KRis arhiveerida	9.06.2014	Punkti läheduses mitmed metsastunud künkakesed.
(nimetu karst)	Ala	619127.29	6571340.9	0.796	LTA1000665	Tee ääres metsas ja rohumaal (mittehooldatav) mitmed karstiobjektid. Osaliselt kevadel vesi põhjas.		-	619096	6571368	kehtiv		10.06.2014	Otsesed mõjutegurid puuduvad. Määratletud ligikaudse alana. Tegelik ala veelgi suurem.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001234	Punkti kohal mets, punktist lõunas kuivenduskraav. Konkreetseid karstiobjekte ei tuvasta		maaparandussüsteemide rajamine	614408	6571121	puudub	objekte ei tuvastatud	5.06.2014	Punkti kohal on KRis allikas
(nimetu karst)	Ala	619029.48	6569097.98	0.000	LTA1000637	Metsaalal, kus tehtud lageraiet mitmed karstiobjektid. Olulised mõjurid puuduvad, jäävad ulatuslikule karstialale, täpset piiri ei kaardistata.		Muu	619001	6569119	kehtiv		4.06.2014	
(nimetu karst)	Ala	619120.51	6569174.12	0.000	LTA1001166	Metsaalal, kus tehtud lageraiet mitmed karstiobjektid.		Muu	619079	6569188	kehtiv		4.06.2014	paiknevad suuremal karstialal. Olulised mõjutegurid puuduvad, konkreetset piiri ei kaardistata.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001344	Lisatud objekti LTA1001227 juurde			625734	6578065	puudub	Lisatud objekti LTA1001227 juurde	1.07.2014	
Kadrina karstiala	lohk	623550.06	6578542.97	0.000	LTA1001137	Punkti kohal on sulglohk, paikneb ülepinnaliselt haritud põllumassiivis.		intensiivne maaharimine	623550	6578542	kehtiv	lohk on, lehtrit pole.	1.07.2014	objektist põhjas ja edelas kaks kivirauna.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														Andmebaasis säilitada.
Orajärve karstiala	Ala	621949.8	6576831.66	0.623	LTA1000781	Paikneb rohumaal, kevadel suures osas üle ujutatud.		intensiivne maaharimine	621916	6576840	kehtiv		10.06.2014	Läheduses metsamaa ja rohumaa piiril kuivenduskraavid. Objekt kaardistatud ortofoto alusel.
(nimetu karst)	Määratl emata	644268.01	6575742.31	0.000	LTA1000624	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		intensiivne maaharimine, muu	644272	6575693	puudub	Objekt ei ole määratletav	1.07.2014	täidetud
(nimetu karst)	kurisu	643923.93	6578424.63	0.387	uus-LTA1000611	Väga suur ja sügav kurisu metsaalal põllumassiivi piiril (kurisu serv osaliselt põllumaal ja üle haritud).		intensiivne maaharimine	0	0	uus		1.07.2014	Lähedal metsas tehtud raiet, kurisust idas väiksem tekkiv lehter, põllul kirdes lehter
(nimetu karst)	lehter	643973.75	6578476.1	0.016	uus2-LTA1000611	Lehter põllumassiivis. Edelas väga sügav kurisu.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		1.07.2014	
(nimetu karst)	lohk	647924.99	6575437.62	0.000	LTA1000832	Lohk metsas, servas rohumaa		intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa)	647923	6575529	kehtiv		1.07.2014	piirkonnas on väga palju sarnaseid objekte.
(nimetu karst)	lohk	640550.46	6575549.5	0.037	LTA1001154	Põllumassiivis kevadel vett täis lohk. Haritud vahetult servast		intensiivne maaharimine	640326	6575804	kehtiv		1.07.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Karstiobjektid põllu serval kagus.
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	Ala	645289.84	6576914.24	0.000	LTA1001157	Punkti kohal metsas kirde-edelasuunaline nõgu. Antud kohas olulised mõjurid puuduvad ning objekti ei piiritleta.		-	645277	6576948	kehtiv		1.07.2014	
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	lohk	645182.92	6577040.03	0.040	LTA1000894	Rohumaal lohk. Ülepinnaliselt hooldatud.		intensiivne maaharimine	645072	6577074	kehtiv		1.07.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001253	Punkti kohal vana hoone vundament, ala läbib tee. Tee servas määratlematud kivihunnikud, kaugemal põldudel mitmed objektid, mis võivad olla täidetud lehtrid.		-	632191	6575458	puudub	objekte ei tuvastatud	1.07.2014	Konkreetseid objekte ei tuvasta
(nimetu karst)	lehter	622927.6	6502205.9	0.065	LTA1000978	Soostunud põhjaga lehter. Servas põllukivid ja puud. Kevadel lehtri põhjas vesi		intensiivne maaharimine	622939	6502282	kehtiv		22.07.2014	Kolmest küljest ümbritsetud põllumassiiviga, põhjas tee. Vahetult teisel pool teed on ülepinnaliselt haritud põllumassiivis sulglohk
(nimetu karst)	kurisu	622631.01	6507528.68	0.127	LTA1001228	Kurisu metsamaal. Lõunas majapidamine. Ümbritsetud metsaga, läänes rohumaa, otsesed mõjutegurid puuduvad.		-	622612	6507502	kehtiv		22.07.2014	Nimi: Sulustvere kurisu (ürglooduse obj).

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001047	Punkti kohal on metsamassiiv, pisut madalam ala, kuid konkreetseid karstiobjekte ei tuvasta.		-	623188	6507593	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	
(nimetu karst)	lohk	622337.41	6506877.58	0.000	LTA1000962	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, kaardistatud sulglohu põhi, konkreetsemad objektid puuduvad (tõenäoliselt kinni küntud).		intensiivne maaharimine	622300	6506862	kehtiv	lohk on, lehtrit pole, KRis arhiveerida	22.07.2014	
Kalana karstiala (oluline allika- ja karstiala)	Ala	620136.87	6511627.22	0.646	uus1-LTA1001364	Metsas allikate ja lohku dega ala. Ümbritsetud põllumassiividega - ala servad osaliselt põllumaal.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		22.07.2014	
Kalana karstiala (oluline allika- ja karstiala)	Määratl emata	620687.5	6511515.67	0.099	LTA1001364	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		-	620670	6511522	Puudub	Objekt määratlematu	22.07.2014	
Kalana karstiala (oluline allika- ja karstiala)	kurisu	620333.32	6511649.73	0.015	uus2-LTA1001364	Esinduslik kurisu, kuhu suunatud kraavidega kuivendusvesi. Kraavid kulgevad metsa ja põllumaa servas.		intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	0	0	uus		22.07.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000885	Punkt paikneb rohumaal, mis on ümbritsetud metsadega. Idas on süvendatud tiik. Karstiobjekte ei tuvasta.		-	620167	6505459	Puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	lõunapoolse tiigi servades allikad.
(nimetu karst)	Määratl emata	619818.77	6501433.66	0.000	LTA1001172	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		-	619825	6501449	puudub	objekt määratlematu	22.07.2014	
(nimetu karst)	lehter	604768.33	6529759.17	0.013	LTA1000642	Põllumassiivis lehter, karsti koht on põllumaj kasutusest välja jäetud ja võsastub.		intensiivne maaharimine	604623	6529910	Kehtiv	punkti asukohta oluliselt muudetud	16.04.2014	Algse punkti asukohal on ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Tegelik asukoht on esialgsest punktist 200 m kagus (teisel pool teed). Karjäär loodes.
(nimetu karst)	lohk	612130.12	6549180.9	0.032	LTA1000797	Paikneb põllumassiivis, karsti koht on üles harimata ja võsastunud.	LTA1000797.jpg	intensiivne maaharimine	612171	6549135	kehtiv		27.05.2014	ümbritseval põllul palju niiskeid lohke ja vete kogunemisalasid. Kaardistatud ortofoto alusel. LK hoone 400 m (tee on vahel)
(nimetu karst)	kurisu	612086.26	6549247.77	0.043	LTA1000806	Paikneb metsas raiesmikul. Idaservast algab põllumassiiv.	LTA1000806.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	612114	6549251	Kehtiv		27.05.2014	Raie
(nimetu karst)	lehter	612335.18	6549346.08	0.010	LTA1000617	Põllumassiivis kividega täidetud lehter. Põllul palju vesiseid alasid.		Intensiivne maaharimine, muu	612298	6549366	kehtiv		27.05.2014	LK hoone 240 m (kaardistamise ajal loomi polnud). Võimalik lehter tee servas 175 m

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														kirdes.
(nimetu karst)	Ala	612161.56	6548787.17	2.203	LTA1000825	Suuremas osas metsas, osaliselt rohumaal (ei ole põllumaj kasutuses). Mitmed lehtrid, lohud, järvekesed.	LTA1000825.jpg	intensiivne maaharimine	612150	6548756	kehtiv		27.05.2014	Piirneb osaliselt põllumaaga. Piiritlus on ligikaudne. Objekti juurde liidetud LTA1000789 ja LTA1000824
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000824	Liidetud alaga LTA1000825		Intensiivne maaharimine	612230	6548851	puudub	Liidetud alaga LTA1000825	27.05.2014	
Mängupealse karstiala	lehter	611449.07	6549868.57	0.119	LTA1000950	Põllumassiivis võsastunud ja kividega täidetud lehter.	LTA1000950.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	611451	6549893	kehtiv		27.05.2014	Kividega täidetud. Joonistatud ortofoto järgi.
Mängupealse karstiala	Määratl emata	610914.49	6549128.93	0.000	LTA1000972	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		-	610950	6549144	Puudub	objekt määratlematu	27.05.2014	
Kuie ja Vöhmuta karstialad	-	0	0	0.000	LTA1001035	Metsastunud alal väikesed lohukesed. Esinduslikud karstiobjektid puuduvad.		-	613672	6550240	Puudub	Esinduslikud objektid puuduvad.	27.05.2014	Otsesed mõjutegurid puuduvad. KRis arhiveerida.
Vajangu karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000699	Metsaalal mitmeid pisikesi lohke ja nõgusid. Esinduslikud karstiobjektid puuduvad. Läheduses majapidamine		-	614430	6552041	Puudub	Esinduslikud objektid puuduvad	27.05.2014	Mõjurid ja esinduslikud karstiobjektid puuduvad, KRis arhiveerida.
(nimetu karst)	Määratl ematu	613579.27	6552877.93	0.000	LTA1000841	Kividega täidetud ja võsastunud ala põllumassiivis. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.	LTA1000841.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	613572	6552879	Puudub	Objekt määratlematu	27.05.2014	Joonistatud ortofoto alusel. lähim LK hoone 500 m (tee on vahel)
(nimetu karst)	Ala	616479.73	6551284.62	0.408	LTA1001117	Ajutine järv metsa sees lagedal alal. Servas allikas. Olulised mõjurid puuduvad.		-	616172	6551455	Kehtiv	Objekti asukohta oluliselt muudetud.	27.05.2014	Objekti asukohta oluliselt muudetud. Punkti algsel asukohal karstiobjekte ei tuvastatud.
Aavere karstiväli	lehter	617821.63	6549318.44	0.001	LTA1000939	Pikaajalisel rohumaal, haritud vahetult servast. Väikese läbimõõduga, kuid sügav.	LTA1000939.jpg	intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa)	617816	6549353	kehtiv		27.05.2014	LK hoone 320 m (tee on vahel). Idas põldudel liigniisked alad.
Aavere karstiväli	Ala	617696.02	6549540.05	0.066	LTA1001093	Langatusala, paikneb põllumassiivis (sh edelaservas pikaajaline rohumaa). Ala algne teke ei ole määratletav. Servas palju põllukive, võsastunud. 230 m kaugusel LK hoone.	LTA1001093.jpg	intensiivne maaharimine	617636	6549495	kehtiv		27.05.2014	Kirdepool paikneval metsaalal palju ajutisi järvekesi.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000666	Põllumassiivis vana talukoht, kus mõned lohukesed. Konkreetseid karstiobjekte ei tuvasta. Lähedusel põllul tõenäoliselt täidetud lehtrid.		-	615980	6554121	Puudub	Objekte ei tuvastatud	27.05.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Obj loodenurgas hoone vundament. LK hoone 750 m
(nimetu karst)	järv	617384.54	6556915.4	0.201	LTA1000988	Paikneb rohumaal vahetult Lk hoone taga. Ümber on palju		intensiivne maaharimine	617365	6556944	Kehtiv		27.05.2014	Mõjutab lähedal paiknev rohumaa,

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						liigniiskeid alasid, ala piiritletud eraldi objektina.								inimmõju.
(nimetu karst)	kurisu	614831.97	6557030.43	0.165	LTA1000997	Kurisu paikneb metsamaal, sellesse on juhitud liigvesi kuivenduskraaviga. Kraav kulgeb kogu pikkuses metsamaal		maaparandussüsteemide rajamine	614969	6557095	kehtiv		27.05.2014	Punkti varasem asukoht on ebatäpne - vastavas kohas karstiobjekte ei tuvastatud
Kõdeküla karstiala	Ala	614382.63	6554902.38	1.118	LTA1001068	Karstiala, mitmete objektidega. Kevadel suures osas vesine. Karjamaal ja metsas. Piiritus on ligikaudne, tegelik karstiala veelgi suurem.		intensiivne maaharimine	614247	6554956	kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1000874	27.05.2014	Maves: 3 km pikkune põhja-lõunasuunaline kurisute ja karstinõgude võond
Kõdeküla karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000874	Liidetud objektiga LTA1001068		-	614478	6554826	puudub	Liidetud objektiga LTA1001068	27.05.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000946	Põllumassiivis leidub vesiseid alasid ja mitmeid karstiobjekte (kaardistatud eraldi objektidena). Punkti piirkonnas konkreetseid objekte ei tuvasta.		-	612250	6549129	puudub	objekte ei tuvastatud	27.05.2014	
Kuie ja Võhmuta karstialad	lõhe	612532.46	6550811.61	0.183	LTA1001340	Lõhe võsastunud tukas põllumassiivi servas. Alal kivid, mitteesinduslik. Kahelt poolt piiratud teega.	LTA1001340.jpg	intensiivne maaharimine, muu	612662	6551025	Kehtiv	Algne punkt ebatäpne	27.05.2014	
Kuie ja Võhmuta karstialad	lohk	612888.29	6551124.75	0.025	LTA1000936	Põllumassiivis lohk, servas põllukivid, võsastunud. Objekti täpset tüüpi keeruline määrata (mitteesinduslik).	LTA1000936.jpg	intensiivne maaharimine, muu	613003	6551015	kehtiv		27.05.2014	Võimalik karstiobjekt ka 250 m kaugusel kirdes.
Kuie ja Võhmuta karstialad	kurisu	612965.25	6550341.42	0.071	LTA1001297	Kurisu on karjamaal, sinna suunatud mitu kuivenduskraavi. Ühendatud ka põhjas paiknevate tiikidega. Kurisus sees oksarisu.	LTA1001297.jpg	loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	613024	6550373	Kehtiv		27.05.2014	Karstiala paikneb pargi ümbruses. Läheduses mitu loomakasvatustehoonet ning elamud, teed.
Kursi karstiväli	tiik	616340.37	6557266.77	0.102	LTA1000837	Karstitiik mõisapargis. Kahe tiigi vahel on tee		loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	616232	6557233	kehtiv		27.05.2014	Kaitstava pargi territooriumil. Suur seafarm lähedal
Kursi karstiväli	tiik	616300.32	6557280.17	0.020	uus3-LTA1000837	Karstitiik mõisapargis. Kahe tiigi vahel on tee		loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	0	0	uus		27.05.2014	Kaitstava pargi territooriumil. Suur seafarm lähedal
Kursi karstiväli	nõgu	616175.7	6557168.46	0.019	uus1-LTA1000837	Metsaalal nõgu.		loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	0	0	uus		27.05.2014	Kaitstava pargi territooriumil. Suur seafarm lähedal
Kursi karstiväli	lohk	616153.52	6557151.41	0.010	uus2-LTA1000837	Metsaalal lohk.	uus2-LTA1000837.jpg	loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	0	0	uus		27.05.2014	Kaitstava pargi territooriumil. Suur seafarm lähedal
Kõdeküla karstiala	nõgu	614950.97	6554473.56	0.029	LTA1000892	Paikneb lagedal alal tee servas. läheduses majapidamine ja pikaajaline rohumaa. Läheduses LK hoone (tee on vahel).		-	615032	6554547	kehtiv		27.05.2014	Maves: 3 km pikkune põhja-lõunasuunaline kurisute ja karstinõgude võond. Olulised mõjurid puuduvad.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Järve karstiala	Ala	614093.49	6556200.26	1.109	LTA1001059	Metsamaal, osaliselt rohumaal (mittepõllumaa) järjestikku mitmed nõod ja lohud. Sinna suunatud metsa kuivenduskraavide kaudu liigvesi.		Maaparandussüsteemide rajamine	614146	6556132	Kehtiv		27.05.2014	Alal tehtud raiet. Piiritlus on ligikaudne.
Järve karstiala	-	0	0	0.000	LTA1001114	Liidetud objekti LTA1001059 juurde.			613978	6556426	Puudub	Liidetud LTA1001059 juurde.	27.05.2014	
(nimetu karst)	Ala	611215.04	6560994.74	2.955	LTA1000868	Hooldatud rohumaal lohku ja allikatega ala. Kevadel suur osa alast üle ujutatud.	LTA1000868.jpg	intensiivne maaharimine	611283	6560930	kehtiv		5.06.2014	Joonistatud ligikaudne piir.
(nimetu karst)	Lohk	616529.05	6562770.27	0.357	LTA1001129	Lohk heinamaal, osaliselt ajuti vett täis.	LTA1001129.jpg	intensiivne maaharimine	616777	6563016	kehtiv	Objekti asukohta oluliselt muudetud.	5.06.2014	Algse punkti kohal pikaajaline rohumaal, karstiobjekte ei tuvasta.
(nimetu karst)	järv	616340.37	6562996.02	0.069	LTA1001255	Punkti kohal on järveke, läänes ja edelas palju lohukesi, millest osa kevadel vesised	LTA1001255.jpg	intensiivne maaharimine	616340	6563026	kehtiv		5.06.2014	Läheduses majapidamine
Nõmmküla jaama ümbruse karstialad	-	0	0	0.000	LTA1000914	Põllumassiiv, konkreetseid objekte ei tuvasta. Alal mitmed määratlematud objektid, mis võivad olla lehtrid (objektid on täidetud).		-	617030	6564737	puudub	objekte ei tuvastatud	5.06.2014	
Nõmmküla jaama ümbruse karstialad	lohk	617718.86	6564906.27	0.000	LTA1001258	Põllumassiiv ülepinnaal haritud, märgitud kohal on väike lohuke.		intensiivne maaharimine (ülepinnaal haritud)	617831	6564905	puudub	Objektid hävinud, KRis arhiveerida	5.06.2014	Konkreetsed objektid puuduvad.
Nõmmküla jaama ümbruse karstialad	Määratl emata	616583.66	6565613.13	0.000	LTA1001331	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		muu, intensiivne maaharimine	616518	6565822	puudub	objekt määratlematu	5.06.2014	Läheduses muid objekte ei tuvasta
Saiakopli karstipiirkond	lohk	616776.14	6566621.88	0.027	LTA1000840	Põllumassiivis võsastunud lohk. Lohu põhjas vesi.		intensiivne maaharimine	616788	6566581	kehtiv		5.06.2014	
Saiakopli karstipiirkond	lohk	616386.22	6566544.92	0.003	LTA1000953	Metsa serval lohk, mille põhjas kevadel vesi. Läheduses looduslik rohumaal.	LTA1000953.jpg	-	616423	6566538	kehtiv		5.06.2014	Otsesed mõjutegurid puuduvad.
(nimetu karst)	Määratl emata	615646.25	6566697.85	0.023	LTA1001334	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		-	615570	6566618	puudub	objekt määratlematu	5.06.2014	
Saiakopli karstipiirkond	Ala	616811.89	6567159.6	0.072	LTA1001170	Metsamaal vahetult põllu servas mitmed lohud, lehtrid.	LTA1001170.jpg	intensiivne maaharimine	616882	6567159	kehtiv		5.06.2014	LK hoone 170 m edelas
Vassivere karstiväli	Ala	626471.04	6573794.33	0.000	LTA1001126	Ulatuslik karstiala metsas. Konkreetset piiri keeruline määratleda. Läheduses vana talukoht. Metsaalal mõjurid puuduvad.		-	626692	6573819	kehtiv		3.07.2014	Vesised lohud ka põllu servades objektist edelas.
Ramma karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000632	Alal noor mets. Karstiobjektid ei ole tuvastatavad. Võib olla algselt ebatäpne määrang		-	617234	6545598	Puudub	objekte ei tuvastatud	7.05.2014	KRist maha võtta
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000729	Ülepinnaal haritud põllumassiiv. põllul näha		intensiivne maaharimine	604775	6540127	puudub	objekti ei tuvastatud	16.04.2014	LK hoone 200 m (tee on vahel)

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						väiksemad lauged lohud, konkreetsed objektid puuduvad.								
Muru karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000741	Liidetud objektiga LTA1000902		-	646240	6585424	puudub	Liidetud objektiga LTA1000902	1.07.2014	Maves: ala on 0,5 km orulõigis. Kuival ajal oja säng kuivab ja vesi voolab paelõhededes maa all. Sängis on arvukalt kurisuid ja avatud paelõhesid.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000799	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Punkti piirkonnas mitmed kiviraunad, karstiobjekte ei saa määratleda.		-	598781	6539226	puudub	objekte ei tuvastatud	16.04.2014	Potentsiaalsed karstiobjektid on alast u 500 m edelasuunas.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000860	Punkti asukohal on mets, konkreetseid karstiobjekte ei tuvasta.		-	606540	6536795	puudub	objekte ei tuvastatud	17.04.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000899	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, karstiobjektid (sh tuvastatavad nõod, lohud) puuduvad.		intensiivne maaharimine	606837	6542436	puudub	objekte ei tuvastatud	10.04.2014	KRist maha võtta
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000981	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Karstiobjektid puuduvad		-	605438	6537476	puudub	objekte ei tuvastatud	17.04.2014	KRist maha võtta
Muru karstiala	-	0	0	0.000	LTA1001076	Liidetud objektiga LTA1000902		-	646124	6585403	puudub	Liidetud objektiga LTA1000902	1.07.2014	Maves: ala on 0,5 km orulõigis. Kuival ajal oja säng kuivab ja vesi voolab paelõhededes maa all. Sängis on arvukalt kurisuid ja avatud paelõhesid.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001146	Liidetud objekti LTA1000671 juurde		-	605697	6543745	puudub	Liidetud objekti LTA1000671 juurde	10.04.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001177	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, karstiobjekte ei tuvasta.		intensiivne maaharimine	596772	6559613	puudub	objekte ei tuvastatud	26.05.2014	lõunas LK hoone (veised). Tundlik ala, KRis säilitada. Ümbruskonnas vesised lohud.
Kuusna karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001200	Punkti kohal puuderiba, põllumassiivi ja mets vahel. Karstiobjektid puuduvad.		-	610534	6542587	puudub	objekte ei tuvastatud	10.04.2014	KRist maha võtta
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001213	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv ja põllu serv. Karstiobjekte ei tuvasta. 180 m kaugusel kagus tiik.		Intensiivne maaharimine	596977	6559743	puudub	objekte ei tuvastatud	26.05.2014	lõunas LK hoone (veised). Tundlik ala, KRis säilitada. Ümbruskonnas vesised lohud.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001217	Punkti kohal niit (mitteharitav), kõrval metsamaal sulglohk ja lehter, mis eraldi objektidena kaardistatud. Antud kohal		-	610525	6542685	puudub	objekte ei tuvastatud	10.04.2014	KRist välja võtta

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						karstiobjektid puuduvad.								
Ammuta karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001288	Ülepinnaliselt haritud lauge sulglohk. Kurisu v lehtri asukoht ei ole tuvastatav (kinni küntud).		intensiivne maaharimine	605998	6539989	puudub	konkreetseid objekte ei tuvastatud	9.04.2014	Põllul palju liigniiskeid alasid.
(nimetu karst)	kurisu	606425.19	6536300.06	0.000	LTA1001307	Rohumaal (mitte põllumaj kasutuses) kurisu, sees kivid ja prügi. Kaudne põllumaj mõju. Läheduses majapidamine.		intensiivne maaharimine, muu	606398	6536242	kehtiv		17.04.2014	
Kuksema karstiväli	Ala	605923.88	6543616.99	67.115	LTA1000671	Piiritletud kevadel ülejutatava ala ligikaudne piir. Alal palju vettneelavaid kurisuid ja erinevaid lohke. edelas LK hoone 300 m (tee on vahel). Läänepool tee juures lõhed.		maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	605830	6542644	kehtiv		9.04.2014	Valdavalt metsa- ja rohumaadel. Servades, aladel, kuhu pääseb on ka niidetavaid põllumassiive (looduslikud ja pikaajalised rohumaad)
Kõdeküla karstiala	lehter	615685.64	6554616.88	0.035	uusLTA1001293	Kaks lähestikku paiknevat objekti. karsti koht ei ole põllumaj kasutuses ning võsastub. Kolmest küljest ümbritsetud põllumassiiviga. Loodeservas kulgeb tee	uusLTA1001293.jpg	Intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	0	0	uus		27.05.2014	Maves: 3 km pikkune põhja-lõunasuunaline kurisute ja karstinõgude võond
(nimetu karst)	Määratl emata	611534.8	6545769.04	0.104	LTA1000614	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		-	611582	6545713	puudub	objekt määratlematu	7.05.2014	
Valasti karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001226	Punkti kohal on hoone. Edelas suur põllukivihunnik, karstiobjektid ei ole tuvastatavad.		-	601689	6546704	puudub	objekte ei tuvastatud	7.05.2014	Kõrval majapidamine.
Levala karstiväli	kurisu	630651.17	6572543.45	0.032	LTA1001337	Rohumaal kurisu. Kurisusse juhitud kuivenduskraaviga liigvesi.		Intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa), maaparandussüsteemide rajamine	630710	6572611	Kehtiv		3.07.2014	Ümbritseval rohumaal palju karstiobjekte. LK hooned 400 m, kuid eraldatud teega. Lähedal majapidamised
Levala karstiväli	Kurisu	630509.83	6572554.7	0.134	LTA1001225	Rohumaal kurisu, osal võsastunud. Nõuete täitmine oluline kogu piiritletud alal.		Intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa)	630589	6572584	Kehtiv		3.07.2014	Lisaks rohumaal palju vete kogunemisalasid, lehtreid jms. LK hooned 500 m (tee on vahel), lähedal majapidamised
(nimetu karst)	lohk	630150.85	6571189.96	0.000	LTA1001264	Punkti kohal on sulglohk, ülepinnaliselt haritud, konkreetsemad objektid puuduvad.		Intensiivne maaharimine	630142	6571183	puudub	Sulglohk on, lehtrit pole, KRis arhiveerida	3.07.2014	Kaardistatud sulglohu madalaim koht
(nimetu karst)	Ala	630521.91	6571238.12	7.780	LTA1000710	Põllumassiivis palju vete kogunemisalasid. Valdavalt ülepinnaliselt haritud, osaliselt võsastunud.		intensiivne maaharimine	630489	6571046	kehtiv		3.07.2014	Piiritlus on ligikaudne, tegelik ala oluliselt suurem, piiritletud valdavalt põldudel paiknev

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														osa - ohutegurite mõju olulisem.
(nimetu karst)	Ala	594902.81	6554799.76	0.270	LTA1000847	Kaardistatud alal mitmed karstiobjektid. Paikneb kogu ulatuses metsamaal. Põhjas põllumassiiv. Kevadel madalamates kohtades vesi.		intensiivne maaharimine	594858	6554781	Kehtiv		26.05.2014	Põhjaosas ümbritsetud põllumassiiviga. LK hoone 260 m põhjas.
Aidu karstiala (oluline allika- ja karstiala)	lohk	627044.34	6512543.61	0.000	LTA1001370	Tee servas lohk.		muu	626996	6512515	kehtiv		22.07.2014	Tee
(nimetu karst)	nõgu	602578.05	6552963.66	0.366	LTA1000724	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Kaardistatud piklik nõgu. Konkreetsemad obj puuduvad		intensiivne maaharimine	602581	6552875	kehtiv	konkreetsed obj pole, kaardistatud nõgu	26.05.2014	Vete kogunemisala ei ole näha. LK hoone 650 m (ei mõjuta). Majapidamise juures obj ei tuvasta, võivad olla täidetud ja hävinud.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001023	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Karstiobjektid puuduvad.		-	602066	6523886	puudub	objekte ei tuvastatud	16.04.2014	Tee servas kuivenduskraavid.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001107	Punkt paikneb metsamaal, läheduses esinduslikke objekte ei tuvasta.		-	619272	6506038	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	
Aidu karstiala (oluline allika- ja karstiala)	Ala	626591.36	6513223.5	0.000	LTA1001374	Punkti asukohal on kuivenduskraav. Jääb tõenäoliselt suuremale karstialale, kuid konkreetseid objekte ei tuvasta.		maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	626591	6513223	kehtiv	Säilitada punkt KR andmebaasis	22.07.2014	Metoodika ei võimalda ala täpsemat kaardistamist. Põllumassiiv ja kraavid - säilitada punkt KR andmebaasis
(nimetu karst)	Ala	603709.93	6524676.55	1.774	LTA1001269	Valdavalt metsastunud alal (osaliselt servad ka rohumaal) mitmed karstiobjektid.		intensiivne maaharimine	603674	6524754	kehtiv		16.04.2014	Kaardistatud ala ligikaudne välispiir. 250 m edelas LK hooned. Ümbritsetud põllumassiiviga. Lõunapool metsades veel mitmeid karstiobjekte.
(nimetu karst)	Ala	623624.53	6519678.66	4.012	LTA1001333	Selgepiiriline ala võsastunud rohumaal ja metsas. Ei ole põllumaj kasutuses. Vahetus läheduses majapidamine.		-	623603	6519671	kehtiv		4.06.2014	Otsesed mõjurid puuduvad.
Lüsingi karstiala (oluline allika- ja karstiala)	Ala	608455.76	6559510.67	0.000	LTA1000921	Metsamaal sügav lõhe. Lähedal kraavid.	LTA1000921.jpg	Maaparandussüsteemide rajamine	608464	6559501	kehtiv		5.06.2014	Pinnavett juhitakse karstiväljale Koigi ja Tammiku kanalitega. Jääb ürglooduse objektile "Lüsingi karstiala", ja

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														Lüsingi maastikukaitsealale.
Lüsingi karstiala (oluline allika- ja karstiala)	Järv	608718.42	6559107.01	5.492	LTA1000717	Kevadeti tekib alale karstijärv. Suuremal osal alast on mets ja PLK 6430 (ei hooldata). Lääneservas tee, lõunapool põllumassiivid.		-	608706	6559070	Kehtiv		5.06.2014	Ala servas kuivenduskraavid. Kaardistatud ligikaudne veepiir. Otsesed mõjurid puuduvad.
Nõmmküla jaama ümbruse karstialad	-	0	0	0.000	LTA1001017	Põllumassiiv, mõned lauged lohud, konkreetseid objekte ei tuvasta.		-	617656	6564621	puudub	objekte ei tuvastatud	5.06.2014	
Nõmmküla jaama ümbruse karstialad	-	0	0	0.000	LTA1001233	Ülepinnaliselt haritud põllumassiivis mitmed lohukesed (osaliselt kevadel vesised), konkreetseid objekte ei tuvasta.		-	616687	6565400	puudub	objekte ei tuvastanud	5.06.2014	Kas karstid on tuvastatavad?
Saiakopli karstipiirkond	-	0	0	0.000	LTA1000931	Rohumaal mõned pisikesed lohukesed, ülepinnaliselt haritud, konkreetseid objektid puuduvad. Põllu serval kiviraun.		-	616560	6566985	puudub	objekte ei tuvastatud	5.06.2014	Joonistatud ortofoto alusel.
Vahakulmu karstipiirkond	ala	617973.4	6568272.95	0.293	uus1-LTA1001324	Vesine nõgu, paikneb põllumassiivi sees, haritud servast.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		5.06.2014	Märgitud obj põllumaj kasutusest välja jäetud.
Vahakulmu karstipiirkond	ala	618150.16	6568231.74	0.063	uus2-LTA1001324	Nõgu, osaliselt kive täis. Kevadel nõos vesi.	uus2-LTA1001324.jpg	intensiivne maaharimine	0	0	uus		5.06.2014	Märgitud obj põllumaj kasutusest välja jäetud.
Vahakulmu karstipiirkond	lehter	617896.94	6568305.06	0.033	LTA1001324	Põllumassiivis lehter. Haritud lehtri servast.	LTA1001324.jpg	intensiivne maaharimine	618057	6568235	kehtiv		5.06.2014	Märgitud obj põllumaj kasutusest välja jäetud.
(nimetu karst)	lohk	617527.86	6568859.99	0.152	LTA1001175	Lohk karjamaal. LK hoone vahetus läheduses, ümbritsetud pikaajalise rohumaaga. Lohus põllukivid.	LTA1001175.jpg	loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, intensiivne maaharimine	617346	6569008	kehtiv		5.06.2014	
Lokuta karstipiirkond	Järv	616356.26	6570736.47	0.221	LTA1000861	Metsastunud alal karstinõgu, kevadel tekib alale ajutine järv	LTA1000861.jpg	intensiivne maaharimine	616356	6570814	kehtiv		5.06.2014	Külalt loodes. Ala ümbritsetud põllumassiiviga
Lokuta karstipiirkond	Ala	616313.23	6570738.96	0.000	uus1-LTA1000861	Metsastunud ala, punkti kohal on lõhe. Ümbritsetud põllumassiiviga.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		5.06.2014	Külalt loodes.
Lokuta karstipiirkond	Ala	617247	6569948.01	0.628	LTA1000958	Palju vesiseid lohke, võsastunud. Alal elektriliinipost. Alale veetud põllukive.		intensiivne maaharimine, muu	617194	6569967	kehtiv		5.06.2014	Ala keskel elektriliini post. Paikneb küla servas. Joonistatud ortofoto alusel.
(nimetu karst)	Ala	614864.57	6568669.66	0.035	LTA1000683	Metsatukas loode-kagusuunaline lohukeste rida, kagus lehter, kus osaliselt vesine.	LTA1000683.jpg	-	614855	6568683	kehtiv		5.06.2014	Otsesed mõjutegurid puuduvad
(nimetu karst)	lehter	619582.26	6569454.48	0.045	LTA1000788	Põllumassiivis puid ja kive täis lehter või lõhe. Haritud servast.	LTA1000788.jpg	intensiivne maaharimine	619606	6569456	kehtiv		10.06.2014	Kõrval karstijärv
Salda karstiväli	lehter	619058.61	6572256.3	0.069	LTA1001118	Niidul (PLK) sulglohus suur karstilehter, kevadel põhjas vesi. Lõunas majapidamine.	LTA1001118.jpg	intensiivne maaharimine	619100	6572311	kehtiv		10.06.2014	Potentsiaalne põllumajanduse mõju.
Salda karstiväli	Ala	619394.58	6572445.97	1.020	LTA1001201	Niidul (PLK) järjestikku mitmed lohud, kaardistatud alana.	LTA1001201.jpg	-	619396	6572559	kehtiv		10.06.2014	Piiritlus on ligikaudne. Otsesed

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														mõjurid puuduvad, potentsiaalne mõjutaja põllumajandus.
Salda karstiväli	lohk	618937.3	6572470.96	0.059	LTA1001062	Tee servas metsas lohk. Otse sed mõjutegurid puuduvad	LTA1001062.jpg	-	618906	6572468	kehtiv		10.06.2014	
Salda karstiväli	lohk	618817.8	6572756.12	0.051	LTA1001002	Lohk, peal kasvab noor mets. Ümbritsetud põllumassiiviga.	LTA1001002.jpg	intensiivne maaharimine	618795	6572773	kehtiv		10.06.2014	Piiritlus on ligikaudne
Salda karstiväli	lohk	618893.11	6572699.85	0.020	LTA1001141	Tee ja metsatuka vahel lohk. Mõjutegurid puuduvad.	LTA1001141.jpg	-	618963	6572764	puudub	sulglohud on, konkreetsemad objektid puuduvad, KRis arhiveerida	10.06.2014	Kirdes paikneval põllul mitmed lauged sulglohud, konkreetsemaid objekte ei tuvasta.
Pariisi-Aruküla karstiväli	kurisu	620725.24	6573025.89	0.035	LTA1001296	Põllumassiivis harimisest välja jäetud võsastunud riba, mille lõpus suur ja sügav kurisu.		intensiivne maaharimine	620652	6573105	kehtiv		10.06.2014	Mõjutab kõrvalolev põllumassiiv.
Pariisi-Aruküla karstiväli	tiik	620094.33	6573477.06	0.052	LTA1001350	Tiik, lähedal maja vundament.	LTA1001350.jpg	intensiivne maaharimine	620122	6573484	kehtiv		10.06.2014	Mõju avaldab 35 m kaugusel paiknev põllumassiiv.
Kiku karstijärv	järv	619402.69	6574106.14	0.543	LTA1000855	Ajutine järv Kiku küla keskel. Valdavalt ümbritsetud rohumaadega.	LTA1000855.jpg	muu	619396	6574106	kehtiv		10.06.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Paikneb külas. Loodest kulgeb kraav teise järvekesse, loodes veel mitmeid karstiobjekte. LK hooned 110 m idas
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001275	Punkti kohal on hoone vundament ja võsastunud ala. Ümbritsetud põllumassiiviga. Karstiobjekte ei tuvasta.		-	617310	6574618	Puudub	Objekte ei tuvastatud	10.06.2014	
Kõrbse karstipiirkond	Järv	619441.09	6575572.34	0.151	LTA1000971	Metsastunud tukas ajutine järv. Kahest küljest piiratud teega, idas rohumaa ja majapidamine.		intensiivne maaharimine	619485	6575575	kehtiv		10.06.2014	Madalamad lohud ka alast idas (võsastunud tukk). Mõningast mõju avaldavad lähedal paiknevad põllud.
Pariisi-Aruküla karstiväli	lohk	620957.11	6572540.63	0.023	LTA1000681	Lohk pikaajalisel rohumaal (ülepinnaliselt hooldatav). Lohu põhjas on kaev.	LTA1000681.jpg	intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa), ehitustegevus	620939	6572532	kehtiv		10.06.2014	Väike LK hoone 100 m kirdes.
Pariisi-Aruküla karstiväli	lohk	621095.3	6572611.63	0.074	LTA1001332	Rohumaal lohk - ülepinnaliselt hooldatud.		intensiivne maaharimine	621132	6572600	kehtiv		10.06.2014	
(nimetu karst)	lohk	625835.83	6578610.33	0.422	LTA1000747	Kevadel vesine lohk, paikneb rohumaal ja metsamaal. Piirkonnas palju kuivenduskraave.		intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	625803	6578630	kehtiv		1.07.2014	Ümbritsevate põldude mõju
(nimetu karst)	lehter	626070.35	6578661.3	0.046	uus1-LTA1000747	Põllumassiivis võsastunud lehter.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		1.07.2014	Ümbritsevate põldude mõju
(nimetu karst)	lõhe	626082.27	6579180.16	0.199	LTA1001091	Lagedal alal ja metsamaal piklik lõhe/nõgu, mis kevadel vett täis. Objektist lõunas tehtud lageraiet, vahetult põhjas on haritav		intensiivne maaharimine	626024	6579234	kehtiv		1.07.2014	Objektist loodes põllul vett täis lohud ja lehter

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						põllumassiiv.								
Kõrgemäe karstiala	lohk	628157.52	6579894.31	0.007	LTA1000689	Põllumaal (ei ole PRIAs arvel) lohk, karjääri kõrval.	LTA1000689.jpg	intensiivne maaharimine	628167	6579829	kehtiv		1.07.2014	
Kõrgemäe karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000661	Punkti piirkonnas mets ja põllumassiivid, paikneb suuremal karstialal, kuid konkreetseid objekte ei tuvasta.		-	628235	6579608	puudub	objekte ei tuvastatud	1.07.2014	
Kõrgemäe karstiala	-	0	0	0.000	LTA1001319	Punkti kohal on põllumassiiv, vahetult lõunas elektriliini post, põhjas metsaalal paemurru ala.		-	628757	6579513	puudub	objekte ei tuvastatud	1.07.2014	Jääb suuremale karstialale, kuid konkreetseid objekte ei tuvasta.
Kõrgemäe karstiala	Määratl emata	628324.02	6579137.46	0.000	LTA1001335	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		muu	628321	6579187	Puudub	objekt määratlematu	1.07.2014	Kõrval sarnane objekt, mille servas elektriliini post. Lehter põllul lõunas 260 m kaugusel.
Kõrgemäe karstiala	lehter	628412.57	6578876.62	0.017	uus1-LTA1001335	Põllumassiivis lehter.	uus1-LTA1001335.jpg	intensiivne maaharimine	0	0	uus		1.07.2014	
Mädapea karstiväli	Ala	628950.78	6578432.08	0.328	LTA1000619	Karjatataval puiskarjamaal, ala paljude lohkuudega. Karjatamise mõju.	LTA1000619.jpg	intensiivne maaharimine	628662	6578456	kehtiv		1.07.2014	Algne punkt metsas
Mädapea karstiväli	Kurisu	628615.97	6578185.15	0.170	LTA1000751	Kurisu, kuhu suunatud kuivenduskraavidega liigvesi. Kurisu on karjatataval ja niidetaval puisniidul.	LTA1000751.jpg	maaparandussüsteemide rajamine	628615	6578203	kehtiv		1.07.2014	Kogu ala jääb Mädapea tammiku MKA-le. Suurel osal alast nõgusid ja lohke - tegelik ala suurem, piiritletud esinduslikumad objektid.
Mädapea karstiväli	lohk	628575.59	6578194.42	0.023	uus1-LTA1000751	Punkti kohal kaks lohku. Karjatataval ja niidetaval puisniidul.		maaparandussüsteemide rajamine	0	0	uus		1.07.2014	Kogu ala jääb Mädapea tammiku MKA-le. Suurel osal alast nõgusid ja lohke - tegelik ala suurem, piiritletud esinduslikumad objektid.
Mädapea karstiväli	lehter	628631.2	6578264.26	0.013	uus2-LTA1000751	Lehter karjatatava ja niidetava puisniidu ja metsa serval. Olulised mõjutegurid puuduvad.		-	0	0	uus		1.07.2014	Kogu ala jääb Mädapea tammiku MKA-le. Suurel osal alast nõgusid ja lohke - tegelik ala suurem, piiritletud esinduslikumad objektid.
Mädapea karstiväli	Ala	627841.74	6577639.32	0.572	LTA1000604	Rohumaal ajutised järvekesed. Piiritlus on ligikaudne.	LTA1000604.jpg	loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	627920	6577544	kehtiv		1.07.2014	Objektist idas on looduslik rohuma, vahetult põhjas endine LK hoone.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000664	Punkti asukohal on mets, läheduses mitmed lageraielangid, karstiobjekte ei tuvasta. Mõjurid puuduvad		-	628193	6576411	puudub	objekte ei tuvastatud	1.07.2014	Kirdes ja idas põllul mitmed kiviraunad.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
(nimetu karst)	Tiik	629911.37	6577764.44	0.023	LTA1000628	Karstitiik, Rometu talu ujumiskoht. Puisniidul, lähedal majapidamine.	LTA1000628.jpg	-	629899	6577802	kehtiv		1.07.2014	Põllumassiiv 25 m kaugusel. PLK-na majandamisel olulised mõjutegurid puuduvad.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001271	Punkti piirkonnas on põllumassiivid ja majapidamine. Konkreetseid objekte ei tuvasta, ortofotol näha põldudel liigniiskeid alasid (konkreetsed kogunemisalasid ei tuvasta).		intensiivne maaharimine	630800	6577729	puudub	objekte ei tuvastatud	1.07.2014	270 m kaugusel edelas määratlematu kiviraun.
(nimetu karst)	Määratl ematu	635030.08	6577004.61	0.013	LTA1001286	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.	LTA1001286.jpg	-	635044	6576961	puudub	objekt määratlematu	1.07.2014	Põllul mitmed lauded lohud ja nõod.
(nimetu karst)	lehter	635405.77	6577247.57	0.007	LTA1000827	Põllumassiivis võsastunud lehter	LTA1000827.jpg	intensiivne maaharimine	635368	6577326	kehtiv		1.07.2014	
(nimetu karst)	lohk	643533.34	6575177.77	0.360	uus1-LTA1001065	Sulglohk metsastunud alal, ümbritsetud rohumaadega, lähedal majapidamine.		-	0	0	uus		1.07.2014	Olulised mõjutegurid puuduvad
(nimetu karst)	kurisu	643551.38	6575304.55	0.083	LTA1001065	Metsatukas kurisu, ümbritsetud rohumaadega. Olulised mõjutegurid puuduvad.	LTA1001065.jpg	-	643372	6575255	kehtiv		1.07.2014	
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	lehter	645021.06	6576645.46	0.061	LTA1001237	Põllumassiivis sulglohus kive täis lehter.	LTA1001237.jpg	intensiivne maaharimine, muu	644998	6576651	kehtiv		1.07.2014	Lehter kividega täidetud, lisaks kirdes määratlematu kiviraun.
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	lohk	645721.3	6577541.17	0.020	LTA1000735	Lohk tee servas, piiratud puudega, vahetus läheduses majapidamine.		-	645717	6577535	kehtiv		1.07.2014	Võlumäe-Linnamäe MKA piiril. Olulised mõjutegurid puuduvad
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	Nõgu	646439.76	6578454.42	0.378	LTA1001215	Nõgu, osaliselt vesi põhjas. Võsastunud alal ja rohumaal. Ala läbib tee. Vahetus läheduses majapidamine.	LTA1001215.jpg	intensiivne maaharimine, muu	646484	6578456	kehtiv		1.07.2014	Potentsiaalne põllumajanduse mõju. Paikneb Võlumäe-Linnamäe MKA-l.
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	Ala	645476.69	6578836.07	0.221	LTA1001174	Rohumaal osaliselt võsastunud servadega langatusala. Kevadel on vett täis. Ümbritsetud põllumassiiviga.	LTA1001174.jpg	intensiivne maaharimine	645495	6578873	kehtiv		1.07.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Jääb ulatuslikule karstialale.
(nimetu karst)	Ala	643902.25	6578405.43	10.798	LTA1000611	Põllul ja metsas palju karstiobjekte. Metsas tehtud raiet.		intensiivne maaharimine	643849	6578530	kehtiv		1.07.2014	Piiritlus on ligikaudne. Tegelik ala väga ulatuslik.
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	lehter	644703.79	6578643.92	0.004	LTA1001219	Karstiobjekt karjamaal. Lõunas kividega täidetud lehter.	LTA1001219.jpg	intensiivne maaharimine	644712	6578619	kehtiv		1.07.2014	Ulatuslikud karstialad objektist idas ja läänes.
(nimetu karst)	Ala	646551.14	6575577.3	0.492	uus1-LTA1001243	Karjamaal järjestikku mitmed lohud.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		1.07.2014	Piiritlus on ligikaudne
Kuivajõe karstiala	lohk	646914.59	6575810.83	0.004	uus1-LTA1000800	Rohumaal (mittehooldatav) org, mille põhjas voolab kevadel oja. Ümbritsevate põllumassiivide mõju.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		1.07.2014	Maves andmetel orus 4 kurisut.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Kuivajõe karstiala	kurisu	646936.43	6575736.35	0.002	LTA1000800	Kurisu rohumaal (mittehooldatav) orus, mille põhjas voolab kevadel oja.		intensiivne maaharimine	646966	6575662	kehtiv		1.07.2014	Maves andmetel orus 4 kurisut. Ümbritsevate põllumassiivide mõju.
Kuivajõe karstiala	kurisu	646977.48	6575601.96	0.001	LTA1000755	Kurisu rohumaal (mittehooldatav) orus, mille põhjas voolab kevadel oja.		-	647050	6575567	kehtiv		1.07.2014	Maves andmetel orus 4 kurisut. Olulised mõjutegurid puuduvad
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	lehter	646131.26	6579619.9	0.003	LTA1000995	Rohumaal metsastunud tukakeses lehter, lähedal vana hoone vundament. Rohumaa põhjas 35 m kaugusel	LTA1000995.jpg	-	646129	6579656	kehtiv		1.07.2014	Lõunas võsastunud alal mitmed lehtrid (osa kevadel vett täis). Otsesed mõjutegurid puuduvad
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000805	Punkt on metsa ja rohumaa serval. Karstiobjektid puuduvad, võivad olla täidetud ja hävinud.		-	646293	6579742	puudub	objekte ei tuvastatud	1.07.2014	
Järni karstiväli	lehter	629350.31	6574756.57	0.014	LTA1001010	Põllumassiivis lehter, servas kasvab võsa.	LTA1001010.jpg	Intensiivne maaharimine	629404	6574787	Kehtiv		1.07.2014	Joonistatud ortofoto alusel
Järni karstiväli	lehter	629487.02	6574342.31	0.016	LTA1001037	Kividega täidetud lehter põllumassiivis. Osaliselt võsastunud.	LTA1001037.jpg	muu, intensiivne maaharimine	629479	6574355	kehtiv		3.07.2014	50 m kaugusel idas määratlematu kiviraun. Ulatuslik karstiala rohumaal objektist lõunas ja läänes.
Järni karstiväli	lehter	629312.91	6574380.04	0.028	uus1-LTA1001037	Põllumassiivis lehter, lehtri põhjas vesi.	uus1-LTA1001037.jpg	intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	Ulatuslik karstiala rohumaal objektist lõunas ja läänes.
Karunga karstiväli	lehter	628211.81	6572649.7	0.049	LTA1001295	Põllumassiivis sulglohus kividega täidetud lehter. Haritud lehtri servast.		Intensiivne maaharimine, muu	628261	6572681	kehtiv		3.07.2014	
Karunga karstiväli	lohk	628134.52	6572058.02	0.087	uus1-LTA1000746	Lohk põllumassiivis, ülepinnaliselt haritud	uus1-LTA1000746.jpg	Intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud)	0	0	uus		3.07.2014	
Karunga karstiväli	lohk	628274.2	6571965.84	0.056	uus2-LTA1000746	Lohk põllumassiivis, ülepinnaliselt haritud	uus2-LTA1000746.jpg	Intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud)	0	0	uus		3.07.2014	
Karunga karstiväli	Lehter	628178.54	6572032.21	0.019	LTA1000746	Lehter põllumassiivis, haritud vahetult servast	LTA1000746.jpg	Intensiivne maaharimine	628225	6571975	Kehtiv		3.07.2014	
Karunga karstiväli	Lehter	628183.51	6572085.33	0.012	uus3-LTA1000746	Lehter põllumassiivis, haritud vahetult servast	uus3-LTA1000746.jpg	Intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	
Karunga karstiväli	Lehter	628139.48	6572026.74	0.004	uus4-LTA1000746	Lehter põllumassiivis, haritud vahetult servast	uus4-LTA1000746.jpg	Intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	
Karunga karstiväli	lehter	627926.48	6571926.61	0.003	LTA1000639	Põllumassiivis väike lehter. Haritud lehtri servast.	LTA1000639.jpg	intensiivne maaharimine	627946	6571949	kehtiv		3.07.2014	Joonistatud ortofoto alusel.
Karunga karstiväli	lehter	627930.29	6572065.47	0.009	uus1-LTA1000639	Põllumassiivis lehter, osaliselt võsastunud. Haritud lehtri servast.	uus1-LTA1000639.jpg	intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	Joonistatud ortofoto alusel.
Karunga karstiväli	lehter	627630.39	6571213.62	0.032	LTA1000712	Põllumassiivis lohk (varem lehter). Haritud servast.	LTA1000712.jpg	Intensiivne maaharimine	627671	6571238	Kehtiv		10.06.2014	Loomakasvatushoone 450 m
Karunga karstiväli	lehter	627551.28	6571287.44	0.007	uus1-LTA1000712	Põllumassiivis lohk, kaev kestel. Haritud servast.		Intensiivne maaharimine	0	0	uus		10.06.2014	Loomakasvatushoone 450 m
Karunga	lohk	628453.28	6571334.94	0.031	LTA1000888	Põllumassiivis kividega täidetud	LTA1000888.jpg	intensiivne	628471	6571407	kehtiv		3.07.2014	Joonistatud ortofoto

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
karstiväli						lohk.		maaharimine, muu						alusel. Võimalikud karstiobjektid kagus (oluline ala 400 m kaugusel)
Karunga karstiväli	lohk	628326.5	6571313.42	0.018	uus1-LTA1000888	Põllumassiivis kividega täidetud lohk.	uus1-LTA1000888.jpg	intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		3.07.2014	Täiendavad karstiobjektid kagus.
Levala karstiväli	lohk	630226.49	6572434.05	0.024	LTA1001347	Tee servas madalam lohk, mis põllumaj kasutusest välja jäetud. Lohu põhjas vesi.	LTA1001347.jpg	intensiivne maaharimine	630162	6572489	kehtiv		3.07.2014	Lisaks objektist loodes min 550 m kaugusel kurisu ja mitmed lehtrid.
(nimetu karst)	määratl ematu	632028.99	6573835.04	0.000	LTA1000667	Põllumassiivis võsastunud kiviraun, tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.	LTA1000667.jpg	-	632106	6573839	puudub	objekt määratlematu	3.07.2014	
Inju karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000700	Punkti piirkonnas on põllumassiiv ja loomakasvatushoone Karstiobjekte ei tuvasta		-	634319	6572101	puudub	objekte ei tuvastatud	3.07.2014	
(nimetu karst)	Ala	633528.79	6571780.31	0.108	LTA1001239	Järjestikku mitu lohku võsastunud rohumaal, madalamatel põhjas kevadel vesi.		-	633608	6571748	kehtiv		3.07.2014	Kirdes rohumaa. Läheduses majapidamised. Olulised mõjutegurid puuduvad.
(nimetu karst)	lehter	635250.69	6573383.88	0.034	LTA1001016	Põllumassiivis kaks lehtrit, servad võsastunud.	LTA1001016.jpg	intensiivne maaharimine	635350	6573386	kehtiv		3.07.2014	
(nimetu karst)	Määratl ematu	635218.09	6573424.59	0.024	LTA1000877	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.	LTA1000877.jpg	-	635208	6573438	puudub	objekt on määratlematu	3.07.2014	
Udriku karstiala	-	0	0	0.000	LTA1001349	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, karstiobjekte ei tuvasta		-	619203	6577218	puudub	objekte ei tuvastatud	10.06.2014	Ürglooduse obj Neeruti mäed ja järved
Udriku karstiala	kurisu	618892.44	6577159.85	0.004	LTA1000659	Kurisu, kuhu suunatud kuivenduskraaviga liigvesi. Rohumaal, läheduses põllumassiivid	LTA1000659.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	618908	6577113	kehtiv		10.06.2014	
(nimetu karst)	Määratl emata	624689.22	6574722.97	0.000	LTA1001124	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		-	624712	6574742	Puudub	objekt määratlematu	3.07.2014	
Vassivere karstiväli	kurisu	627320.24	6574487.95	0.014	LTA1000833	Pikaajalisel rohumaal kurisu. Kurisu kohalt võsastunud, leidub prügi.	LTA1000833.jpg	intensiivne maaharimine, muu	627118	6574447	kehtiv		3.07.2014	prügistamine.
Vassivere karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001266	Punkti kohal põllumassiiv, läheduses rohumaa. Ümbruses mitmeid lohke (suurem karstiala), kuid konkreetseid objekte läheduses ei tuvasta.		-	627050	6574609	puudub	objekte ei tuvastatud.	3.07.2014	
Lepna karstiala	Ala	627363.44	6575226.6	0.096	LTA1001179	Sulglohu põhjas metsatukas mitmed lehtrid.		Intensiivne maaharimine	627394	6575221	Kehtiv		3.07.2014	Kolmest küljest ümbritsetud põllumassiiviga,

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Mõõdistuse kuupäev	Kommentaar
														idaservas on tee. Võimalikud karstiobjektid põllul 250 m läänes.
Kuristi ja Poriaugu karstialad	lohk	627839.09	6573486.16	0.000	LTA1001169	Põllumassiivis karstilohk. Sulglohu põhi üles harimata (PRIA massiivist välja lõigatud).	LTA1001169.jpg	Intensiivne maaharimine	627825	6573530	Kehtiv		3.07.2014	Ümbritseval põllul vee kogunemisalad. Lõunas palju karstiobjekte
Kuristi ja Poriaugu karstialad	lohk	627989.21	6573624.52	0.670	LTA1000669	Lohk põllumassiivis, ülepinnaliselt haritud. Ulatuslik karstiala.		intensiivne maaharimine	627967	6573650	kehtiv		3.07.2014	
Kuristi ja Poriaugu karstialad	lohk	628041.84	6573812.7	0.297	LTA1001055	Puisniidul lohk. Kevadel alal vesi.		intensiivne maaharimine	628019	6573788	kehtiv		3.07.2014	Kõrvaloleva põllumassiivi võimalik mõju. Läheduses väga palju sarnaseid objekte.
Levala karstiväli	lehter	630229.96	6572080.2	0.013	LTA1000944	Lehter võsastunud tukakeses tee ja põllumassiivi vahel. Põhjas haritud vahetult lehtri servalt.		Intensiivne maaharimine	630195	6572037	Kehtiv		3.07.2014	Objektist läänes ja edelas põllul ja metsas mitmed vett täis lohud.
Pandivere karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001153	Punkti kohal on vana karjäär, lõunas metsaalal kirde-edelasuunaline nõgu. Konkreetseid karstiobjekte punkti piirkonnas ei tuvasta.		-	631989	6559278	puudub	objekte ei tuvastatud	2.07.2014	
Vooreküla karstiala	Ala	643192.73	6569684.53	1.862	LTA1000773	Ülepinnaliselt haritud põllumassiivis lohud, vete kogunemis-, neeldumisalad. Ala läbib tee.		intensiivne maaharimine	643221	6569270	kehtiv		2.07.2014	Lähedal endine LK hoone (kaardistamise ajal loomi polnud). Piiritlet on ligikaudne.
Muru karstiala	lehter	645343.46	6585375.3	0.011	LTA1000829	Lehter metsas, mõjutegurid puuduvad.	LTA1000829.jpg	-	645103	6585224	kehtiv	punkti asukohta oluliselt muudetud, algsel kohal karste ei tuvastatud	1.07.2014	
Muru karstiala	lehter	645385	6585256.14	0.042	LTA1000682	Lehter metsas, mõjutegurid puuduvad.	LTA1000682.jpg	-	645341	6585293	kehtiv		1.07.2014	
Muru karstiala	lohk	645295.79	6585203.18	0.016	LTA1001167	Põllu serval lohk, idas metsad.	LTA1001167.jpg	intensiivne maaharimine	645267	6585239	kehtiv		1.07.2014	Mõjutab intensiivne maaharimine.
Ramma karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000979	Võsastunud rohumaa, punkti kohal lohk, ei ole esinduslik objekt. Mõjurid puuduvad.		-	615878	6545660	puudub	objekti ei tuvastatud	7.05.2014	Ümberringi märjad alad, tehtud raiet
Ammuta karstiväli	Määratl emata	607018.69	6540318.66	0.000	LTA1001260	Põllumassiivis kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses tuvastatav.		-	607027	6540218	puudub	objekt määratlematu	9.04.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Muid objekte piirkonnas ei tuvasta.
Ammuta karstiväli	lehter	607373.03	6539526.72	0.007	uus1-LTA1000975	Sulglohus põllumassiivis kive täis lehter. Haritud lehtri servast.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		9.04.2014	
Ammuta karstiväli	lehter	607390.74	6539474.76	0.001	LTA1000975	Sulglohus põllumassiivis lehter. Haritud servast.		intensiivne maaharimine	607401	6539509	kehtiv		9.04.2014	

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Ammuta karstiväli	Ala	607213.32	6538582.69	0.359	LTA1000862	Alal mitmed lohud.		intensiivne maaharimine	607228	6538589	Kehtiv		9.04.2014	Alal osaliselt lv noorendik mets, osaliselt niit. Idapoolses servas põllumassiiv
Ammuta karstiväli	lehter	606942.39	6538070.29	0.006	LTA1000904	Paikneb põllumassiivis (pikaajaline rohumaa), lehtri koht on põllumaj kasutusest välja jäetud.		intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa)	607124	6538056	kehtiv		17.04.2014	
Kisusti karstiväli	lehter	614217.45	6539699.01	0.008	LTA1001000	Lehter rohumaal. Läheduses majapidamised, lehtis kivid ja prügi.	LTA1001000.jpg	muu	614228	6539650	kehtiv		9.04.2014	Lehtrit on täidetud ja prügistatud. Rohumaal, majapidamiste läheduses on mitmeid lohukesti ja lehtreid. Tee servas lehter mis ühendatud kraavi kaudu tiigiga.
Kuusna karstiväli	lehter	614929.45	6538379.45	0.012	LTA1001318	Põllumassiivis lehter. Esinduslik. Haritud servast	LTA1001318.jpg	intensiivne maaharimine	614974	6538339	kehtiv		10.04.2014	ümbritseval põllul veel mitmeid tõenäolisi karstiobjekte. Metsatuka taga (idas) mitu LK hoonet.
Kuusna karstiväli	lehter	615062.19	6538230.5	0.014	LTA1001009	Metsas põllu serval lehter. Lehtis kivid ja prügi.		intensiivne maaharimine	615062	6538226	kehtiv		10.04.2014	Prügistamine. Metsatuka taga (idas) mitu LK hoonet.
Ammuta karstiväli	lohk	605923.05	6538670.08	0.000	LTA1001231	Põllumassiivis lauge lohk. Esinduslikud objektid puuduvad. KRis arhiveerida.		Intensiivne maaharimine	605880	6538640	kehtiv	objekt ei ole esinduslik	17.04.2014	
Ammuta karstiväli	Ala	606486.93	6538773.52	2.063	LTA1000761	Pikaajalisel rohumaal ajutiselt üleujutatav ala. Ei harita.		intensiivne maaharimine (pikaajaline rohumaa)	606688	6538879	kehtiv		17.04.2014	Piiritlus on ligikaudne.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000996	Punkti kohal on mets, läheduses hooned, rohumaa ja tee. Teisel pool teed on kiviraun. Karstiobjekte ei tuvasta.		-	624563	6500914	Puudub	Objekte ei tuvastatud	22.07.2014	
(nimetu karst)	Tiik	625308.7	6502210.87	0.099	LTA1000859	Tiik, servad võsastunud, leidub natuke prügi. Ümbritsetud karjamaadega.		intensiivne maaharimine	625273	6502125	kehtiv		22.07.2014	
(nimetu karst)	Ala	619618.84	6504097.95	3.850	LTA1001161	Karstiala metsas, mitmed lohukesed. Osaliselt kevadel üle ujutatud. Olulised mõjutegurid puuduvad		-	619431	6504184	kehtiv	objekti juurde liidetud LTA1001229	22.07.2014	Alal märgitud ürglooduse obj: Lustivere karstiala. Piiritlus on ligikaudne
Aidu karstiala (oluline allika- ja karstiala)	lohk	624296.48	6513238.73	0.473	LTA1001371	Põllumassiivis metsastunud tukas lohk, mille põhjas vesi. Lohu põhi soostunud.		intensiivne maaharimine	624301	6513244	kehtiv		22.07.2014	Piiritletud ortofoto alusel.
Aidu karstiala (oluline allika- ja karstiala)	lohk	624470.92	6513296.16	0.188	LTA1001372	Põllumassiivis lohk, põllumajanduslikust kasutusest välja jäetud (osaliselt		intensiivne maaharimine	624437	6513324	kehtiv		22.07.2014	Joonistatud ortofoto alusel

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						võsastunud).								
Aidu karstiala (oluline allika- ja karstiala)	kurisu	623623.71	6512748.01	0.131	LTA1001368-uus1	Metsatukas kurisu, mets ümbritsetud põllumassiividega, põhjas tee.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		22.07.2014	
Aidu karstiala (oluline allika- ja karstiala)	lehter	623510.17	6512859.06	0.012	LTA1001368	Põllumassiivis täidetud lehter.		intensiivne maaharimine, muu	623288	6512844	kehtiv		22.07.2014	Kividega täidetud.
Aidu karstiala (oluline allika- ja karstiala)	Ala	623858.23	6513494.6	1.724	LTA1001366	Karstiala paikneb metsas, selle keskel soine ala. Idaservas on majapidamine, põhjas ja läänes haritav põllumassiiv, lõunas rohumaa.		intensiivne maaharimine	623884	6513575	kehtiv		22.07.2014	Konkreetsed objekte ei tuvasta. Piiritlus ligikaudne. LK hoone 700 m kirdes. Alast lõunas Lahavere järv, mille põhjas pidevalt olema neeluauk.
Kalana karstiala (oluline allika- ja karstiala)	ala	620943.54	6511202.87	1.650	LTA1001363-uus1	Metsas karstiala. Olulised mõjutegurid puuduvad.		-	0	0	uus		22.07.2014	
Kalana karstiala (oluline allika- ja karstiala)	ala	621372.69	6511216.77	0.990	LTA1001363	Metsas karstiala. Olulised mõjutegurid puuduvad.		-	621261	6511023	kehtiv		22.07.2014	
(nimetu karst)	Ala	620862.11	6507030.84	1.031	LTA1001158	Piiritletud alana, kus mitmed karstiobjektid - kurisud, lehtrid jne. Objektid osaliselt kividega täidetud, osalt prügistatud. Metsas ja põllumassiivis.		intensiivne maaharimine, muu	620809	6507078	kehtiv		22.07.2014	Prügistamine, täitmine. Piiritlus on ligikaudne. Alast edelas määratlematu kiviraun, mida karstiobjektina ei käsitleta. Ürglooduse obj: Sulustvere kurisud
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001277	Punkti läheduses on tõngermaa, inimtekkeline, karstiobjekte ei tuvasta.		-	620981	6506398	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000657	Punkti kohal rohumaa ja hoone. Karstiobjekte ei tuvasta.		-	620927	6506548	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	
(nimetu karst)	kurisu	624591.57	6508307.54	0.042	LTA1000924	Kurisu, kuhu on suunatud kuivenduskraavi kaudu põllumaadel tekkiv liigvesi. Oluline põllumajanduse mõju!	LTA1000924.jpg	intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	624627	6508214	kehtiv		22.07.2014	Kraavi servad ja kurisu vahetu ümbrus üles harimata. Võib olla ka allikas.
Aidu karstiala (oluline allika- ja karstiala)	Ala	626580.27	6510864.41	0.173	LTA1001369	Lõhe, kinniaetud kurisu.		maaparandussüsteemide rajamine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, intensiivne maaharimine	626506	6510823	kehtiv		22.07.2014	lk hoone 100 m põhjas. Metsas ja rohumaal.
Aidu karstiala (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1001367	Punkti kohal on kuivenduskraav, mis kulgeb haritavas põllumassiivis. Karstiobjekte ei tuvasta		-	626858	6510706	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	
(nimetu karst)	nõgu	620992.86	6502887.45	0.000	LTA1001190	Põllumassiivis lauge kagu-loodesuunaline nõgu, vete kogunemisala.		intensiivne maaharimine	620933	6502893	kehtiv		22.07.2014	

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Tudre karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Kalitsa-Abaja karstiväli)	Järv	611057.65	6538941.01	8.572	LTA1001020	Ajutine järv suures osas niidetav ja karjatatav PLK, ülejäänud osas metsastunud või võsastunud (liigniisked kohad põhjas). Ümbritsetud põllumassiividega.	LTA1001020.jpg	intensiivne maaharimine	610862	6539094	kehtiv	objekti juurde liidetud LTA1001354	10.04.2014	Piiri põhjaosa kaardistatud ürglooduse obj piiri järgi. LK hoone 660 m põhjas.
Kalitsa-Abaja karstiväli	Ala	609999.75	6538127.88	0.619	LTA1001348	Metsas ja rohumaal lehtrid ja lohud. Idas põllumassiiv (kaudne mõju).		intensiivne maaharimine	609948	6538184	kehtiv		9.04.2014	Maves 1990 põhjal võib olla vana pinnasekarjäär. Piiritletud alana, eraldi obj ei kaardista.
Müüsleri karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000754	Punkti kohal ülepinnaalt haritud põllumassiiv. Enam kui 200 m kaugusel kirdes kiviraun - karstiobjektina määratlematu		-	606672	6531965	Puudub	objekte ei tuvastatud	17.04.2014	LK hoone 550 m
Müüsleri karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000651	Alal pikaajaline rohuma. Esinduslikud karstiobjektid puuduvad. Tee servas lauge sulglohk, kaardistatud selle madalaim koht.		-	607029	6531753	Puudub	objekti ei tuvastatud	17.04.2014	LK hoone 600 m (tee on vahel). Objektid tõenäoliselt hävinud. Märgitud lohu madalaim koht
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001241	Ülepinnaliselt haritud rohuma, piirkonnas karstiobjekte ei tuvasta.		-	607332	6531461	Puudub	objekti ei tuvastatud	17.04.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	Ala	611115.58	6532033.36	0.000	LTA1000709	Metsastunud alal mitmeid lohukesi. Ümbritsetud põllumassiividega.		-	611129	6532104	puudub	konkreetsed kaitset vajavad objektid puuduvad.	17.04.2014	Esinduslikud objektid puuduvad, olulised mõjurid puuduvad.
Kalitsa-Abaja karstiväli	Määratl emata	610477.06	6531893.02	0.000	LTA1000676	Põllumassiivis lähestikku mitmed kiviraunad. Karstiobjektidena määratlematud.	LTA1000676.jpg	-	610477	6531893	Puudub	Objekt määratlematu	17.04.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	lohk	610383.72	6532032.7	0.000	LTA1000698	Põllumassiivis potentsiaalne lohu tekkimise koht (osaliselt pealt haritud).		Intensiivne maaharimine	610403	6532007	Kehtiv		17.04.2014	Joonistatud ortofoto alusel
Müüsleri karstiväli	Ala	608966.34	6533011.82	0.083	LTA1000816	Rohumaal (mitte põllumaj kasutuses) mitmed lohud, osal. kasvavad alal puud-põõsad. Prügistatud	LTA1000816.jpg	muu	608967	6532940	Kehtiv		17.04.2014	LK hoone 450 m. Paikneb asulas.
(nimetu karst)	lehter	608109.2	6533531.01	0.002	LTA1000641	Põllumassiivis lehter, haritud vahetult servast.		Intensiivne maaharimine	608093	6533512	kehtiv		17.04.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001165	Punkti kohal on mets, karstiobjekte ei tuvasta			614114	6532489	puudub	objekte ei tuvastatud	17.04.2014	Metsatuka edelaserva märgitud LK hoone, lisaks LK hoone 130 m kagus.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000687	Rohumaal võsastunud ala mitmete lohudega, tundub pigem inimtekkeline. Karstiobjektina ei määratle.		-	616131	6534007	puudub	objekte ei tuvastatud	10.04.2014	
(nimetu karst)	lehter	615172.25	6534562.76	0.004	LTA1000954	Põllumassiivis kaksiklehter, haritud lehtri servast.	LTA1000954.jpg	intensiivne maaharimine	615199	6534576	Kehtiv		10.04.2014	Ümbritseval põllul palju võsastunud kiviunnikuid (ja

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														vanu talukohti), võivad olla täidetud lehtrid.
(nimetu karst)	lehter	614845.87	6535125.31	0.013	LTA1000678	Põllumassiivis sügav lehter (sügavus ca 1,5 m). Lehtri kohalt võsastunud.		intensiivne maaharimine	614889	6535235	kehtiv		10.04.2014	Kaardistatud ortofoto alusel
Kuusna karstiväli	lehter	611316.83	6541213.37	0.026	LTA1000690-uus1	Lehter kive täis. Rohumaal ja metsas.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		10.04.2014	
Kuusna karstiväli	kurisu	611314.84	6541265.18	0.006	LTA1000690	Kurissusse on suunatud kuivenduskraaviga liigvesi. Kraavid kulgevad rohumaa ja põllumaade servas. Kurisu paikneb metsa- ja rohumaa servas.		maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	611331	6541230	kehtiv		10.04.2014	
Kuusna karstiväli	kurisu	611273.63	6541218.51	0.001	LTA1000690-uus3	Kurissusse on suunatud kuivenduskraaviga liigvesi. Kraavid kulgevad rohumaa ja põllumaade servas. Kurisu paikneb metsa- ja rohumaa servas.		maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	0	0	uus		10.04.2014	
Kuusna karstiväli	lehter	611752.44	6541190.37	0.004	LTA1000737	Lehter on võsa ja rohumaa servas. Lehteri põhjas vesi. Läheduses veel mitmeid (vesiseid) lohke/lehtreid.		intensiivne maaharimine	611749	6541224	kehtiv		10.04.2014	
Kuusna karstiväli	kurisu	611718.34	6541278.09	0.001	LTA1000737-uus1	Kurisu looduslikul rohumaal.		intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	0	0	uus		10.04.2014	
Kuusna karstiväli	lohk	611701.63	6541146.18	0.006	LTA1001102	Lohk rohumaal. Läheduses mitmeid karstiobjekte ja allikaid.	LTA1001102.jpg	intensiivne maaharimine	611694	6541156	kehtiv		10.04.2014	
Jaala karstiväli	lehter	630122.06	6545619.59	0.031	LTA1001111	Punkti algne asukoht (metsas) nihutatud olulisema karstiobjekti juurde - põllul paiknev karstilehter.	LTA1001111.jpg	intensiivne maaharimine	630287	6545764	kehtiv		4.07.2014	Lõunas on Kamariku paekivikarjäär
Jaala karstiväli	lehter	630174.52	6545794.03	0.020	LTA1000652	Lehter rohumaal (mittepõllumaa). Ulatuslik karstiala objektist idas ja kagus.	LTA1000652.jpg	Maavarade kaevandamine	630214	6545784	kehtiv		4.07.2014	Lõunas on Kamariku paekivikarjäär. Lehter ka 160 m kaugusel lõunas.
Jaala karstiväli	lehter	630045.59	6545899.46	0.005	LTA1000887	Lehter söötis heinamaal.	LTA1000887.jpg	Maavarade kaevandamine	630060	6545938	kehtiv		4.07.2014	Lõunas on Kamariku paekivikarjäär. Objekt paikneb ulatuslikul karstiväljal. Potentsiaalne mõjur intensiivne maaharimine.
Jaala karstiväli	lehter	630163.1	6545885.22	0.150	LTA1000906	Lehter söötis heinamaal. Potentsiaalne mõjur intensiivne maaharimine.		Maavarade kaevandamine	630139	6545879	kehtiv		4.07.2014	Lõunas on Kamariku paekivikarjäär. Objekt paikneb ulatuslikul

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														karstiväljal
Kurtna karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000927	Karstiobjekte ei tuvasta. Alal mitmed kaevatud või süvendatud tiigid. Algne teke võib olla karstiga seotud, käesoleval ajal karstiobjektidena määratlematud.		-	634566	6548977	puudub	konkreetsed objekte ei tuvastatud	4.07.2014	Läheduses majapidamised
(nimetu karst)	kurisu	635474.62	6548735.7	0.007	LTA1000926	Kurissusse suunatud kuivenduskraaviga liigvesi (kraav kulgeb peamiselt metsamaal). Kurisu paikneb võsastunud alal.		Maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	635492	6548700	kehtiv		4.07.2014	Läheduses majapidamine. Objektist lõunapool põllumassiiv (15 m kaugusel servast)
Orguse karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000993	Punkti kohal on ülepinnaaliselt haritud põllumassiiv, läheduses vaja talukoht. Karstiobjekte ei tuvasta		-	635388	6549864	puudub	objekte ei tuvastatud	18.06.2014	
Hirla karstiala	Ala	634744.91	6546680.97	0.768	LTA1001128	Lehtrid, osaliselt prügistatud lagedal alal (mitte põllumaa). Idapoolse leetri põhjas vesi.	LTA1001128.jpg	muu	634613	6546686	Kehtiv		4.07.2014	Prügistamine. Vahetus läheduses mitmed majapidamised. Ala läbib tee. Piiritlus ligikaudne.
Hirla karstiala	lehter	634529.59	6546054.2	0.053	LTA1000965	Põllul lehter, osaliselt võsastunud. Põhjas vesi, kevadel ümbritsev ala üle ujutatud.	LTA1000965.jpg	Intensiivne maaharimine	634698	6546259	kehtiv	Punkti algset asukohta oluliselt muudetud	4.07.2014	
Avanduse karstiväli	Määratl emata	638680.93	6549107.58	0.028	LTA1000786	Põllumassiivis kaks kivihunnikut. Tegemist võib olla karstiobjektidega, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav. Lähedal majapidamine		Intensiivne maaharimine, muu	638738	6549085	Puudub	objekt määratlematu	4.07.2014	Teisel pool teed 250 m LK hoone. 500 m kaugusel lõunas põldudel vett täis lohud.
Avanduse karstiväli	lehter	638403.88	6549355.51	0.020	LTA1000854	Sulglohus põllumassiivis lehter, suuri kive täis. Haritud leetri servast	LTA1000854.jpg	intensiivne maaharimine, muu	638394	6549475	kehtiv		4.07.2014	
(nimetu karst)	lehter	631979.51	6552761.42	0.098	LTA1001267	Põllumassiivi sees kividega täidetud ja võsastunud lehter, mis maaharimisest välja jäetud. Kõrval tee.	LTA1001267.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	631985	6552753	Kehtiv		4.07.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Väike loomapidamishoone 80 m (kaardistamise ajal loomi polnud)
(nimetu karst)	lehter	632746.78	6552799.65	0.022	LTA1001149	Põllumassiivis lehter, suuri kive täis.	LTA1001149.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	632696	6552635	kehtiv		4.07.2014	Ümbritseval põllul veel mitmed võimalikud (täidetud) karstiobjektid. Joonistatud ortofoto alusel.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001329	Punkti kohal on vana talukoht, ümbritsetud metsatukaga, kus mõned madalamad lohud. Konkreetseid objekte ei tuvasta		-	632891	6553725	puudub	objekte ei tuvastatud	4.07.2014	ümbritseb põld
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001173	Kahe tee vahelisel alal metsas pisut madalam koht, kivid. Konkreetseid karstiobjekte ei tuvasta		-	633087	6553888	puudub	objekte ei tuvastatud	4.07.2014	Tee servas kuivenduskraavid.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
(nimetu karst)	lehter	634338.1	6554519.73	0.002	LTA1000876	Karjamaal lehter, kive täis.	LTA1000876.jpg	intensiivne maaharimine, muu	634186	6554663	kehtiv		4.07.2014	Kividega täidetud
(nimetu karst)	lehter	634238.14	6554415.46	0.004	LTA1000608	Karjamaa lehter, kive täis	LTA1000608.jpg	intensiivne maaharimine, muu	634229	6554526	kehtiv		4.07.2014	Täidetud kividega.
(nimetu karst)	lehter	634212.65	6554357.54	0.012	LTA1001116	Karjamaal lehter, kividega täidetud	LTA1001116.jpg	intensiivne maaharimine, muu	634265	6554388	kehtiv		4.07.2014	Kividega täidetud
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001222	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv. Põllul mitmeid kivihunnikuid, karstiobjektid ei ole tuvastatavad.		-	634608	6554436	puudub	objekte ei tuvastatud	4.07.2014	Ümbritseval põllul veel mitmeid sarnaseid objekte.
Triigi karstiväli	lehter	633713	6556204.23	0.068	LTA1001282	Kolmest küljest ümbritsetud põllumassiiviga. Lehter võsastunud, kividega täidetud.	LTA1001282.jpg	Intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	633670	6556185	Kehtiv		4.07.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Lehtrisse suunatud kuivenduskraav. Põllul läänes ja lõunas palju vett täis lohke. LK hoone 440 m kaugusel.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000645	Punkti kohal on kruusaaug, paikneb metsas. Karstiobjekte ei tuvasta.			632696	6555199	puudub		4.07.2014	
Triigi-Pudivere karstiväli	Ala	634266.61	6553260.74	0.025	LTA1001031	Alal mitmed lehtrid, kividega täidetud, võsastunud. Tee servas. Läheduses elamu ja põllumassiivid.	LTA1001031.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	634218	6553268	kehtiv		4.07.2014	tervikliku objekti poolitab tee
Triigi-Pudivere karstiväli	Ala	634307.49	6553268.85	0.023	LTA1001309	Alal mitmed lehtrid, kividega täidetud, võsastunud. Tee servas.	LTA1001309.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	634329	6553315	kehtiv		4.07.2014	tervikliku objekti poolitab tee. ümbritseval põllul liigniisked alad.
Avispea karstiväli	lehter	635732.31	6555105.12	0.241	LTA1001220	Majapidamiste juures tee servas lehter. Servad osaliselt võsastunud. Kevadel põhjas vesi. Lehtrit läbib tee, rajatud truup.	LTA1001220.jpg	muu	635871	6555185	kehtiv		4.07.2014	Majapidamised, tee.
(nimetu karst)	lehter	637382.39	6554210.73	0.023	LTA1000783	Põllumassiivis tõenäoliselt täidetud lehter (kivid sees).	LTA1000783.jpg	intensiivne maaharimine, muu	637195	6554178	kehtiv		4.07.2014	Täidetud. Joonistatud ortofoto alusel. 250 m kaugusel LK hoone.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000790	Punkti kohal on karjäär. Maastik muudetud, karstiobjekt ei tuvasta			636640	6557302	puudub	karstiobjekte ei tuvastanud	4.07.2014	
Varangu karstiväli	järv	618476.53	6545703.33	2.343	LTA1000708	Rohumaal ajutine karstijärv, mis ümbritsetud metsaga. Lõunasuunas majapidamine.		-	618500	6545534	Kehtiv		7.05.2014	Objektist lõunasuunas teisigi ajutisi karstijärvi. Piiritlus on ligikaudne. Otse sed mõjurid puuduvad, põhjas põllumassiiv.
Lõhmetu-Lemmküla karstijärved	järv	625057.8	6565493.31	4.969	LTA1001273	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	625040	6565442	kehtiv		9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l. Piiritluse aluseks

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Mõõdistuse kuupäev	Kommentaar
														põhikaart, olulised mõjutegurid puuduvad.
Lõhmetu-Lemmküla karstijärved	järv	625165.87	6565774.83	0.248	LTA1000702	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	625124	6565790	kehtiv		9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l. Piiritluse aluseks põhikaart, olulised mõjutegurid puuduvad.
Lõhmetu-Lemmküla karstijärved	järv	625121.19	6565943.15	0.869	LTA1001127	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	625131	6566035	kehtiv		9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l. Piiritluse aluseks põhikaart, olulised mõjutegurid puuduvad.
Lõhmetu-Lemmküla karstijärved	järv	625224.63	6566559.15	13.903	LTA1000820	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	625233	6566779	kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1001148	9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l. Piiritletud ortofoto ja LIDARi alusel.
Lõhmetu-Lemmküla karstijärved	järv	625484.96	6566909.19	0.423	LTA1001317	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	625258	6567055	kehtiv		9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l. Piiritluse aluseks põhikaart, olulised mõjutegurid puuduvad.
Lõhmetu-Lemmküla karstijärved	järv	625185.24	6567174.99	2.265	LTA1000994	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	625168	6567246	kehtiv		9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l. Piiritluse aluseks põhikaart, olulised mõjutegurid puuduvad.
Lõhmetu-Lemmküla karstijärved	järv	624925.89	6567348.94	0.364	LTA1000994-uus1	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	0	0	uus		9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l. Piiritluse aluseks põhikaart, olulised mõjutegurid puuduvad.
Lõhmetu-Lemmküla karstijärved	järv	624859.69	6567181.78	0.431	LTA1000994-uus2	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	0	0	uus		9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Mõõdistuse kuupäev	Kommentaar
														Piiritluse aluseks põhikaart, olulised mõjutegurid puuduvad.
Lõhmetu-Lemmküla karstijärved	järv	625454.51	6567313.85	0.435	LTA1000994-uus3	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	0	0	uus		9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l. Piiritluse aluseks põhikaart, olulised mõjutegurid puuduvad.
(nimetu karst)	järv	625443.42	6567157.78	0.337	LTA1001024	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	625312	6567290	kehtiv		9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l. Piiritluse aluseks põhikaart, olulised mõjutegurid puuduvad.
Lõhmetu-Lemmküla karstijärved	järv	625227.61	6567766.01	8.136	LTA1000918	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	625156	6567500	kehtiv		9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l. LK hoone 400 m põhjas. Antud piirkonnas leidub veel ajutisi järvi (kõiki ei ole kaardistatud). Joonistatud ortofoto ja LIDARi alusel
(nimetu karst)	järv	624943.44	6567746.48	1.338	LTA1001246	Rühm karstinõgusid, mille põhjas karstilohud. Kevadel tekivad siia järved. Ümbritsetud metsaga.		-	624961	6567770	kehtiv		9.06.2014	Õige nimi Võhmetu-Lemmküla. Paikneb Porkuni MKA-l. Piiritluse aluseks põhikaart, olulised mõjutegurid puuduvad.
Savalduma karstiväli	järv	615300.51	6558407.92	0.126	LTA1001208	Ümbritsetud rohumaaga, põhjapool mets.		muu	615331	6558381	kehtiv		4.06.2014	Karstiväljal kurisud ja lõhed ummistunud ning järv püsib aastaringselt. Esineb lõhede avanemist. Piiritletud põhikaardi alusel
Savalduma karstiväli	järv	615737.28	6559219.38	0.605	LTA1001134	Karstijärv, paikneb metsas sooserval. Põhjapool paiknevasse Savalduma karstijärve juhatakse Tamsalu linna heitvesi.		muu	615710	6559187	kehtiv		4.06.2014	Karstiväljal kurisud ja lõhed ummistunud ning järv püsib

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														aastaringselt. Esineb lõhede avanemist. Joonistatud põhikaardi alusel
Savalduma karstiväli	Ala	616775.15	6560708.92	76.671	LTA1000849	Karstiala ja karstijärv, paikneb metsas soo serval. Põhjapool asuvasse Savalduma karstijärve juhitakse Tamsalu linna heitvesi.		muu	615869	6559340	Kehtiv		4.06.2014	Karstiväljal kurisud ja lõhed ummistunud ning järv püsib aastaringselt. Esineb lõhede avanemist. Piiritlus on ligikaudne. Kaitstava ala koosseisus ja ürglooduse objekt.
Aniste-Einjärve karstijärv (oluline allika- ja karstiala)	Järv	618317.15	6560078.84	70.723	LTA1000656	Ajutine karstijärv. Piiritletud on karstinõgu LIDARi ja ortofoto alusel. Alal mets, lagedad rohumaad ja põõsastikud.		Loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, intensiivne maaharimine, muu	618149	6560307	Kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1001176	9.06.2014	LK hoone 280 m loodes. Järvenõo poolitab lõunaosas tee. Savalduma karstiala (LKA) koosseisus.
Savalduma karstiväli	Ala	615576.57	6558679.51	0.913	LTA1000643	Mitmed järvekesed. Servad osaliselt soostunud. Ümbritsetud metsaga. Piiritlus on ligikaudne.		muu	615575	6558582	Kehtiv		4.06.2014	Karstiväljal kurisud ja lõhed ummistunud ning järv püsib aastaringselt. Esineb lõhede avanemist
Jalgsema karstijärved (oluline allika- ja karstiala)	järv	609142.77	6551101.74	7.970	LTA1000986	Ajutine karstijärv, järve suunatud kuivenduskraav (põhjaosas). Vahetult järvest läänes põllumassiiv. Ajutise järve lõunapoolne osa osaliselt niidetav karjatatav (PLK).		Maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	609248	6551350	Kehtiv		26.05.2014	Ürglooduse objekt. Läheduses loomakasvatushooned. Piiritletud ortofoto ja LIDARi alusel
Järvi-Mängupealse-Aavere karstijärved (oluline allika- ja karstiala) (Mängupealse karstiala)	järv	615854.12	6551009.89	12.458	LTA1000680	Ajutine karstijärv. Paikneb lagedal alal (ei niideta). 300m kaugusel kagus LK hoone. Järv on ümbritsetud metsaga		-	615739	6551139	Kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1000802 ja LTA1000819	27.05.2014	Järve põhjas palju avalõhesid ja lohke, mille kaudu põhjavesi jõuab maapinnale. Edelasuunas veel teisigi ajutisi järvekesi
Assamalla luha karstijärv (oluline allika- ja karstiala) (Assamalla karstiväli)	järv	628601.57	6568268.31	19.487	LTA1001110	Ajutine karstijärv pikaajalisel- ja looduslikul rohumaal (servades osal mets). Kirdes karjatatav ja niidetav PLK, kagus haritav põllumassiiv.		loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, intensiivne maaharimine	628451	6568567	kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1000836 ja LTA1001029	9.06.2014	Järve läheduses mitmed LK hooned. Ürglooduse obj Assamalla karstiluht. Kaardistatud veepiir.
Assamalla luha karstijärv (oluline allika- ja	Ala	628306.97	6568689.36	16.045	LTA1000658	Palju pisikesi lohukohti, mis kevadel vett täis. Pikaajalisel rohumaal.		loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, intensiivne maaharimine	628615	6568804	kehtiv	objekti juurde liidetud LTA1001278,	9.06.2014	Kaardistatud suurema alana, piiritlus on

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
karstiaala) (Assamalla karstiväli)												LTA1001072		ebatäpne. Läänes LK hoone.
Savalduma karstiväli	järv	615630.53	6558849.48	0.125	LTA1000778	Paikneb võsastunud-metsastunud alal, osal madalsoos.		muu	615658	6558866	Kehtiv		4.06.2014	Põhjas paiknevasse Savalduma karstijärve juhitakse Tamsalu linna heitvesi.
Karinu karstiväli	järv	612115.22	6546143.74	3.676	LTA1000890	Ummistunud lehtritesse ja lohkudesse kujunenud järvik. Mõjutab Karinu karjäärist pumbatav vesi		Maavarade kaevandamine, muu, maaparandussüsteemide rajamine	612099	6546092	Kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1001315	7.05.2014	Paikneb külas, põhjas karjäär, loodud kuivendussüsteeme
Kalitsa-Abaja karstiväli	lehter	612307.7	6534348.93	0.090	LTA1001040	Põllumassiivis lehter, lehtri koht üles harimata ja võsastunud, kividega täidetud.		Intensiivne maaharimine, muu	612329	6534332	Kehtiv		9.04.2014	Joonistatud ortofoto alusel. LK hoone 430 m kirdes
Kalitsa-Abaja karstiväli	kurisu	611317.49	6534693.01	0.008	LTA1001178	Kuivenduskraavis paiknevasse sügavasse kurisusse juhitakse kuivendusvesi. Kuivenduskraav kulgeb põllu- ja metsamaa piiril.		maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	611334	6534785	Kehtiv		9.04.2014	Kraavi servad on võsastunud, ümberringi haritavad põllumassiivid. Kraavis leidub prügi
Kalitsa-Abaja karstiväli	Ala	610903.24	6534952.86	0.482	LTA1001046	Kurisu ja lehter metsaservas (tehtud raiet), sulglohu lääneosas. Ümbritsetud suures osas põllumassiiviga.		intensiivne maaharimine	610912	6534987	kehtiv		9.04.2014	
(nimetu karst)	lohk	609905.25	6535029.48	0.000	LTA1001328	metsaalal sulglohk, mõjurid puuduvad, ei ole esinduslik objekt. Metsa ümbritseb põllumassiiviga		-	609998	6534985	kehtiv	lohk on, lehtrit pole	10.04.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	lehter	609035.19	6535481.31	0.008	LTA1000650	Põllumassiivis, lehtri koht on põllumaj kasutusest välja jäetud, servas kasvavad puud.		intensiivne maaharimine	608980	6535527	kehtiv		9.04.2014	LK hooned 400 ja 700 m kaugusel (tee on vahel)
Kalitsa-Abaja karstiväli	Ala	609000.27	6535566.88	0.079	LTA1000736	Kurisutesse juhitakse kuivenduskraaviga liigvesi. Lähedal majapidamine. LK hoone 400 ja 700 m (tee on vahel)	LTA1000736.jpg	intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	608952	6535565	kehtiv		9.04.2014	Maves 1990: Liigvesi juhitakse kraavi kaudu läbi tiikide süsteemi kahte kraavis olevasse kuni 3 m sügavusse kurisusse.
Kalitsa-Abaja karstiväli	Määratl emata	609199.21	6535511.76	0.000	LTA1000603	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		-	609305	6535553	Puudub	objekt määratlematu	9.04.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	lehter	612744.63	6534939.95	0.158	LTA1000846	Suur kraavitusega kuivendatud sulglohk, liigvesi juhitakse laugete veergudega lehtrisse. Kraavid rohumaal, põllumaa piiril ja metsas.	LTA1000846.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	612723	6534927	kehtiv		9.04.2014	Kirdepooles nurgas järsk kallak. Läheduses elamud, tee. 300 m edelas LK hoone (tee on vahel) ja põhjas 600 m.
Kalitsa-Abaja	Ala	611382.87	6535524.84	0.037	LTA1001346	Rohumaal. Kaardistatud alana,	LTA1001346.jpg	-	611305	6535535	kehtiv		9.04.2014	Olulised mõjurid

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
karstiväli						mille põhjas kolm lehtrit.								puuduvad
(nimetu karst)	lohk	609144.42	6537016.03	0.000	LTA1000957	Karjamaal sulglohk, mättad. Esinduslikud objektid puuduvad.		intensiivne maaharimine	609180	6537039	kehtiv	lohk on, lehtreid ei ole.	10.04.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	kurisu	610888.17	6536696.11	0.012	LTA1000768	Sügav kurisu, kuhu juhitakse kuivenduskraaviga liigvesi. Kraavid kulgevad soostunud ala ja põllumaa ning metsa- ja rohumaa serval. Kurisu on võsastunud rohumaal.	LTA1000768.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	610865	6536708	kehtiv		9.04.2014	Objekt on kaardistatud ortofoto alusel. 110 m põhjas LK hoone. Läheduses majapidamised.
(nimetu karst)	lehter	608434.91	6538883.08	0.009	LTA1001263	Põllumassiivis lehter, haritud lehtri servast. Kive täis, võsastunud. Lähedal majapidamine.		intensiivne maaharimine, muu	608414	6538900	kehtiv		10.04.2014	Sulglohu põhjas. Täidetud kividega.
(nimetu karst)	lohk	608368.04	6538955.24	0.000	LTA1001214	Punkti kohal on lauge sulglohk, konkreetsemaid objekte pole. Ülepinnaliselt haritud. Läheduses mitmed kiviraunad - karstiobjektidena määratlematud.		intensiivne maaharimine	608366	6538966	Kehtiv	lohk on, lehtrit pole.	10.04.2014	Esinduslikke objekte ei ole.
Kisusti karstiväli	lehter	614842.89	6540864.49	0.027	LTA1000677-uus1	Põllumassiivis lehter, kividega täidetud, vesi põhjas.	LTA1000677-uus1.jpg	intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		9.04.2014	Kividega täidetud, põllul veel sarnaseid objekte
Kisusti karstiväli	lehter	614842.89	6540819.81	0.004	LTA1000677	Põllumassiivis lehter		intensiivne maaharimine	614747	6540767	kehtiv		9.04.2014	Põllul veel sarnaseid objekte
Kisusti karstiväli	Lehter	614846.7	6540713.22	0.012	LTA1001248	Põllumassiivis lehter, lehtri kohalt raiutud puid. Lehtris kivid ja puud.	LTA1001248.jpg	intensiivne maaharimine, muu	614767	6540700	kehtiv		9.04.2014	Lehtrit täidetud. Põllul veel sarnaseid objekte
Kisusti karstiväli	Lehter	614799.03	6540569.9	0.010	LTA1001248-uus1	Põllumassiivis lehter, lehtri kohalt raiutud puid. Lehtris kivid ja puud.		intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		9.04.2014	Lehtrit täidetud. Põllul veel sarnaseid objekte
Kisusti karstiväli	Lehter	614891.38	6540752.28	0.008	LTA1001248-uus2	Põllumassiivis lehter, lehtri kohalt raiutud puid. Lehtris kivid ja puud.		intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		9.04.2014	Lehtrit täidetud. Põllul veel sarnaseid objekte
Kisusti karstiväli	lohk	614205.7	6540726.13	0.000	LTA1001180	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, punkti kohal on väiksem lohk. Konkreetsemaid objekte ei tuvasta (võimalik, et ülepinnalise harimisega hävinud).	LTA1001180.jpg	intensiivne maaharimine	614193	6540769	Kehtiv	Lohk on, lehtrit pole	9.04.2014	
(nimetu karst)	Ala	613853.67	6540652.15	5.338	LTA1000620	Metsastunud alal mitu väga sügavat (kuni 4 m) lehtrit. Lehtrites natuke prügi. Metsastunud tukake ümbritsetud põllumasiiviga.	LTA1000620.jpg	-	613882	6540570	kehtiv		10.04.2014	Määratleda KRis alana. Lõunaservas tee. LK hoone 200 m läänes (tee on vahel). Olulised mõjurid puuduvad. Võimalik lehter põllul 90 m läänes.
Kisusti karstiväli	lehter	614137.51	6541064.92	0.011	LTA1000733	Põllumassiivis lehter, lehtris prügi.		muu, intensiivne maaharimine	614223	6541174	kehtiv		9.04.2014	Lehtri kohal kasvab lepik.
Kisusti karstiväli	lehter	614125.43	6541339.32	0.037	LTA1000898	Põllumassiivis, järjestikku mitu lehtrit, mis kõik on põllumaj kasutusest välja arvatud. Lehtri asukohad osal võsastunud.		intensiivne maaharimine	614109	6541322	kehtiv		9.04.2014	Maaomaniku andmetel linaleoauk.
Kisusti karstiväli	lehter	614060.89	6541401.39	0.005	LTA1000898-uus1	Põllumassiivis, järjestikku mitu lehtrit, mis kõik on põllumaj		intensiivne maaharimine	0	0	uus		9.04.2014	

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						kasutusest välja arvatud. Lehtri asukohad osal võsastunud.								
Kisusti karstiväli	lehter	614121.63	6541395.43	0.010	LTA1000898-uus2	Põllumassiivis, järjestikku mitu lehtrit, mis kõik on põllumaj kasutusest välja arvatud. Lehtri asukohad osal võsastunud.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		9.04.2014	
Kisusti karstiväli	lehter	614026.46	6541425.05	0.007	LTA1000898-uus3	Põllumassiivis, järjestikku mitu lehtrit, mis kõik on põllumaj kasutusest välja arvatud. Lehtri asukohad osal võsastunud.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		9.04.2014	
Kisusti karstiväli	lehter	614198.59	6541245.98	0.011	LTA1000898-uus4	Põllumassiivis, järjestikku mitu lehtrit, mis kõik on põllumaj kasutusest välja arvatud. Lehtri asukohad osal võsastunud.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		9.04.2014	
Kisusti karstiväli	lohk	614362.77	6539919.3	0.005	LTA1000985	Rohumaal (mitte põllumaa) lohk. Olulised mõjurid puuduvad.		-	614406	6539930	kehtiv		9.04.2014	
Kuusna karstiväli	lehter	611723.47	6542153.27	0.005	LTA1000880	Metsaalal ja rohumaal lehter, lehtrisse voolab sisse oja. Servas kulgeb tee ja kuivenduskraav.	LTA1000880.jpg	-	611763	6542137	kehtiv		10.04.2014	Tundlik ala, allikamets - alal mitmeid karstiobjekte ja allikaid. Oja ühendatud järvega. Olulised mõjurid puuduvad.
Kuusna karstiväli	kurisu	611933.33	6542156.91	0.029	LTA1000880-uus1	Metsas kurisu, Y kujuline, kivine, alal mitmed allikad, kurisusse voolab sisse oja. Servas kulgeb tee ja kuivenduskraav.	LTA1000880-uus1.jpg	-	0	0	uus		10.04.2014	Tundlik ala, allikamets - alal mitmeid karstiobjekte ja allikaid. Olulised mõjurid puuduvad.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001294	Liidetud objekti LTA1000671 juurde	LTA1000671.jpg	-	605955	6543932	puudub	Liidetud objekti LTA1000671 juurde	10.04.2014	
(nimetu karst)	Määratl emata	605546.7	6543706.53	0.000	LTA1001240	Põllumassiivis võsastunud kiviraun, tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav. Paikneb suuremas sulglohus	LTA1001240.jpg	-	605543	6543677	puudub	objekt määratlematu	10.04.2014	Ümbritseval põllumaal liigniisked alad.
(nimetu karst)	lehter	618487.62	6539140.77	0.077	LTA1001011-uus1	Metsas, põllu serval mitme lohuga lehter. Võsastunud, laugete servadega. Tugevalt prügistatud.	LTA1001011-uus1.jpg	intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		10.04.2014	Prügistamine. Lähedal põllul sulglohk, lehtrit pole näha (üle küntud). Kõrvaloleva põllu mõju.
(nimetu karst)	lehter	618450.38	6539226.33	0.021	LTA1001011	Metsas lehter, laugete nõlvadega. võsastunud. Olulised mõjutegurid puuduvad.		-	618494	6539293	kehtiv		10.04.2014	Lähedal põllul sulglohk, lehtrit pole näha (üle küntud).
(nimetu karst)	-	0	0	0.112	LTA1000731	Põllumassiivi sees on põllumaj kasutusest välja jäetud ja võsastunud-metsastunud ala, kus		-	618466	6538742	puudub	karstiobjekte ei tuvasta, süvendatud	10.04.2014	Põhikaardil märgitud veekoguna

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						süvendatud tiik. Algselt päritolu ei saa tuvastada. Karstiobjektina hävinud.						tiik.		
(nimetu karst)	Määratl emata	619001.84	6536901.83	0.047	LTA1000851	Põllumassiivis võsastunud kiviraun, tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.		-	619156	6536864	Puudub	Objekt määratlematu	10.04.2014	
(nimetu karst)	lehter	613415.09	6536385.13	0.008	LTA1000815	Lehter õuemaal, lehtri ümber puud-põõsad. Ümbritsetud põllumassiiviga. Prügistatud	LTA1000815.jpg	intensiivne maaharimine, muu	613387	6536420	kehtiv		10.04.2014	Vahetult majapidamise juures.
Kalitsa-Abaja karstiväli	lehter	607842.4	6536784.32	0.030	LTA1001136	Sulglohu põhjas karstilehter. Paikneb põllumassiivis, lehtri koht on põllumaj kasutusest välja jäetud. Lehtri servad võsastunud		intensiivne maaharimine	607828	6536786	kehtiv		17.04.2014	Põllul veel tõenäolisi karstiobjekte. Joonistatud ortofoto alusel
(nimetu karst)	lehter	607087.71	6542472.53	0.021	LTA1001022	Paikneb põllumassiivis, lehter põllumaj kasutusest välja jäetud. Võsastunud, kivihunnik.		intensiivne maaharimine, muu	607093	6542476	kehtiv		10.04.2014	Täitmine, ümbritseval põllul liigniisked alad.
(nimetu karst)	lehter	613799.56	6535466.25	0.312	LTA1000952	Sulglohu põhjaosas tee servas suur lehter, mille servad metsastunud. Ümbritsetud põllumassiiviga.		intensiivne maaharimine	613804	6535474	kehtiv		10.04.2014	LK hoone 430 m lõunas (tee on vahel)
Ammuta karstiväli	Ala	606616.02	6539592.59	0.136	LTA1001100	Ala, põhjas mitu lehterit. Paikneb põllumassiivis, lehtri koht on põllumaj kasutusest välja jäetud ja võsastunud.		Intensiivne maaharimine	606617	6539596	kehtiv		9.04.2014	Joonistatud ortofoto järgi
(nimetu karst)	lohk	609830.93	6545429.26	0.000	LTA1000753	Lohk põllumassiivis ja ülepinnaaliselt haritud. Harimise tulemusena on nõgu muutunud laugeks, lehtri asukoht ei ole tuvastatav. Lohu põhjas elektriliinipost.		Intensiivne maaharimine	609835	6545447	kehtiv	Lohk on, lehtrit pole	7.05.2014	
(nimetu karst)	lehter	616508.86	6536847.71	0.016	LTA1001171	Põllumassiivis, karsti koht põllumaj kasutusest välja jäetud. Lehter täidetud, eemaldatud võsa.		intensiivne maaharimine, muu, maavarade kaevandamine	616515	6536837	kehtiv		10.04.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Objektist ida ja kirdesuunas põllul liigniisked alad. Põhjas asula, lõunasse jääb karjäär
(nimetu karst)	lehter	609180.5	6554758.39	0.010	LTA1001066	Põllumassiivis (2014 raps) kividega täidetud lehter, servas puud.		intensiivne maaharimine, muu	609181	6554756	kehtiv		26.05.2014	Kõrgusandmetel erisuses praktiliselt puuduvad.
(nimetu karst)	kurisu	608937.05	6552806.6	0.072	LTA1000626	Paikneb põllumassiivis, liigvesi juhitud kurisusse. Oluline põllumaj mõju! PRIAs põlluna arvel, vajalik põllumassiivist välja arvata!	LTA1000626.jpg	intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	608902	6552863	kehtiv		26.05.2014	Paikneb suuremal karstialal.
(nimetu karst)	Ala	608814.08	6553014.8	4.218	LTA1001092	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, kus mitmeid karstinähtuseid. Ala sees eraldi piiritletud kurisu. Põllumajanduse oluline mõju!		intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	609051	6552768	Kehtiv		26.05.2014	Ala piiritlemine keeruline, piiritus ligikaudne.
(nimetu karst)	lehter	609737.92	6554115.57	0.011	LTA1000795	Põllumassiivis kividega täidetud	LTA1000795.jpg	intensiivne	609753	6554114	kehtiv		26.05.2014	Joonistatud ortofoto

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						ja võsastunud lehter.		maaharimine, muu						alusel. Ümbritseval põllul ja lehtrite läheduses mitmeid lohke
(nimetu karst)	lehter	609789.89	6554190.54	0.018	LTA1000766	Põllumassiivis kividega täidetud ja võsastunud lehter	LTA1000766.jpg	intensiivne maaharimine, muu	609793	6554195	kehtiv		26.05.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Ümbritseval põllul veel mitmeid lohke
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000943	Saun, selle läheduses süvendatud tiik ja põhjas tee servas rohumaal lauge lohk. Karstiobjekte ei tuvasta (võimalik, et lehtrist kujundatud tiik)		-	608849	6550165	puudub	objekte ei tuvastatud	26.05.2014	Ümbritseval alal palju vesiseid lohke.
(nimetu karst)	kurisu	607983.74	6553825.61	0.020	LTA1000882	Metsa ja põllu serval kurisu, osal võsastunud, servas kivid. Kirdest voolab sisse oja.	LTA1000882.jpg	intensiivne maaharimine	607897	6553884	kehtiv		26.05.2014	Kurisu paikneb ulatuslikul karstialal, mis jääb kirdesse metsa- ja põllumaadele
Roosna-Jalgsema karstiväli	kurisu	611183.6	6556051.97	0.101	LTA1000684	Kurisu vahetult põllu servas, Läänes järsu nõlvaga. Lõuna- ja läänesuunas haritav põllumassiiv, idas mets. Servas põllukivid.	LTA1000684.jpg	intensiivne maaharimine	611177	6556047	kehtiv		26.05.2014	Sisse voolab oja, pugemi kohal kivid.
Varangu allikad (oluline allika- ja karstiala) (Varangu karstiväli)	Ala	620401.68	6546477.73	16.056	LTA1000601	Paljude allikatega tundlik ala, säilitada karstiobjektina registris.		-	620332	6546724	Kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1000655, LTA1000779, LTA1000791, LTA1000804	7.05.2014	Allikatoiteline järv, KR-is varasemalt allikate asukohad. Piiritlus on ligikaudne. Ürglooduse objekt. Otsesed mõjutegurid puuduvad, võimalik põllumajanduse mõju.
Vajangu karstiala	Järv	614316.09	6552511.01	0.081	LTA1001205	Rohumaal (mitte põllumaa) ajutine järv, servad võsastunud. Läheduses majapidamised.	LTA1001205.jpg	-	614336	6552447	kehtiv		27.05.2014	Olulised mõjurid puuduvad. Lõunas rohumaal lohk.
Kurtna karstiala	Ala	634314.44	6549304.7	0.632	LTA1001202	Põllul kaardistatud vete kogunemisala, konkreetsemad objekte ei tuvasta. Ülepinnaliselt haritud		intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud)	634455	6549420	kehtiv		4.07.2014	
Nadalama karstiväli	Määratl emata	632820.43	6551309.28	0.078	LTA1000605	Põllu serval võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav. Lähedal majapidamised		-	632859	6551310	Puudub	Objekt määratlematu	4.07.2014	Joonistatud ortofoto alusel. Läänesuunas võsas teinegi piklik karstiobjekt. Ümbritseval põllul mitmeid lohuke. LK hoone 600 m lõunas.
Kurtna karstiala	lehter	633718.46	6549513.23	0.124	LTA1000967	Põllumassiivis lehter, vesi põhjas. Haritud servast		intensiivne maaharimine	633975	6549977	kehtiv		4.07.2014	
Aniste-Einjärve karstijärv (oluline allika- ja	järv	618386.17	6560757.74	26.399	LTA1001051	Piiritletud karstinõgu, kevadel tekib ajutine karstijärv. Ala valdavalt kaetud metsaga.		intensiivne maaharimine	618201	6560766	Kehtiv		9.06.2014	LK hoone 420 m läänes (tee on vahel)

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
karstiala)						Objektist läänes põllumassiivid. Põldude kaudne mõju.								
(nimetu karst)	Ala	606181.08	6557524.95	0.000	LTA1000629	Metsamaal vesine nõgu, ulatuslikum ala. Kaudne põllumajanduse mõju.		intensiivne maaharimine	606181	6557524	Kehtib		5.06.2014	Konkreetsmaid objekte ei tuvasta. Säilitada KR andmebaasis.
Ramma karstiväli	lehter	614234	6546272.34	0.007	LTA1000716-uus1	Tee servas põllumassiivis lehter.	LTA1000716-uus1.jpg	intensiivne maaharimine	0	0	uus		7.05.2014	
Ramma karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000716	Ligidal tee servas on kuivenduskraav, teisel pool teed kiviraun. Karstiobjekte ei tuvasta.		-	614751	6546437	Puudub	Objekte ei tuvastatud	7.05.2014	Põllul algse punkti kohal on rändrahn. Võimalik objekt kagus (kivihunnik - võib olla lehter).
Nõmmküla jaama ümbruse karstialad	-	0	0	0.000	LTA1001185	Punkti kohal on põllumassiiv, vahetus läheduses metsatukk. Lõunapool vaja talukoht ja mitmed kivihunnikud. Konkreetseid karstiobjekte ei tuvasta		-	616987	6565616	puudub	objekte ei tuvastatud	5.06.2014	Mitmed kiviraunad alast lõunas.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001224	Punkti kohal on vana talukoht vundamendiga. Ümbritsetud põllumassiiviga. Konkreetseid karstiobjekte ei tuvasta.		-	616603	6565969	puudub	objekte ei tuvastatud	5.06.2014	
Koeravere karstiala	lohk	634167.47	6570681.86	0.007	LTA1000760-uus1	Põllumassiivis lohk. Põllumassiivist välja arvatud.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		3.07.2014	
Koeravere karstiala	Määratl emata	634040.86	6570462.9	0.000	LTA1000760	Põllumassiivis võsastunud kiviraun, tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.	LTA1000760.jpg	-	634123	6570447	puudub	objekt määratlematu	3.07.2014	Ümbritseval põllul vete kogunemisalasid. Lk hooned 550 m (tee on vahel).
Vassivere karstiväli	Ala	626782.02	6574094.05	0.000	LTA1001310	Punkt asub metsamaal, punkti piirkonnas mitmeid karstiobjekte, suurem ala, täpset piiri ei määratle. Säilitad KR andmebaasis.		-	626782	6574094	kehtiv	Säilitada alana	3.07.2014	Lõunasuunas rohumaal mõned vett täis lohud. Metsaalal olulised mõjurid puuduvad.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000713	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, karstiobjekte ei tuvasta.		intensiivne maaharimine	643747	6565242	puudub	objekte ei tuvastatud	2.07.2014	
Hundilageda karstiväli	langatus	641840.9	6553038.3	0.103	LTA1001121	Langatus rohumaal, läheduses elamud, vahetult tee servas. LK hoone 170 m edelas (tee on vahel). Ei ole põllumaj kasutuses.	LTA1001121.jpg	muu	641879	6553034	kehtiv		18.06.2014	
Rahkla karstiala	lõhe	644775.95	6553921.43	0.011	LTA1001197	Lõhe kahe tee ristis. Kagusse ja läände jääb mitmeid LK hooneid (kõik paiknevad teisel pool teed). Paikneb külas, läheduses elamud.	LTA1001197.jpg	muu	644785	6553985	kehtiv		18.06.2014	
Rahkla karstiala	-	0	0	0.000	LTA1001312	Punkti kohal on võsastunud tukake. Konkreetseid karstiobjekte piirkonnas ei tuvasta.		-	645032	6554123	puudub	objekte ei tuvastatud	18.06.2014	
Rahkla karstiala	lõhe	645923.72	6554395.27	0.112	LTA1000910	Põllumassiivis osaliselt täidetud lõhe või lehter.	LTA1000910.jpg	intensiivne maaharimine, muu	645653	6554274	kehtiv		18.06.2014	LK hoone 600 m kaugusel.
Määri karstiala	lehter	638563.92	6551780.31	0.239	LTA1000627	Tiik, servas kasvavad puud. Vesi	LTA1000627.jpg	muu	638457	6551534	kehtiv	objekti	4.07.2014	Läheduses elamud.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						põhjas. Paikneb külas (pargis), läheduses elamud. Loomakasvatushoone 200 m läänes (lambad).						asukohta oluliselt muudetud		Objektist 100 m kaugusel tiik, võib algselt olla ummistunud lehter.
Triigi karstiväli	Kurisu	634392.72	6555500.67	0.000	LTA1001216	Kurisu, kuhu suunatud kraaviga kuivendusvesi.		Maaparandussüsteemide rajamine	634061	6555664	Kehtiv		4.07.2014	Kaugemal põldudel kirdes ja loodes palju vett täis lohke.
(nimetu karst)	Määratl emata	630031.69	6555809.67	0.000	LTA1000951	Punkti kohal kiviraun, karstiobjekt ei ole määratletav. KRist maha võtta.	LTA1000951.jpg	-	630008	6555829	puudub	karstiobjektina määratlematu	11.06.2014	Tee servas.
Väike-Maarja karstiväli	Määratl ematu	629112.15	6555841.11	0.000	LTA1001079	Täidetud objektid, karstina määratlematud. Punkt söötis rohumaal. LK hoone 180 m kaugusel. Paikneb asulas	LTA1001079.jpg	loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, asula, muu	629086	6555812	kehtiv	KRis säilitada, tundlik ala.	11.06.2014	paikneb ulatuslikud karstiväljal, kus moodustub kirde-edela suunaline karstilehtrite ja -lohkude rida
Väike-Maarja karstiväli	Lehter	628885.58	6555464.43	0.177	LTA1000730	Lehtris tiik, sinna suunatud kuivenduskraav. Vesi sees. Paikneb söötis rohumaal. Põldudel idas mitmeid vesiseid lohke ja mõned kiviraunad.	LTA1000730.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, muu	628875	6555470	Kehtiv		11.06.2014	Läheduses asula. Karstiväljal moodustub kirde-edela suunaline karstilehtrite ja -lohkude rida
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001183	Punkti kohal ülepinnaalset haritud rohumaa, karstiobjekte ei tuvasta. Läheduses tööstushooned, idas tee servas metsaalal kaevatud.		-	627716	6554490	puudub	objekte ei tuvastatud	11.06.2014	KRist maha võtta.
(nimetu karst)	lohk	627737.47	6553403.9	0.000	LTA1001301	Ülepinnaalset haritud põllumassiivis lauge lohk, täpsemad objektid puuduvad.	LTA1001301.jpg	intensiivne maaharimine, muu	627811	6553453	kehtiv		11.06.2014	Vahetult põhjas metsaalal karjäär.
Äntu karstiväli	lohk	629006.89	6554026.53	0.000	LTA1000612	Pikaajalisel rohumaal lohk, selle kõrval kiviraun. Mõlemad objektid põllumajanduslikust kasutusest välja jäetud.	LTA1000612.jpg	Intensiivne maaharimine	628901	6554196	kehtiv		11.06.2014	
(nimetu karst)	Tiik	629527.07	6552151.7	0.088	LTA1000775	Tiik paikneb metsatukas, ajuti v alaliselt veega täidetud (põhikaardil veekoguna märgitud).	LTA1000775.jpg	intensiivne maaharimine	629576	6552162	Kehtiv		11.06.2014	Metsatukka ümbritsevatel aladel põllumassiivid.
(nimetu karst)	Määratl emata	626195.47	6552039.98	0.000	LTA1001247	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.	LTA1001247.jpg	intensiivne maaharimine, muu	626211	6552039	Puudub	objekt määratlematu	11.06.2014	
Vao karstiala	määratl ematu	626203.25	6552905.07	0.126	LTA1000801	Põllumassiivis suurema sulglohu servas võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid selle liik ei ole looduses määratletav.	LTA1000801.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	626206	6552904	Puudub	objekt määratlematu	11.06.2014	Joonistatud ortofoto järgi. KR arhiivis säilitada.
(nimetu karst)	lehter	623784.58	6554867.29	0.066	LTA1000767	Kirde-edelasuunaline nõgu, mille edelapoolses otsas kividega täidetud lehter. lehter võsastunud	LTA1000767.jpg	intensiivne maaharimine, muu	623803	6554888	kehtiv		11.06.2014	Kaardistatud ortofoto alusel
Risu karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000919	Ülepinnaalset haritud põllumassiiv, karstiobjekte ei tuvasta. Punktist 80 m läänes		-	623478	6553220	Puudub	objekte ei tuvastatud	11.06.2014	Teisel pool metsatukka läänes betoonseintega

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						kiviraun, karstiobjektina määratlematu.								silouuk.
Risu karstiväli	Määratl ematu	623274.82	6552256.79	0.037	LTA1001081	Põllumassiivis võsastunud kiviraun, tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid selle liik ei ole looduses määratletav. Objekti juures selge nõgu, säilitada andmebaasis.		Intensiivne maaharimine, muu	623272	6552240	Kehtiv	objekt määratlematu, kuid säilitada KR andmebaasis.	11.06.2014	Joonistatud ortofoto alusel. LK hoone 500 m läänes (kaardistamise ajal loomi polnud).
Risu karstiväli	lehter	623362.21	6551425.3	0.004	LTA1001195	Esinduslik lehter rohumaa ja metsa piiril. Lehtri vahetus läheduses pikaajaline rohumaa.	LTA1001195.jpg	intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	623319	6551492	kehtiv		11.06.2014	läänes liigniisked alad ja tehtud lageraiet. Lehtrisse suunatud kraaviga kuivendusvesi.
Risu karstiväli	lehter	623294.52	6551127.4	0.029	LTA1000740	Metsamaal lehter, läheduses tee ja haritav põld	LTA1000740.jpg	Intensiivne maaharimine	623250	6551112	Kehtiv		11.06.2014	Mõningane põllumajanduse mõju.
Kulina karstiala	lehter	633547	6565603.04	0.007	LTA1001145	Põllumassiivis, lehtri koht on põllumaj kasutusest välja jäetud. lehtri servas on elektripost. Osaliselt kividega täidetud.		intensiivne maaharimine, muu	633329	6565590	kehtiv		2.07.2014	Vahetult lehtri kõrval vett täis lohk, vesised alad ka teisel pool teed
(nimetu karst)	Määratl emata	628403.3	6563385.45	0.000	LTA1001021	Põllu serval võsastunud kiviraun, karstiobjektina määratlematu.	LTA1001021.jpg	intensiivne maaharimine, muu	628414	6563449	puudub	objekt määratlematu	11.06.2014	
(nimetu karst)	lehter	628649.73	6566007.86	0.041	LTA1001326-uus1	Metsas põllumassiivi serval lehter.	LTA1001326-uus1.jpg	intensiivne maaharimine	0	0	uus		11.06.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001326	Põllumassiiviga külgnev, kuid põllumaj kasutusest välja jäetud ala. Karstiobjekte ei tuvasta		-	628209	6565727	puudub	objekte ei tuvastatud	11.06.2014	
(nimetu karst)	lehter	629497.61	6565824.98	0.133	LTA1000871	Tiik. Läheduses mõned majapidamised, olulised mõjurid puuduvad. Kaugemal ulatuslikud põllumassiivid	LTA1000871.jpg	muu	629437	6565922	kehtiv		11.06.2014	
(nimetu karst)	kurisu	627533.08	6560754.27	0.003	LTA1000757	Kurisu metsas, kurisusse juhitud kuivenduskraaviga liigvesi.	LTA1000757.jpg	maaparandussüsteemide rajamine	627712	6560674	kehtiv		11.06.2014	
Uudeküla karstiala	lohk	621677.71	6561579.97	0.014	LTA1000607-uus1	Rohumaal lehter, ja selle kõrval lohk. Kevadel põhjas vesi.	LTA1000607-uus1.jpg	intensiivne maaaharimine, muu	0	0	uus		11.06.2014	asub küla keskel (inimkoormus), ümber küla mitmed LK hooned
Uudeküla karstiala	lohk	621651.06	6561659.08	0.000	LTA1000607	Rohumaal lohk.		intensiivne maaaharimine, muu	621655	6561650	kehtiv		11.06.2014	asub küla keskel (inimkoormus), ümber küla mitmed LK hooned
Uudeküla karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000915	Punkti läheduses mõned pisikesed lohukesed, esinduslikke karstiobjekte ei tuvasta.		-	621934	6561693	puudub	objekte ei tuvastatud	11.06.2014	Läänes võsa kohal pisut madalam ala. Paikneb külas.
(nimetu karst)	kurisu	622998.1	6560128.33	0.005	LTA1000857	Hoone juurest kulgeb kraav, mis suunatud kurisusse. Kurisust põhjas põllumassiiv.	LTA1000857.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	622988	6560087	kehtiv		11.06.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001014	Põllumassiivi sees kaevatud ala, mis põllumaj kasutusest välja jäetud. Maastikku muudetud, karstiobjektina ei ole määratletav.		intensiivne maaharimine, maavarade kaevandamine	624173	6560561	puudub	objekte ei tuvastatud	11.06.2014	Kaevandamine
Loksa karstiala	lohk	625044.39	6560601.84	0.015	LTA1001069	Lauge lohk tee servas.		muu	625005	6560546	kehtiv		11.06.2014	Lohk. Ala läbib tee, läheduses

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														majapidamised.
Loksa karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000999	Punkt põllumaal (ei ole PRIAS arvel), karstiobjekte ei tuvasta. Põhjapool betoneeritud siloanad, nende läheduses kaevatud.		intensiivne maaharimine	624983	6560735	puudub	objekte ei tuvastatud	11.06.2014	Võimalikud täidetud lehtrid põllul loodes.
(nimetu karst)	Tiik	628803.65	6560727.45	0.248	LTA1000688	Tiik, mille lääneservast saab alguse kuivenduskraav.	LTA1000688.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, muu	628803	6560706	kehtiv		11.06.2014	Kaitstaval alal - Koonu pargi põlispuud. Edelas veel üks väiksem tiik. Läheduses mitmed hooned.
(nimetu karst)	Nõgu	628879.62	6559873.45	0.340	LTA1000875	Põllumassiivis nõgu, võsastunud. Ümbritsevatel põldudel vesiseid alasid.		Intensiivne maaharimine	628876	6559885	kehtiv		11.06.2014	Ümbruses põllumassiivid.
(nimetu karst)	Tiik	629656.66	6559406.07	0.102	LTA1001299	Tiik, vahetus läheduses majapidamine, paikneb külas.		muu	629794	6559521	kehtiv		11.06.2014	paikneb külas. Idas põllumaad - kaudne mõju.
Ärina karstiala	lehter	627002.47	6559287.07	0.026	LTA1000719	Majapidamise juures lehter. Kirdes metsaalal lageraie. Olulised mõjurid puuduvad.	LTA1000719.jpg	muu	627022	6559305	kehtiv		11.06.2014	
Ärina karstiala	-	0	0	0.000	LTA1000646	Punkt on põllu serval, vahetult lõunas liivakarjäär. Karstiobjekte ei tuvasta		maavarade kaevandamine, intensiivne maaharimine	626855	6558606	Puudub	objekte ei tuvastatud	11.06.2014	Lõunas on liivamaardla
Kõdeküla karstiala	kurisu	615725.86	6554640.22	0.024	LTA1001293	Kaks lähestikku paiknevat objekti - lehter ja kurisu karsti koht ei ole põllumaj kasutuses ning võsastub. Kolmest küljest ümbritsetud põllumassiiviga. Loodeservas kulgeb tee, põllumaa servas kuivenduskraav.	LTA1001293.jpg	Intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	615728	6554637	Kehtiv		27.05.2014	Maves: 3 km pikkune põhja-lõunasuunaline kurisute ja karstinõgude vöönd. Ümbruskonnas palju loomakasvatushoon eid.
(nimetu karst)	Määratl emata	615242.58	6554223.15	0.000	LTA1001188	Põllumassiivis võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses määratletav.	LTA1001188.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	615291	6554263	Puudub	objekt määratlematu	27.05.2014	Lähim LK hoone 390 m.
Karinu karstiväli	Lehter	613890.09	6547805.23	0.010	LTA1000784	Põllumassiivis võsastunud lehter, osaliselt täidetud.	LTA1000784.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	613878	6547790	Kehtiv		4.06.2014	täidetud
Ramma karstiväli	lohk	615872	6546656.47	0.124	LTA1001104	Metsatuka servas suur lohk, karsti lõuna- ja lääneservas pikaajaline rohumaa.		intensiivne maaharimine	615890	6546651	Kehtiv		7.05.2014	
(nimetu karst)	lohk	610853.25	6542652.43	0.054	LTA1001249	Paikneb põllumassiivis. Haritud lohu servast, kevadel põhjas vesi.	LTA1001249.jpg	intensiivne maaharimine	610843	6542644	kehtiv		10.04.2014	Servas kasvavad mõned puud.
Kuusna karstiväli	kurisu	611302.93	6541939.94	0.001	LTA1001131	Paikneb põllumassiivis, kurisusse on suunatud lühikese kuivenduskraaviga põldudel tekkiv liigvesi. Kurisu kõrval lohk. Tee servas samuti kuivenduskraav	LTA1001131.jpg	Intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	611388	6541931	kehtiv		10.04.2014	Haritud vahetult kraavi ja kurisu servast (põllumassiivist ei ole välja arvatud). LK hoone 460 m läänes (tee on vahel)
(nimetu karst)	lehter	607323.88	6541425.55	0.004	LTA1001085	Suuremas sulglohus paiknev	LTA1001085.jpg	intensiivne	607304	6541453	kehtiv		10.04.2014	Alal pikaajaline

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						lehter. paikneb põllumassiivis, kuid lehtri koht põllumaj kasutusest välja jäetud.		maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus						rohuma, LK hoone 180 m põhjas (lambad).
Ammuta karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000866	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, punkt paikneb piklikus lauges nõos (kõrguste vahe minimaalne, tuvastatav ainult kaardil), läheduses karstiobjektid puuduvad. Läheduses kivihunnikud.		-	606307	6540757	puudub	konkreetsed karstiobjekte ei tuvastatud	9.04.2014	KRis arhiveerida
Esna pargi allikad (oluline allika- ja karstiala)	Ala	601618.96	6538871.99	0.000	LTA1001212	Konkreetsed karstiobjekte ei tuvasta, allikaline ala ja oluline tagada kaitse. Säilitada punktina KRis.		Intensiivne maaharimine	601618	6538871	kehtiv		16.04.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001074	Ülepinnaliselt haritud rohuma. Karstiobjekte ei tuvasta.		intensiivne maaharimine	600523	6538713	puudub	objekte ei tuvastatud	16.04.2014	LK hoone 580 m idas.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001352	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, karstiobjekte ei tuvasta.		intensiivne maaharimine	599028	6538652	puudub	objekte ei tuvastatud	16.04.2014	
(nimetu karst)	Ala	597540.11	6537706.84	0.000	LTA1000928	Metsaalal ja rohumaal, säilitada registris. Objekti ei piiritleta kuna olulised mõjurid puuduvad.		-	597585	6537746	kehtiv		16.04.2014	Läänes elamu, otsesed mõjutegurid puuduvad.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000821	Punkti kohal põllumassiiv, karstiobjekte ei tuvasta. Lõunas sügav kuivenduskraav.		-	597469	6537898	puudub	objekte ei tuvastatud	16.04.2014	
(nimetu karst)	lohk	597210.26	6536497.17	0.153	LTA1000679	Endisel põllumaal piklik lohk, praegu põllumaj kasutusest väljas. Ümbritsevate põllumassiivide mõningane mõju.	LTA1000679.jpg	intensiivne maaharimine.	597264	6536555	kehtiv		16.04.2014	
(nimetu karst)	lohk	599946.87	6535410.64	0.000	LTA1001287	Punkti kohal on sulglohu madalam koht, lehter või kurisu puudub (ülepinnaliselt haritud, praegu kõrreliste rohuma).		intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud)	599938	6535401	kehtiv		16.04.2014	Konkreetsed objektid puuduvad, kuid säilitada KRis. Kagus kiviraun.
(nimetu karst)	lehter	609390.2	6537796.21	0.103	LTA1001015	Metsatukas, põllumassiivi serval. Osaliselt lageraie. Põllumajanduse mõju.	LTA1001015.jpg	Intensiivne maaharimine	609362	6537821	Kehtiv		10.04.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	lohk	610756.93	6536189.17	0.013	LTA1001285	Paikneb põllumassiivis. Lohukoht põllumaj kasutusest välja jäetud, servas kasvavad puud.	LTA1001285.jpg	Intensiivne maaharimine	610803	6536160	Kehtiv		9.04.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	lehter	611602.82	6536734.34	0.028	LTA1001120	Põllumassiivis karstilehter - täidetud põllukividega ja võsastunud.	LTA1001120.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	611529	6536729	kehtiv		9.04.2014	Kividega täidetud. 600 m läänes LK hoone.
(nimetu karst)	Lehter	611975.37	6536312.64	0.053	LTA1001232	Põllumassiivis lehter, lehtri koht põllumaj kasutusest välja jäetud ja võsastunud.	LTA1001232.jpg	intensiivne maaharimine	611967	6536328	Kehtiv		10.04.2014	Kagus betoneeritud siloauk
(nimetu karst)	lehter	612439.94	6536538.22	0.004	LTA1001003	Põllumassiivis võsastunud tukake, mille idaservas 5 m läbimõõduga lehter.	LTA1001003.jpg	intensiivne maaharimine	612405	6536538	kehtiv		10.04.2014	
Kalitsa-Abaja karstiväli	lehter	611842.8	6534064.26	0.025	LTA1000721	Põllumassiivis täidetud ja võsastunud lehter.	LTA1000721.jpg	intensiivne maaharimine, muu	611841	6534043	kehtiv		9.04.2014	Objekti täidetud. Joonistatud ortofoto alusel
Kalitsa-Abaja karstiväli	lõhe	612766.98	6533807.07	0.117	LTA1001053	Karstilõhe. Objektist kirdesuunas kulgeb kraav. Haritud vahetult	LTA1001053.jpg	Maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne	612755	6533817	kehtiv		9.04.2014	LK hoone 600 m (tee on vahel)

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						servast. Objekti ümbritsetud põllumassiiviga.		maaharimine						
(nimetu karst)	lehter	616560.66	6535610.24	0.024	LTA1001101	Põllumassiivis võsastunud lehter. Haritud servast. Koht on PRIA põllumaast välja arvatud.	LTA1001101.jpg	intensiivne maaharimine	616536	6535594	kehtiv		10.04.2014	Piiritletud ortofoto alusel.
(nimetu karst)	lohk	618723.3	6534603.15	0.111	LTA1000725	Põllumassiivis sulglohu põhjas lohk. Lohku on täidetud. Servast pealt haritud, osaliselt põllumaj kasutusest välja jäetud.		intensiivne maaharimine, muu	618717	6534598	Kehtiv		10.04.2014	Lohku on täidetud
Keri karstiväli	kurisu	606325.23	6529057.27	0.007	LTA1000937	Metsamaal kurisu, põhjapool ojasäng ja kaev. Olulised mõjureid puuduvad.		-	606329	6529048	kehtiv		16.04.2014	Põllumassiiv 50 m kaugusel lõunas.
Keri karstiväli	lehter	605757.05	6528651.62	0.027	LTA1000814-uus1	Põllumassiivis lehter. PRIA põllumassiivist välja arvatud.	LTA1000814-uus1.jpg	Intensiivne maaharimine	0	0	uus		16.04.2014	
Keri karstiväli	lehter	605935.63	6528734.21	0.008	LTA1000814	Põllumassiivis lehter. PRIA põllumassiivist välja arvatud.	LTA1000814.jpg	Intensiivne maaharimine	605704	6528703	kehtiv		16.04.2014	
(nimetu karst)	lohk	606282.86	6528439.94	0.002	LTA1001142	Põllumassiivis lohk.	LTA1001142.jpg	intensiivne maaharimine	606255	6528411	kehtiv		16.04.2014	Võimalik karstiobjekt 520 m kagus.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000984	Punkti kohal on karjäär, ümbritsetud põllumassiiviga. Karstiobjektid ei ole enam tuvastatavad.		maavarade kaevandamine, intensiivne maaharimine	606998	6526396	puudub	objekte ei tuvastatud	16.04.2014	KRis arhiveerida. LK hoone 220 m idas.
Aidu karstiala (oluline allika- ja karstiala)	lohk	627452.97	6514316	0.064	LTA1001375	Metsastunud tukake tee servas, mis ümbritsetud põllumassiiviga. Alal lohk, mille põhjas vesi.		intensiivne maaharimine	627458	6514308	kehtiv		22.07.2014	Kolm LK hoonet 400 m põhjas.
Levala karstiväli	lohk	629664.11	6572220.38	0.025	LTA1001150	Põllumassiivis vahetult maantee servas lohk. Põllumaj kasutusest välja jäetud, servas mõned põõsad. Kevadel vesi põhjas.	LTA1001150.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	629647	6572258	Kehtiv		3.07.2014	Tee servas.
Naistevälja karstiala	Tiik	620381.65	6564032.9	0.094	LTA1001303	Karstilohkudesse on kaevatud tiigid. Ümberringi majapidamised. Läheduses mitmed LKhooned	LTA1001303.jpg	Muu, ehitustegevus	620383	6564048	Kehtiv		11.06.2014	Läheduses mõned majapidamised, olulised mõjurid puuduvad. Paikneb keset Naistevälja küla olevas nõos. Karstilohud, kuhu on kaevatud tiike. Esineb karstilisi maapinna vajumisi.
Naistevälja karstiala	Tiik	620235.67	6564086.85	0.180	LTA1000822	Tiigid, võivad algselt olla karstiga seotud objektid, süvendatud. Ümberringi majapidamised, läheduses mitmed LKhooned		Muud, ehitustegevus	620252	6564100	Kehtiv		11.06.2014	Paikneb keset Naistevälja küla olevas nõos. Piirkonnas esineb karstilisi maapinna vajumisi. Piiritletud tiigid.
(nimetu karst)	Määratl emata	622136.16	6564538.35	0.000	LTA1000691	Looduslikul rohumaal võsastunud kiviraun. Tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid selle liik ei ole looduses määratletav.		-	622101	6564563	puudub	objekt määratlematu	11.06.2014	Põllul on veel sarnaseid objekte. LK hoone 850 m kirdes. Otsesed mõjutegurid puuduvad.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatusel lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
Kalana karstiala (oluline allika- ja karstiala)	Määratl emata	619593.68	6510606.06	0.117	LTA1001362	Põllumassiivis kõrgem objekt (vall), tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid selle liik ei ole looduses määratletav.		intensiivne maaharimine, muu	619957	6510607	kehtiv	objekt määratlematu, andmebaasis säilitada.	22.07.2014	
(nimetu karst)	Ala	623272.18	6506716.55	0.000	LTA1001314	Pikaajalisel rohumaal. Algse punkti läheduses mõned vesised lohud, kirdes süvendatud tiik (võib olla algselt karstiga seotud)		intensiivne maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	623174	6506705	kehtiv		22.07.2014	Karjalauda taga, tundlik ala, säilitada punkt KRis, kuigi konkreetseid objekte ei tuvasta.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001043	Punkti asukohal on süvendatud/kaevatud tiik, karstiobjektid ei ole enam tuvastatavad. Olulised mõjurid puuduvad, läheduses majapidamine, ei ole põllumaal.		ehitustegevus	618700	6574813	puudub	objekte ei tuvastatud	10.06.2014	KRis arhiveerida
(nimetu karst)	kurisu	600812.95	6573209.77	0.107	LTA1000623	Kurisu põllu serval võsastunud alal. Kurisusse on suunatud metsalalt kuivenduskraaviga liigvesi	LTA1000623.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	600846	6573163	kehtiv		4.06.2014	vahetult läänes haritav põllumassiiv, idas mets.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001274	Põllumassiivi servas metsaalal kaev, võimalik algse lehtri asukoht, käesoleval ajal karstiobjektina tuvastamatu.		-	600772	6573179	puudub	karstiobjekte ei tuvastatud	4.06.2014	KRis arhiveerida.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001268	Punkti kohal põllumassiiv, karstiobjekte ei tuvasta. Punktist vahetult põhjas karjäär.		-	599818	6572037	puudub	objekti ei tuvastatud	4.06.2014	Piirkonnas mitmeid kiviraunu, karstiobjektidena määratlematud.
Patika karstiväli	kurisu	600616	6571345.69	0.033	LTA1000858	Esinduslik kurisu. Rohumaal lai ja sügav veekogu (suunatud kurisusse). Vahetus läheduses majapidamine. Servas põllumassiiv.	LTA1000858.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine, maavarade kaevandamine	600714	6571557	kehtiv		4.06.2014	Kurisu põhikaardil märgitud veekoguna. Koha nimi "Kuriste". 500 m kaugusel idas turbakarjäär.
Patika karstiväli	Ala	600594.32	6570652.4	0.059	LTA1001130	Karstiala metsas, langatusalal tiik, seda läbib kraav.	LTA1001130.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	600472	6570510	kehtiv		4.06.2014	Põllumassiiv loodes.
(nimetu karst)	kurisu	604038.29	6565444.15	0.016	LTA1001018	kurisu, kuhu suunatud kuivenduskraaviga liigvesi. Kraav kulgeb põllumassiivis. Oluline põllumajanduse mõju.		maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	604223	6565344	kehtiv		4.06.2014	Teest lõunas. Kurisu põhikaardil märgitud veekoguna.
(nimetu karst)	lehter	609032.38	6564803.98	0.004	LTA1001096	Lehter kraavi servas. Läheduses allikas.	LTA1001096.jpg	intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	609022	6564825	kehtiv		4.06.2014	Punktist läänes on kraavitatud rohumaa ja idas vana talukoht mitme vundamendiga.
(nimetu karst)	Ala	600973	6558897.48	0.188	LTA1000726	Lehtrid rohumaal tee servas, loodes põllumassiiv. Läheduses mitmed majapidamised	LTA1000726.jpg; LTA1000726(2).jpg	Maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	600914	6558964	kehtiv		26.05.2014	Läheduses (sh üle tee) palju sügavaid kraave. Objekti juures silt "Pandivere riiklik veekaitseala - Kurisu-Augu

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														karstilehtrid". Lisada vastav nimetus karstiobjektile.
(nimetu karst)	lehter	594302.03	6557177.39	0.063	LTA1000935	Lehter paikneb võsastunud tukakeses, osaliselt ümbritsetud põllumassiiviga.	LTA1000935.jpg	intensiivne maaharimine, muu	594304	6557177	kehtiv		26.05.2014	Lehter osaliselt täidetud. LK hoone 540 m idas (tee on vahel)
Albu karstiväli	kurisu	596045.94	6556863.76	0.013	LTA1000630	Kurisu, selle ümber põllumassiivid, karsti koht on võsastunud ja ei ole põllumaj kasutuses. Näha vete liikumine mööda põlde kurisusse. Oluline tagada kaitse!	LTA1000630.jpg	intensiivne maaharimine	596053	6556862	Kehtiv		26.05.2014	LK hoone 410 m (tee vahel). Paikneb piklikus nõos, mida katkestab tee
Albu karstiväli	lohk	595636.82	6557149.26	0.000	LTA1001207	Ülepinnaliselt haritud põllumassiivis lohk. Punktist edelas põllul vee kogunemisala		intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud)	595641	6557206	kehtiv		26.05.2014	
Albu karstiväli	lohk	595253.18	6557180.04	0.000	LTA1001353	Põllu serval rohumaal lohk.		intensiivne maaharimine	595349	6557256	kehtiv		26.05.2014	
(nimetu karst)	lohk	596822.82	6550032.75	0.006	LTA1000987	Õuemaal lohk.		muu	596806	6549988	kehtiv		26.05.2014	Majapidamise vahetus läheduses
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001305	Metsaala, inimõjutustega, karstiobjekte ei tuvasta.		-	596839	6550102	puudub	objekte ei tuvastatud	26.05.2014	Lõunas elamu, mujal ümbritsetud põllumassiiviga.
(nimetu karst)	Ala	598321.95	6550667.79	0.170	LTA1001254	Metsaalal mitmed lohud.	LTA1001254.jpg	muu	598294	6550699	kehtiv		26.05.2014	Kõrval majapidamine, tee servas. Põhjapoole jääb põllumassiiv.
(nimetu karst)	Ala	603042.95	6553945.6	2.155	LTA1000693	Põllumassiivis (pikaajaline rohumaal) mitmed lohud. Piiritlus on ligikaudne.	LTA1000693.jpg	intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud)	602944	6553965	kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1001056	26.05.2014	LK hoone 500 m (tee on vahel)
(nimetu karst)	lehter	605803.06	6554320.13	0.049	LTA1001192	Põllumassiivis võsastunud lehter. Lehter on täidetud, ääred kõrgemad. Haritud lehtri servast.		intensiivne maaharimine, muu	605783	6554287	kehtiv		26.05.2014	
Kaaruka-Kodasema karstiväli	lohk	600273.74	6543468.37	0.452	LTA1000844	Põllumassiivis ülepinnaliselt haritud suur sulglohk.		intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud)	600257	6543454	kehtiv		16.04.2014	300 m loodes LK hoone
Kaaruka-Kodasema karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000685	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, karstiobjekte ei tuvasta.		intensiivne maaharimine	600232	6542645	puudub	objekti ei tuvastatud	16.04.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000889	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, karstiobjekte ei tuvasta.		intensiivne maaharimine	617440	6518529	puudub	karstiobjekte ei tuvastatud	16.04.2014	LK hoone 700 m edelas (tee on vahel)
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001265	Metsaalal kaevatud uus tiik. Võib algsest olla karstiga seotud, käesoleval ajal karstiobjekte ei tuvasta.		ehitustegevus	603108	6525757	puudub	karstiobjektina määratlematu	16.04.2014	Kolmest küljest ümbritsetud põllumassiiviga. Kagus on majapidamine. LK hoone 800 m kirdes.
Keri karstiväli	Lehter	605579.3	6528008.47	0.012	LTA1000600-uus1	Paikneb põllumassiivi servas. Objekti kohal kasvavad puud-põõsad.		Intensiivne maaharimine	0	0	uus		16.04.2014	
Keri karstiväli	Lehter	605450.71	6528035.78	0.007	LTA1000600	Paikneb põllumassiivis. Osaliselt	LTA1000600.jpg	Intensiivne	605497	6528025	Kehtiv		16.04.2014	Osaliselt täidetud

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						täidetud. Objekti kohal kasvavad puud-põõsad.		maaharimine, muu						
Keri karstiväli	Määratl ematu	604968.1	6527850.58	0.073	LTA1001058	Põllumassiivis võsastunud kiviraun, tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid objekti liik ei ole looduses tuvastatav.	LTA1001058.jpg	Intensiivne maaharimine, muu	604997	6527866	Puudub	objekt määratlematu	16.04.2014	Joonistatud ortofoto alusel. 15 m kaugusel tee. 500 m kaugusel LKhoone (tee vahel).
(nimetu karst)	lohk	643480.05	6578389.88	0.021	LTA1001057	Lohk metsas. Olulised mõjurid puuduvad		-	643589	6578313	kehtiv		1.07.2014	Algne punkt metsaalal, kus tehtud lageraiet.
Keri karstiväli	lehter	605333.03	6527968.42	0.104	LTA1000649	Paikneb põllumassiivis, lehtri koht üles harimata ja osaliselt kasvavad peal puud-põõsad.		Intensiivne maaharimine	605358	6527942	Kehtiv		16.04.2014	
Ammuta karstiväli	Ala	605463.45	6538329.14	16.691	LTA1000606	Valdavalt metsastunud ala, mis kevadel suures osas veega täitub. Ümbritsetud põllumassiividega, kagunurgas niit.		Intensiivne maaharimine	605408	6538378	kehtiv		17.04.2014	100 m põhjas väike LK hoone. Mõningane põllumajanduse mõju. Piiritlus on ligikaudne.
(nimetu karst)	Ala	604343.32	6536941.39	1.805	LTA1001168	Põldude vahel metsaribal karstiala, Alal kurisu.		intensiivne maaharimine	604382	6536994	kehtiv		17.04.2014	LK hoone 770 m. Objekti nimetus "Katkuorg". Piiritlus on ligikaudne.
(nimetu karst)	lohk	616276.65	6535511.1	0.000	LTA1001261	Ülepinnaliselt haritud põllumassiivis. Tuvastatav väike lauge sulglohk antud kohal, lehter v kurisu puudub.		intensiivne maaharimine	616274	6535541	kehtiv	Lehter hävinud, sulglohk tuvastatav, KRis arhiveerida	9.04.2014	Märgitud sulglohu madalaim koht antud paigas.
(nimetu karst)	Lehter	616659.63	6535065.23	0.000	LTA1001261- uus1	Ülepinnaliselt haritud põllumassiivis esinduslik lehter.		intensiivne maaharimine	0	0	uus		9.04.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001244	Liidetud objekti LTA1000839 juurde		-	617555	6554631	puudub	Liidetud objekti LTA1000839 juurde	27.05.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000638	Liidetud objekti LTA1000839 juurde		-	618382	6554284	puudub	Liidetud objekti LTA1000839 juurde	27.05.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000662	Liidetud objekti LTA1000839 juurde		-	617863	6553935	puudub	Liidetud objekti LTA1000839 juurde	27.05.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000828	Liidetud objekti LTA1000839 juurde			618566	6554367	puudub	Liidetud objekti LTA1000839 juurde	27.05.2014	
(nimetu karst)	tiik	617515.62	6555865.11	0.416	LTA1000808	Süvendatud tiigike, olnud kunagi järv. Paikneb metsamaal, vahetult läänes tehtud lageraiet.		Ehitustegevus, muu	617476	6555880	puudub	Süvendatud tiik, KRis arhiveerida.	27.05.2014	Kaguservas kulgeb tee. Lageraiealal läänes paar nõgu. KRis arhiveerida.
(nimetu karst)	Ala	611852.07	6563779.02	0.000	LTA1001054	Punkt paikneb ulatuslikuma karstiala kagupiiril. Konkreetseid	LTA1001054.jpg	ehitustegevus, maaparandussüsteemide	611852	6563779	kehtiv		5.06.2014	Metoodika ei võimalda ala

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						objekte ei tuvasta, alal palju lohke ja ojasid. Osalt inimese poolt mõjutatud (kaevatud).		rajamine						täpsemat kaardistamist.
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001162	Rohumaal valgveeala, karstiobjekte ei tuvasta.		intensiivne maaharimine	645612	6578699	puudub	objekte ei tuvastatud	1.07.2014	
Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala (oluline allika- ja karstiala)	Ala	632054.31	6577106.89	13.391	LTA1001036	Tundlik ala, metsaalal ja rohumaal palju allikaid. Oluline põllumajanduse mõju!	LTA1001036.jpg	maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	631928	6577129	kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1001038	1.07.2014	Piirkonnas palju allikaid.
Vandu karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000852	Lisatud objekti LTA1001227 juurde			624775	6577887	puudub	Lisatud objekti LTA1001227 juurde	1.07.2014	Lisatud objekti LTA1001227 juurde
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1000625	Lisatud objekti LTA1001227 juurde. Punktist vahetult idas on allikas.	LTA1000625.jpg	-	625344	6578429	puudub	Lisatud objekti LTA1001227 juurde	1.07.2014	Lisatud objekti LTA1001227 juurde. Punktist vahetult idas on allikas.
Vandu karstiväli	Ala	625027.51	6578101.73	44.799	LTA1001227	Rohumaa, suured üleujutatavad alad. Alal palju kuivenduskraave. Tee läbib karstiala. Kurisutesse juhitakse liigvesi.	LTA1001227.jpg	intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	624985	6577945	kehtiv		1.07.2014	Piiritlus on ligikaudne, tegelik ala veelgi suurem. Silohoidlad vahetult karstiala piiril, oluline põllumajanduse mõju.
Levala karstiväli	lohk	630590.27	6572864.86	0.114	LTA1000706- uus1	Põllumassiivis lohk. Ülepinnaliselt haritud.		intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud)	0	0	uus		3.07.2014	Ümbritsevatel aladel rohumaal mitmeid karstiobjekte. Algse punkti kohal Algse punkti kohal 100m põhjas lohud kaevandamisega süvendatud.
Levala karstiväli	lohk	630485.67	6572876.11	0.110	LTA1000706	Põllumassiivis lohk.	LTA1000706.jpg	intensiivne maaharimine	630468	6573001	kehtiv		3.07.2014	Ümbritsevatel aladel rohumaal mitmeid karstiobjekte. Algse punkti kohal 100m põhjas lohud kaevandamisega süvendatud.
Kuksema karstiväli	Kurisu	605790.32	6542525.66	0.123	LTA1000907	Karstihäil metsas, alale suundub kraav, mis toob põhjapoolt liigvee. Ümbritseval alal palju lehtreid, enamik inimmõjuga ja karstiobjektidena määratlematud.		maaparandussüsteemide rajamine	605806	6542524	kehtiv		9.04.2014	Maves kirjeldus: karstihäilus on 3 lehtrit, milles neeldub kanaliga juhitud suurvesi
Karunga karstiväli	Määratl emata	628415.05	6572387.71	0.000	LTA1001204	Põllumassiivis võsastunud kiviraun, tegemist võib olla karstiobjektiga, kuid selle liik ei ole looduses määratletav.		intensiivne maaharimine, muu	628350	6572361	puudub	objekt määratlematu	3.07.2014	

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
(nimetu karst)	lohk	646582.42	6578949.11	0.145	LTA1001070	Metsas lohud, olulised ohutegurid puuduvad.		-	646712	6579001	kehtiv		1.07.2014	Võlumäe-Linnamäe MKAl. Ürglooduse objekt Võlumäe otsamoreen.
Kõrbse karstipiirkond	Ala	618689.04	6576744.6	13.290	LTA1000917	Karstiala, veed voolavad põhjas asuvasse kurisusse (kaardistatud eraldi objektina). Alal tihe kuivendusvõrk.	LTA1000917.jpg	intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine	618860	6576450	kehtiv		10.06.2014	Piiritlus on ligikaudne. Alal osalt looduslik rohumaa, osalt põllukultuurid.
Jupri karstiorg	kurisu	633613.86	6574618.21	0.002	LTA1000759	Kurisu metsas tee servas.		muu	633655	6574671	kehtiv		1.07.2014	Tee servas. Suurveeajal voolab vesi karstiorus. Olulised mõjurid puuduvad, kaudne põllumajanduse, kuivenduse ja kaevandamise mõju.
Jupri karstiorg	kurisu	633640.51	6574678.12	0.000	LTA1000759-uus1	Kurisu metsas.		muu	0	0	uus		1.07.2014	Suurveeajal voolab vesi karstiorus. Olulised mõjurid puuduvad, kaudne põllumajanduse, kuivenduse ja kaevandamise mõju.
Jupri karstiorg	-	0	0	0.000	LTA1000879	Liidetud objekti LTA1000727 juurde	LTA1000727.jpg		633708	6574844	puudub	Liidetud objekti LTA1000727 juurde	1.07.2014	
Jupri karstiorg	-	0	0	0.000	LTA1000901	Liidetud objekti LTA1000727 juurde			633723	6574989	puudub	Liidetud objekti LTA1000727 juurde	1.07.2014	
Jupri karstiorg	-	0	0	0.000	LTA1000896	Liidetud objekti LTA1000727 juurde			633855	6575174	puudub	Liidetud objekti LTA1000727 juurde	1.07.2014	
Jupri karstiorg	ala	633974.99	6576549.31	46.384	LTA1000727	Jupri karstiorg. Põllu- ja metsamaadel, vee voolamise suund muutunud kaevandamise tõttu. Osaliselt voolab maa all. Põldudel kuivenduskraavid, kraav arvatud alasse sisse, kuna vajalik tagada kaitse.		intensiivne maaharimine, maavarade kaevandamine, maaparandussüsteemide rajamine	633661	6575996	kehtiv		1.07.2014	Joonistatud ortofoto alusel, piiritlus on ligikaudne. Vee voolamise suund muutunud kaevanduse tõttu. Vajalikud täiendavad uuringud ja objekti täppiskaardistamine.
Aidu karstiala (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1001373	Punkti asukohal on kuivenduskraav. Jääb tõenäoliselt suuremale karstialale, kuid konkreetseid objekte ei tuvasta.			626462	6513507	puudub	objekte ei tuvastatud	22.07.2014	Metsaala, olulised mõjurid puuduvad, KRis arhiveerida.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
(nimetu karst)	Ala	646014.41	6575968.39	10.510	LTA1001243	Rohumaal lohud, osaliselt kaevatud ja täidetud.	LTA1001243.jpg	muu, intensiivne maaharimine	646219	6575826	kehtiv		1.07.2014	täitmine, kaevamine. Piiritlus on ligikaudne.
(nimetu karst)	Ala	625376.56	6572949.26	20.630	LTA1001034	Valdavalt ülepinnaliselt haritud põllumassiiv mitmete karstiobjektidega. Põllul selgepiiriline nõgu ja palju vesiseid lohke. Ümbruskonnas põldudel arvukad vettneelavad karstilehtrid ja nõod.		muu, intensiivne maaharimine	625101	6573267	kehtiv		10.06.2014	Ümbritsevatel aladel lõunas ja läänes mitmed karstiväljad. Objekti piiritlemine on ligikaudne
(nimetu karst)	Ala	625511.45	6573401.42	0.791	LTA1000613	Põllumassiivis lehtrid, mis põllumaj kasutusest välja jäetud. Kevadel põhjas vesi. Ümbritsevas maastikus palju karstiobjekte.		intensiivne maaharimine	625523	6573393	kehtiv		10.06.2014	Joonistatud ortofoto alusel
Järtu karstiväli	Ala	626419.07	6571439.04	0.000	LTA1000686	Karstiala põllul, tegemist ulatuslikuma alaga, meetodika ei võimalda selle täpset piiritlemist.		intensiivne maaharimine	626139	6571440	kehtiv		10.06.2014	
Kuivajõe karstiala	Ala	646963.41	6575666.51	2.426	LTA1001030	Rohumaal (mittehooldatav) org, mille põhjas voolab kevadel oja. Ümbritsevate põllumassiivide mõju.	LTA1001030.jpg	intensiivne maaharimine	646928	6575752	kehtiv		1.07.2014	Märgitud oru ligikaudne piir. Maves andmetel orus 4 kurisut.
Triigi karstiväli	järv	634085.71	6555470.72	0.274	LTA1000982	Lehtrisse/kurisusse suunatud kuivenduskraav. Lõunasuunas mitmed LK hooned.	LTA1000982.jpg	muu, maaparandussüsteemide rajamine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	634177	6555548	Kehtiv		4.07.2014	Varasemalt juhiti puhastatud heitvesi pinnasesse, alates 2013 suunatakse Väike-Maarja reoveepuhastisse. Asulas Triigi reoveepuhasti ja pumppla. Kaardistatud ortofoto alusel.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001298	Ülepinnaliselt haritud põllumassiiv, alal mõned laugemad lohud, kuid esinduslikud karstiobjektid puuduvad. Lõunas määratlematu kiviraun.		-	644231	6561286	puudub	objekte ei tuvastatud	2.07.2014	
Lepna karstiala	Ala	631838	6579187.94	0.000	LTA1001321	Punkti kohal on kuivenduskraav, mis saab alguse Tõrma allikate juurest. Konkreetseid objekte ei tuvasta, kuid säilitada andmebaasis - tundlik ala.	LTA1001321.jpg	intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	631838	6579187	kehtiv	objekte ei tuvastatud, kuid säilitada KRis	1.07.2014	Kraav läbib karstiala. Kraav kulgeb valdavalt põllumassiivis. Loomakasvatushoo ne põhjas, kuivenduskraavid ja põllumaad.
Kõrbse karstipiirkond	Tiik	619792.79	6574732.4	0.036	LTA1001330	Majapidamise juures tiik, inimtekkeline, kuid võib olla süvendatud lehter või karstilohk. Säilitada andmebaasis, kuna mõju on olemas.	LTA1001330.jpg	muu, ehitustegevus	619790	6574817	kehtiv		10.06.2014	lähedal majapidamine. Loomakasvatushoo ne 500 m põhjas.
Vassivere karstiväli	Tiik	626959.94	6573470.1	0.067	LTA1000647	Tee servas karstitiik, mille servades kasvavad puud-pöösad.		intensiivne maaharimine	626976	6573551	kehtiv		3.07.2014	Kirdes rohumaal nõod ja lohud.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Mõõdistuse kuupäev	Kommentaar
														Võimalik kurisu põllul 225 m kagus (vajalik kontrollida!). Ümbruskonnas väga palju karstiilmelisi objekte - põldudel arvukad vettneelavad karstilehtrid ja nõod.
Vassivere karstiväli	Tiik	626839.12	6573428.07	0.054	LTA1000670	Rohumaal tiik, mis servadest võsastunud.		intensiivne maaharimine	626808	6573419	kehtiv		3.07.2014	Rohumaal palju sarnaseid objekte - põldudel arvukad vettneelavad karstilehtrid ja nõod.
Järtu karstiväli	Ala	625926.2	6571928.1	0.000	LTA1000948	Põllumassiivis palju (võsastunud) karstiobjekte. Hõlmab ulatuslikku ala, põldudel arvukad vettneelavad karstilehtrid ja nõod.		Intensiivne maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	625997	6571976	kehtiv		10.06.2014	Loomakasvatushoone idas, potentsiaalne mõju.
Järtu karstiväli	Ala	625652.95	6572001.09	0.000	LTA1000732	Põllumassiivis palju (võsastunud) karstiobjekte. Hõlmab ulatuslikku ala, põldudel arvukad vettneelavad karstilehtrid ja nõod.		Intensiivne maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	625701	6571902	kehtiv		10.06.2014	
Kuie ja Võhmuta karstialad	Ala	612896.57	6550522.64	7.308	LTA1001088	Ala pargi piirkonnas. Alal mitmed karstiobjektid. Pargi maastik inim mõjutustega.		loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, muu	612703	6550847	kehtiv		27.05.2014	Läheduses majapidamised. Ala piiritlus on ligikaudne. Objektiga liidetud LTA1000772
Risu karstiväli	Ala	622440.02	6552203.01	0.000	LTA1001087	Metsaala ja Kilti soo (osal. kuivendatud). Säilitada andmebaasis, põhjas Ilmandu allikad. Tundlik ala. Objekti serval kaks LK hoonet. Läheduses asula.		loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, maaparandussüsteemide rajamine, muu	622440	6552203	Kehtiv		11.06.2014	Asula.
(nimetu karst)	Ala	637931.2	6574350.42	53.664	LTA1000850	Metsaala, kus mitukümmend lohku, lehtrid ja orgu. Lisaks ajutised veekogud PLKl alast põhjapool. Piiritlus on ligikaudne.		muu, loomapidamishooned ja sõnniku käitlus	638660	6575024	kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1000622 ja LTA1001073	1.07.2014	Inimkoormus. Paikneb kogu ulatuses Vinni-Pajusti MKAl, ürglooduse objekt Pajusti karstiala. Asulas, palju teeradu. Mitmed LK hooned alast loodes. Sea- ja veisefarm põhjas.
(nimetu karst)	lohk	647722.41	6575378.2	0.000	LTA1001140	Söötis põllumaal lohk. Läheduses pikaajaline rohuma.		intensiivne maaharimine	647728	6575403	kehtiv		1.07.2014	Otsesed mõjutegurid puuduvad. Obj juures veel mitmed

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
														väiksemad lohud.
(nimetu karst)	Ala	634017.19	6554870.6	0.000	LTA1000923	Punkti kohal kirde-edelasuunaline lauge nõgu.	LTA1000923.jpg	intensiivne maaharimine (ülepinnaliselt haritud), loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	634049	6554962	kehtiv		4.07.2014	Betoneeritud siloanad lõunas.
Sirevere karstiväli	Tiik	641067	6549682.21	0.072	LTA1001308	Stüvendatud tiik, algselt võis olla karstilehter või lohk. Paikneb suuremal karstialal. Läheduses hoone ja teine tiik.	LTA1001308.jpg	Ehitustegevus	641106	6549705	puudub	oluliselt mõjutatud, karstiobjektina määratlematu	18.06.2014	Metsamaal. KRis arhiveerida
Sirevere karstiväli	Ala	641195.93	6550268.93	0.000	LTA1000969	Karstiala põllumassiivis, konkreetseid objekte ei piiritle. Alal mitmeid kiviraunasid, kuivenduskraave. Piirkonnas mitmes paigas kaevatud, samuti süvendatud tiike.		Maaparandussüsteemide rajamine, intensiivne maaharimine	641195	6550268	kehtiv		18.06.2014	Piiritlus on ebatäpne, hõlmab veelgi suuremat ala.
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000616	Punkt paikneb põllumassiivis, karstiobjekte ei tuvasta. Läänes Völumäe otsamoreen.		-	646797	6578440	puudub	objekte ei tuvastatud	1.07.2014	Ürglooduse objekt Völumäe otsamoreen ja Völumäe-Linnamäe MKA
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1000977	Punkt põllu serval, karstiobjekte ei tuvasta.		-	645574	6577371	puudub	objekte ei tuvastatud	1.07.2014	Völumäe-Linnamäe MKA-l ja ürglooduse obj otsamoreen
Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001191	Punkt metsamaal, karstiobjekte ei tuvasta. Läheduses otsamoreen ja pigem muud geoloogilised objektid, võimalik et ka kaevatud. Paikneb kaitsealal.		-	645421	6577233	puudub	KRis arhiveerida	1.07.2014	Völumäe-Linnamäe MKA-l. Ürglooduse objekt Völumäe otsamoreen.
Mõdriku-Vetiku (MõdrikuSaueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala)	-	0	0	0.000	LTA1000884	Lisatud objekti LTA1000701 juurde			639696	6576644	puudub	Lisatud objekti LTA1000701 juurde	1.07.2014	Punktid karstide kihil arhiveerida.
Pikevere karstiväli	järv	618837	6546900.26	5.896	LTA1001198	Metsaalal kaks ajutist karstijärve. Ümbritsetud põllumassiiviga, põllumaj kaudne mõju.		-	618599	6547004	kehtiv		7.05.2014	
Pikevere karstiväli	lehter	619860.97	6547383.86	0.000	LTA1001198-uus2	Põllumassiivis vahetult tee servas lehter.		intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		7.05.2014	Tee mõju.
Pikevere karstiväli	lehter	619881.33	6547286.05	0.000	LTA1001198-uus1	Põllumassiivis vahetult tee servas lehter.		intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		7.05.2014	Tee mõju.
Pikevere karstiväli	lehter	619881.99	6547386.51	0.000	LTA1001198-uus3	Põllumassiivis vahetult tee servas lehter.		intensiivne maaharimine, muu	0	0	uus		7.05.2014	Tee mõju.
Karinu karstiväli	Lohk	613702.9	6545563.81	0.020	uus-LTA1000672	Karjamaal lohk, mille põhjas kevadel vesi. Ülepinnaliselt hooldatud.		Intensiivne maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	0	0	Uus		7.05.2014	Suur loomakasvatushoone (600 veist) 400 m kagus ja 600 m idas.
Karinu karstiväli	Lohk	613450.01	6545537.99	0.000	uus2-LTA1000672	Tee servas karjamaal lohk, ülepinnaliselt hooldatud. Kaardistatud maaomaniku soovil.		Intensiivne maaharimine	0	0	Uus		7.05.2014	Suur loomakasvatushoone (600 veist) 680 m kagus.
Orguse karstiväli	-	0	0	0.000	LTA1001325	Majapidamise läheduses, punkti	LTA1001325.jpg	-	635514	6549586	puudub	objekte ei	18.06.2014	Kurisu ja tiigi vahel

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatuse	Staatuse lisainfo	Möödistuse kuupäev	Kommentaar
						kohal on kunstlikult kaevatud savivõtutiik. Tegemist ei ole karstiobjektiga.						tuvastatud		kuivenduskraav
Mõdriku-Vetiku (Mõdriku-Saueaugu) allikad (oluline allika- ja karstiala)	järv	639753.89	6576421.87	2.686	LTA1000701	Paisjärv, millest osa metsastunud alal ja vaid kevadel liigniiske. Ülejäänud osas püsib järv aastaringsest (põhjas olevad lehtrid ummistunud)			639746	6576113	kehtiv	Objekti juurde lisatud LTA1000723, LTA1000856, LTA1000970, LTA1001306	1.07.2014	KRi on kantud allikate asukohad. Objekti juurde lisatud LTA1000723, LTA1000856, LTA1000970, LTA1001306
(nimetu karst)	Ala	612443.75	6567420.93	247.625	LTA1000771	Ulatuslikult üleujutatud ala põllu- ja metsamaadel. Põllul palju kividega täidetud lehtreid. Metsaalal kuivenduskraavid.		intensiivne maaharimine, maaparandussüsteemide rajamine, muu	613026	6567523	kehtiv	objekti juurde liidetud LTA1000938, LTA1000990, LTA1001026, LTA1001343, LTA1001223	5.06.2014	Ala läbivad teed, piiritlus on ebatäpne. Läheduses mitmed LK hooned.
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001056	Liidetud objekti LTA1000693 juurde		-	603063	6553924	puudub	liidetud objekti LTA1000693 juurde	26.05.2014	
(nimetu karst)	Ala	644219.19	6578355.29	1.604	LTA1000748	Osaliselt võsastunud rohumaal sulglohus mitmeid lehtreid ja kevadel vett täis lohke. Ümbritsetud põllumassiiviga, kus samuti mitmeid karstiobjekte.		intensiivne maaharimine	644134	6578435	kehtiv		1.07.2014	Piiritlus on ligikaudne. Ala läbib elektriliin. Lõunas üleujutatavad alad, lõunas ja läänes palju karstiobjekte. Ulatuslik karstiala kirdes 300 m kaugusel.
Saksi karstijärved (oluline allika- ja karstiala)	järv	619562.74	6569771.92	26.996	LTA1001199	Karstijärv, nõo põhjas arvukalt karstinähtusi. Läänes haritav põllumassiiv		loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus, intensiivne maaharimine	619212	6570124	kehtiv	objekti juurde liidetud LTA1001075, LTA1000811, LTA1000644	10.06.2014	Ürglooduse objekt Saksi karstijärv ja nõgu. Piiritletud veepiir. Vahetult kirdes LK hooned.
(nimetu karst)	Ala	629605.68	6568554.8	7.240	LTA1000660	Põllul palju liigniiskeid alasid ja vett täis lohke.		intensiivne maaharimine	629373	6568525	kehtiv		11.06.2014	Piiritlus on ligikaudne.
Muru karstiala	Ala	646021.36	6585132.51	21.485	LTA1000902	Piiritletud ürglooduse objekti aluse. Paikneb metsas, olulised mõjurid puuduvad.	LTA1000902.jpg	-	646060	6585308	kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1000741 ja LTA1001076	1.07.2014	Ürglooduse objekt. Maves: ala on 0,5 km orulõigus. Kuival ajal oja säng kuivab ja vesi voolab paelõhedes maa all. Sängis on arvukalt kurisuid ja avatud paelõhesid.
(nimetu karst)	Ala	617678.64	6554274.95	9.365	LTA1000839	Ulatuslik karstiala mitmete lehtrite ja langatustega. Ajuti tekivad järvikud, osaliselt alalised veekogud. Leidub prügi ja läheduses loomakasvatushooned. Valdavalt rohumaad.	LTA1000839.jpg	Intensiivne maaharimine, loomakasvatusehitised ja sõnniku käitlus	618171	6554246	kehtiv	Objekti juurde liidetud LTA1000828, LTA1001244, LTA1000638, LTA1000662	27.05.2014	Tundlik ala, läheduses põllumassiivid ja mitmed loomakasvatushooned.

Nimi	Karsti tüüp	Koordinaat X (keskpunkt)	Koordinaat Y (keskpunkt)	Pindala	KKR kood	Lisainfo	Foto	Mõjurid	Geomeetria keskpunkti X koordinaat (KRi andmed)	Geomeetria keskpunkti Y koordinaat (KRi andmed)	Staatus	Staatuse lisainfo	Mõõdistuse kuupäev	Kommentaar
Mõdriku-Vetiku allikad (oluline allika- ja karstiala)	järv	641011.06	6578396.33	1.278	LTA1001105	Allikatoiteline järv, punktide kohal allikad. Säilitada andmebaasis, oluline allikate kaitse seisukohalt.		intensiivne maaharimine	641038	6578491	kehtiv		1.07.2014	
(nimetu karst)	-	0	0	0.000	LTA1001082	Liidetud objekti LTA1000988 juurde		-	617260	6557113	puudub	Liidetud objekti LTA1000988 juurde	27.05.2014	