


Kaharoja järve (VEE2057840) vaatlus

Vaatluse aeg 12.07.24. Vaatleja Marko Vainu

Tüüp EELISes: paisjärv, aga pais EELISes puudub.

Järv puudub 1972. aasta ortofotol:

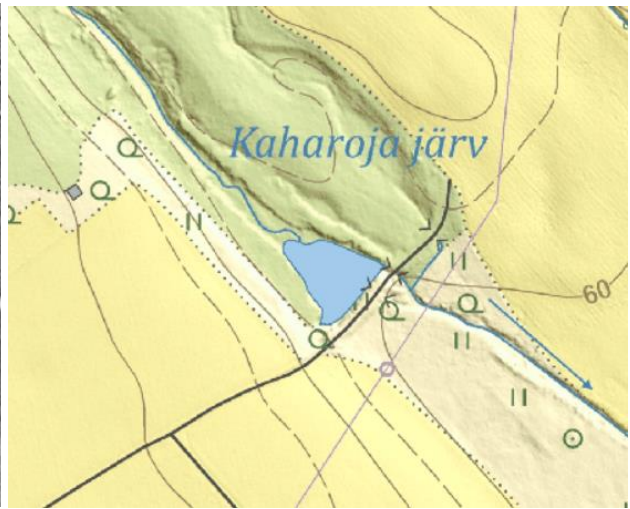

Järv on olemas ja üsna korralik:



Järvest voolab läbi Kaharoja (VEE1041600). Järve hoiab üleval pinnasevall ning sellel on kaks väljavoolukohta:



Punktis 1 on betoonpais betoonist ülevooluga ning selle taga metallist tsistern. Vaatluse ajal oli vesi meetri jagu ülevoolu servast madalam:






Alavee poolel on valli jalamil betoonotsakuga toruots. Vaatluse ajal sellest midagi välja ei voolanud. Toruotsa juurest algav soon oli samas märg. **ETAKis on torust allavoolu jääv voolunõva puudu:**



Punktis 2 on maakividest künnisülevool mitme meetri kõrguse langusega. Vaatluse ajal voolas järvest välja ja valgus kivide vahele hinnanguliselt 1 l/s. Ülevoolul on olnud ka koprapais(ud), kuid oli näha, et need on ära tõstetud. Kivide vahel jaotus järvest väljavoolav vesi kahe haru vahel, mis valli jalamil ca 15 m pärast kivide alt välja voolasid ja ühinesid. **ETAKis on ülevoolu kohale kaardistatud truup, kuid tegelikult seal seda pole:**





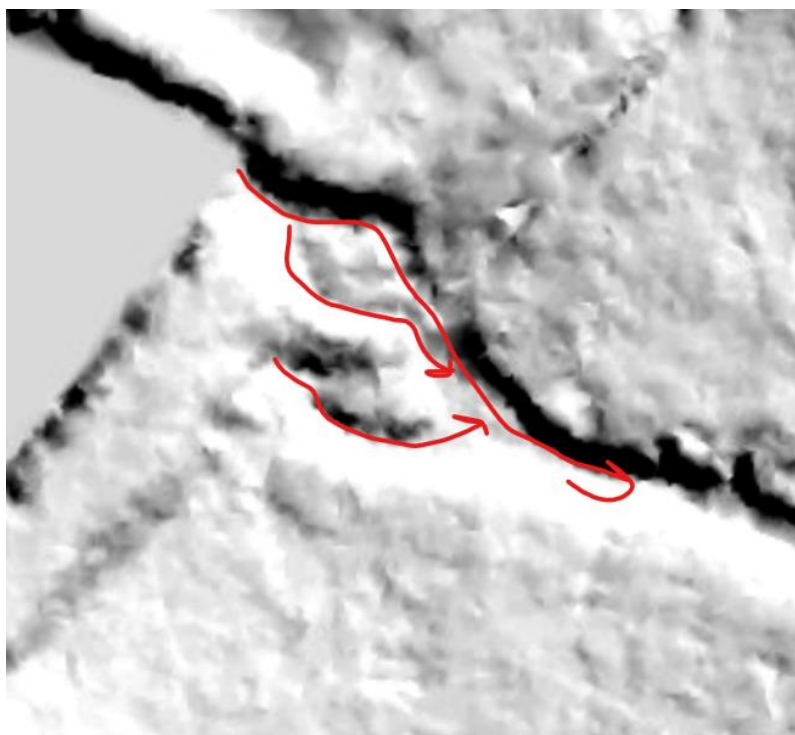

Järeldus: Kuna järve väljavoolul on betoonpais ning järve läbib EELISesse kantud vooluveekogu, sobib selle tüübiks **paisjärv** ning **pais tuleks kanda EELISesse**. Paisutatava veekogu klassiks sobib vooluveekogu.