


Laane järve VEE2105800 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 14.07.23.

Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1947. aasta ortofotol.

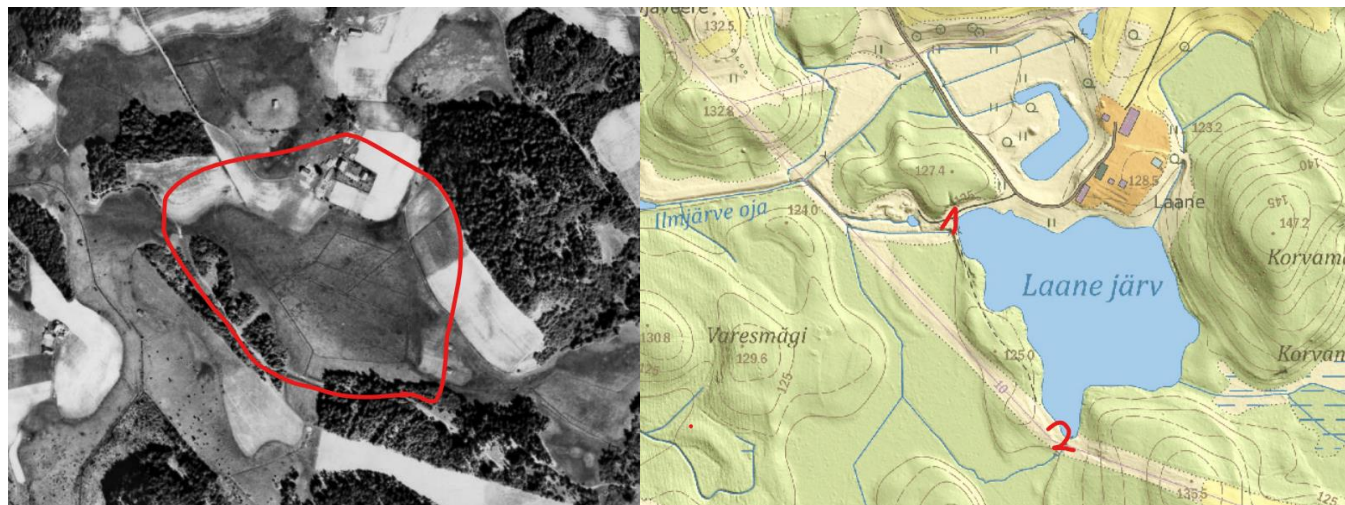

Järv on olemas ja korralik:



ETAKis on järvele märgitud kaks väljavoolu põhjapoolne (1) ja lõunapoolne (2). Põhjapoolset väljavoolu mööda peaks järvest välja voolama EELISesse kantud Ilmjärve oja VEE1008224.

Põhjapoolse väljavoolu kohas ei õnnestunud pinnasetee sees olevat truupi ega muud vett läbi laskvat rajatist tuvastada. Järv ulatus kõrge taimestiku sees teetammini, kuid silmaga tuvastatavat veevoolu taimestiku sees polnud näha. Teisele poole teed olevasse järve veetasemest sügavamale ulatuvasse orgu, kus peaks olema truubi ots, oli kuhjatud suur ehitusprahi hunnik. Selle alt ja vahelt oli taimestiku sees jälgitav niiske ja ookriline voolunõva, aga voolavat vett seal polnud ega polnud tuvastatav ka truubi ots (praht küll segas selle lõplikku kinnitamist). Järvepoolses küljes tundus, et võimaliku truubi otsa asukohta oli teetammi tugevdamiseks kruusa lisatud. Seega on seal kunagi olnud truup suure tõenäosusega suletud ning **selle võib ETAKist kustutada**. Kõrgema veetaseme ajal imbub vesi seal tõenäoliselt läbi pinnasevalli.



Lõunapoolses väljavoolukohas oli betoonruup. Järve vesi ulatus truubini, kuid läbi ei voolanud. Veetase oli truubi kohal madal, aga põhi mudane. Paisutavat rajatist pole. Järve hoiab kinni pinnasevall. Läbivoolu truibist takistas truubi keskmine osa, mis oli kerkinud äärmistest kümmekond sentimeetrit kõrgemale (seda oli näha truubi otsast sisse vaadates). Truubi teine ots oli kraavi veepinnast mitukümmend sentimeetrit kõrgemal, aga täiesti kuiv. Kraavis endas oli vesi sees, aga see ei voolanud.







Järeldus: Kuigi järve hoiab üleval vaid pinnasevall ning ülevool on ajutine ja läbi sirge toru, asub järv EELISesse kantud vooluveekogul, mistõttu on paisutatav vooluveekogu formaalselt olemas. Seega on korrektsem lugeda järv **paisjärveks** ja **kanda pais EELISesse**. **Muuta tuleks Ilmjärve oja asukohta**, kuna ajalooline väljavool järve loodesopist ei toimi. Kui üldse, siis voolab vesi järvest välja edelasopist.

