


Tamme peakraavi (VEE1022700) ülemjooksu vaatlus

Vaatluse aeg 20.08.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Teest ida pool on vahetult truubi sissevoolu juures kaks toruotsa. Suurem tuleb põhja poolt ja väiksem idast. Rohkem vett voolas välja põhjapoolsest torust, kuigi vool oli aeglane. Idast tulevast torust nirises ka vett. Idast tulev toru on kraavi põhja all. Kraav ise oli madal ja täiesti kuiv:

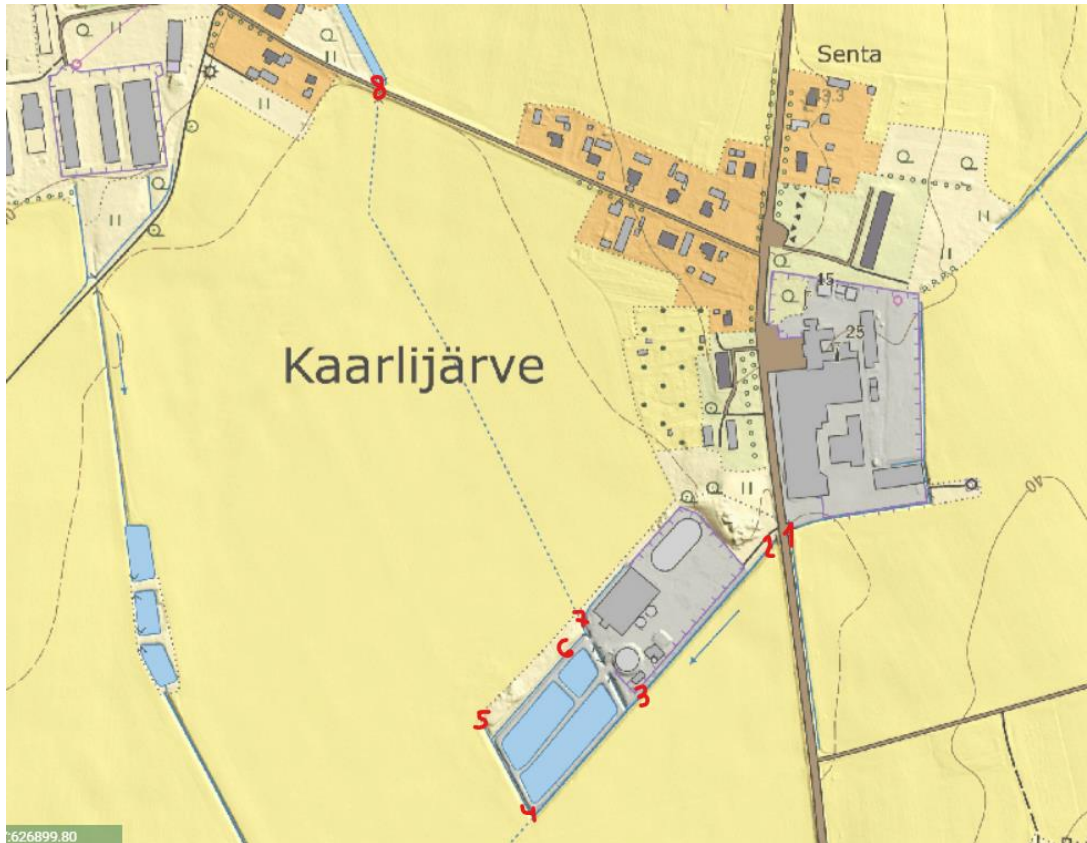



2. Truubist nirises vesi läbi:



3. Kraavis oli palju halli vett. Vesi voolas aeglaselt:



4. Kahe veest välja ulatuva rõngaga neelukaev. Oli veest ümbritsetud, mistõttu sisse ei näinud. Kaevu ees oli vett palju nii kirde kui loode pool:



5. Kahemeetrise läbimõõduga ümmargune lahtine kaev, mille sees on torud ja kraanid. Voolavat vett polnud, kuid väikesed kalad ujusid sees:



6. Kraavis oli vett palju, kuid voolu polnud näha. Hundinuiaid kasvasid kallastel:




7. Väiksem plasttoru ja suurem, üleni vee all olev betoontoru. Betoontorust voolas vesi välja. Aga ei saanud aru, millisesse suunda edasi voolab, kas edelasse või kagusse, sest torude ees oli laialt seisvat vett. Pigem tundus, et ehk edelasse:



8. Põhja poolt voolas vesi truupi sisse. Teest lõuna pool tundus olevat kaks toruotsa. Üks on suur tee alt tulev truup ning teine betoonotsakuga toru sellest lääne pool. Vett tuli ka sellest ning ka see tuli teetammi alt. Betoontoru sissevoolu teisel pool teed polnud näha. Teest vahetult lõuna pool voolas vesi neelukaevu:





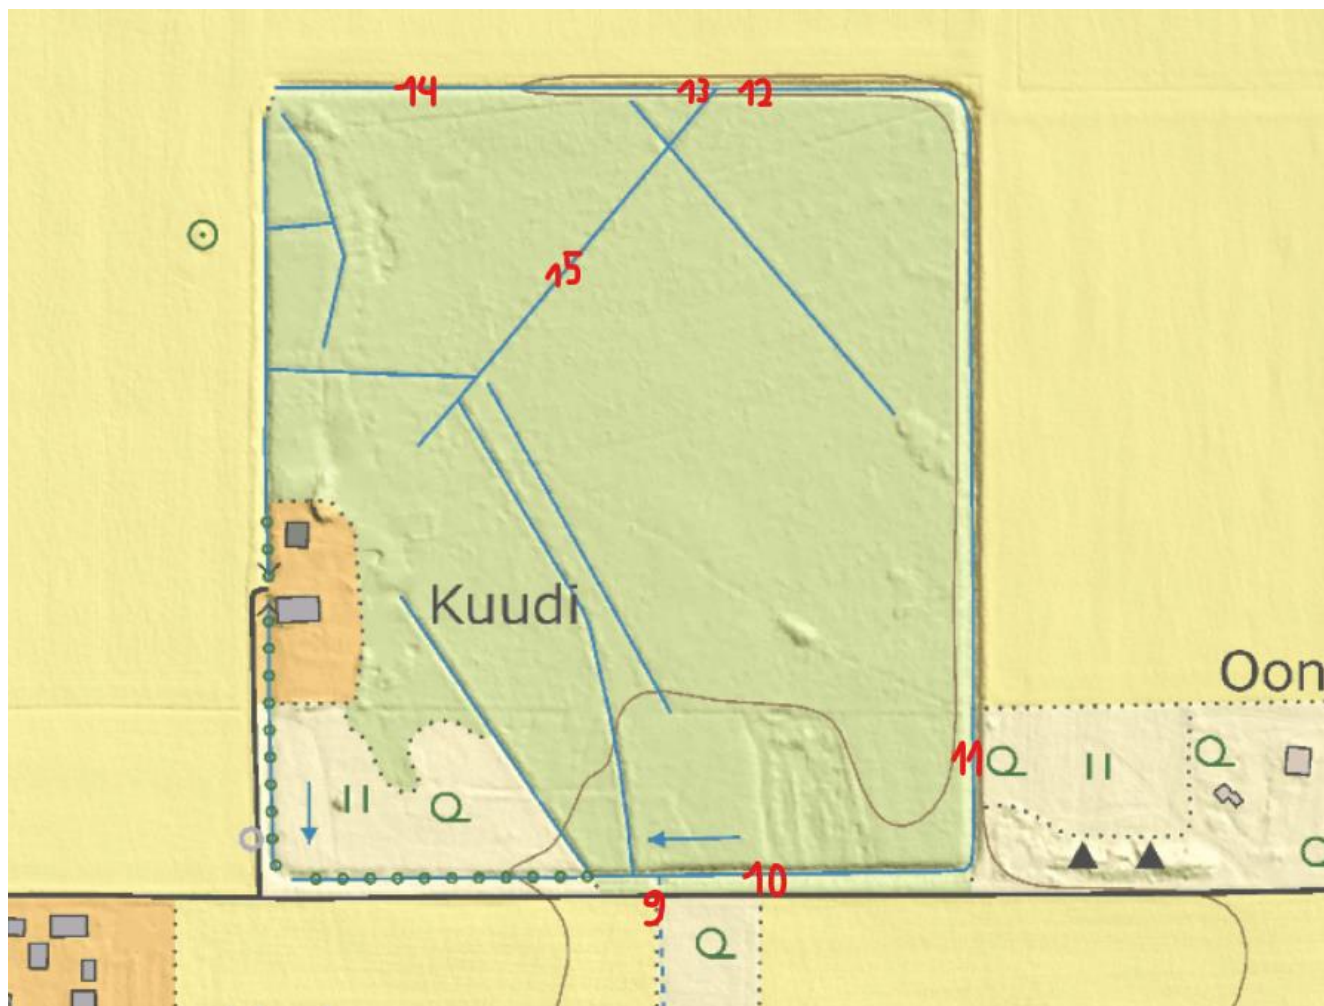

9. Neelukaev, millest algab lõuna suunas kulgev toru. Lääne pool on kuiv, madal vagu. Vesi ulatus kaevuni ida poolt. Selget veevoolu torru polnud näha:



10. Kraavi põhjas oli aeglaselt nirisev selge vesi:




11. Kraavi põhjas oli pigem seisva veega lomp:



12. Poolelise meetri laiune liivapõhjaline auk kraavis. Sees olid betoondetailid ja lauad. Põhjapoolses servas oli toruots. Augu ümber oli liivast vall, mis ilmselt on tekkinud ajal, mil torust suurem vooluhulk on välja voolanud ja kraavi põhja materjali ümber paigutanud. Idasuunaline aeglane veevool algas sellest august. Lääne pool oli ka vett, aga see seisis ning võis olla sinna valgunud siitsamast august kõrgema veetasemega ajal:



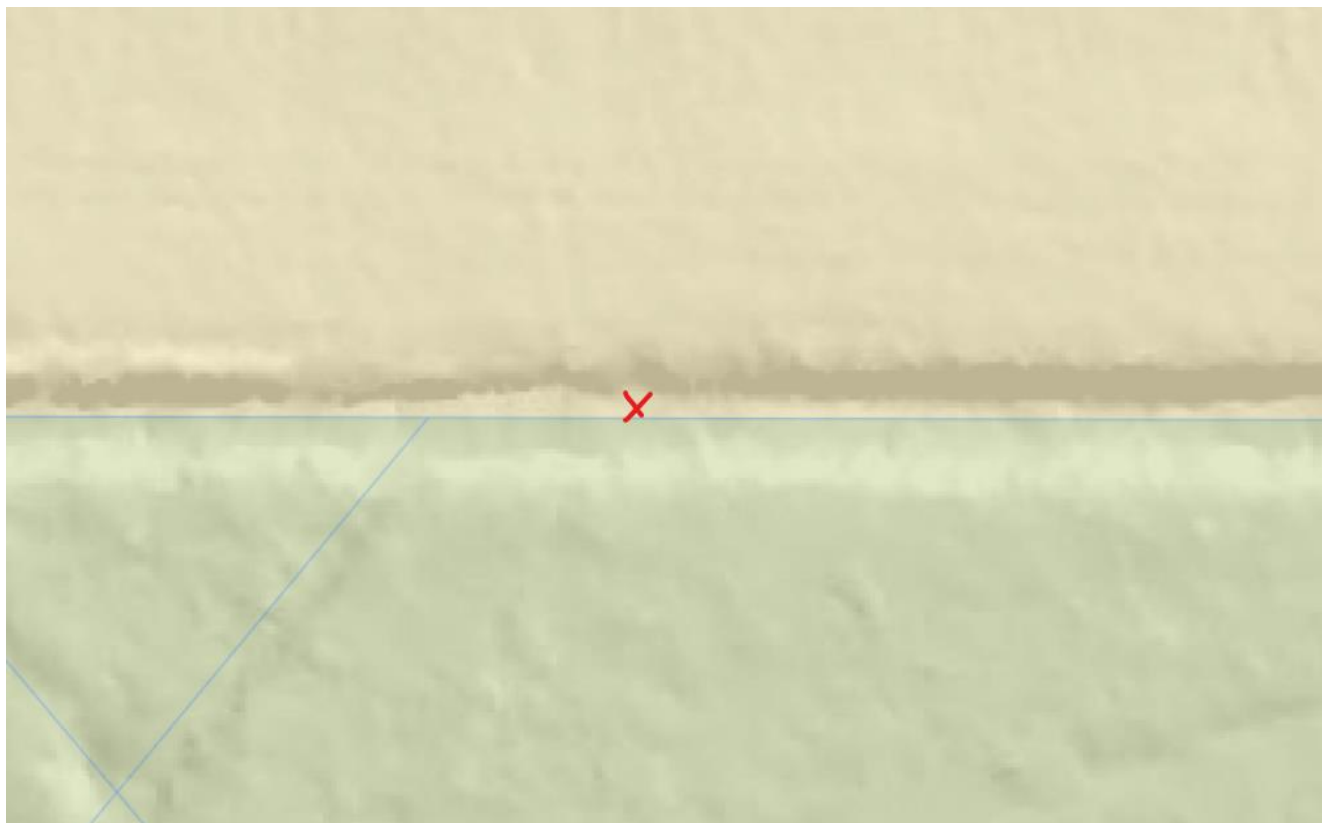

13. Siit ida poole läks kraavi põhi niiskeks:



14. Kraav oli täiesti kuiv:



15. Kuiv vagu.

Järeldused: Vooluhulga ja pikkuse poolest oleks Tamme peakraavi sobivamaks ülemjooksuks Kuudi talu juurest tulev telg. Alaline veetäide kraavis algab punktis 12 olevast drenaažitorust, kuid kraavisüvend jätkub lääne poole. Kraavide ja peakraavide lähete määramise tavapraktika kohaselt loetakse registriveekogude läheteks kraavisüvendite algusi, sõltumata sellest, kus algab alaline veetäide. Sellest tulenevalt on Tamme peakraavi sobivaimaks lähte asukohaks punktist 14 lääne pool olev kraavisüvendi algus. Kuna veekogu valgla pindala on alla 10 km², tuleks selle tüüp muuta peakraavist **kraaviks**.

Senine Tamme peakraavi ülemjooks tuleb arvele võtta uue veekoguna VEE1022701, kuna sellesse suubub mitu veelaset. Selle alguseks sobib senine Tamme peakraavi lähe punktia 1, kus algab sügav kraavisüvend ja kus on kahe drenaažitoru suudmed.