


Korijärve Järvotsa VEE2132730 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 18.07.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole. Järve pole 1947. aasta ortofotol. Lõuna pool oleva Verevä tiigi maaomanik teadis, et järv rajati kalakasvatuse eesmärgil.

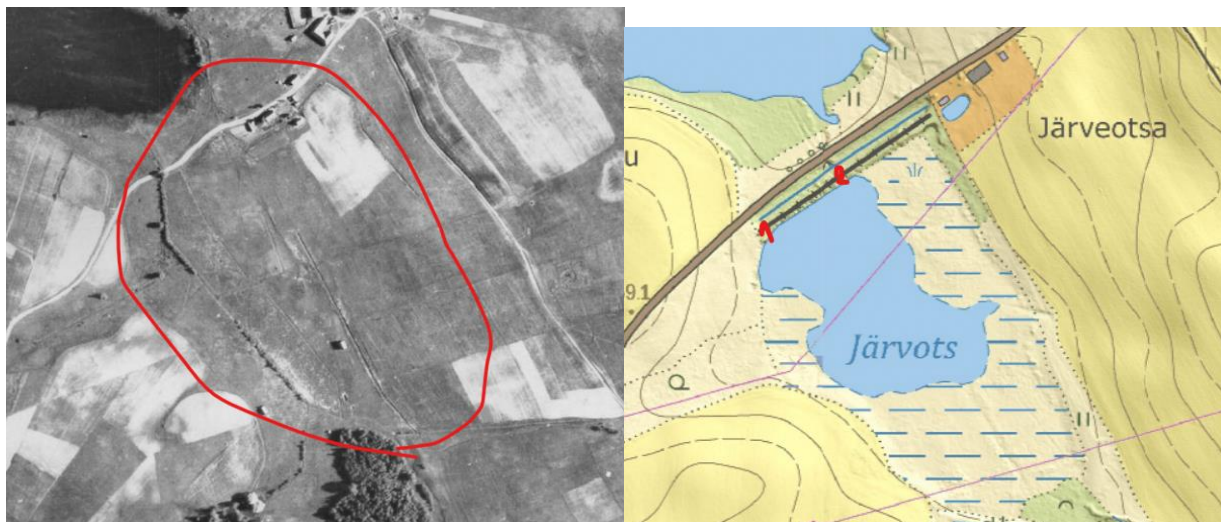

Järv on olemas, kuigi kallastelt roostunud:



Punktis 1 on pinnasevalli sees tihedast taimestikust ümbritsetud paarimeetrise läbimõõduga nelinurkne, betoonist rajatis. Selle peal on avaus, millele on juhusliku sissekukkumise vältimiseks uks peale pandud. Ukse saab kõrvale lükata ning sees on näha varjade paigaldamise vaod, kuid ühtegi varja polnud ning põhjas olid oksad ja taimesodi.



Järve poolt ulatus vesi betoonini ning selle alumises osas oleva horisontaalse avauseni. Alavee poolel on teisel pool valli meetrilaiune toru, milles oli osaliselt kopraste näritud oksti sees (alumine vasakpoolne pilt). Nende all oli veidi vett ning sellest algav nõva ka veidi märg, aga püsivat voolu, mis oleks välja jõudnud maantee all oleva truibini (alumine parempoolne pilt), polnud.





Punktis 2 on pinnasevallis kitsas, meetrilaiune, aga kuni kahe meetri sügavune kanjon. Järve pool oli sellel madal koprapais ees. Vagu oli vaatluse ajal põhjast niiske, aga järve vesi ei ulatunud paisuni. Tundus, et betoonkonstruktsiooni asemel võib see olla järve praegune põhiline väljavoolukanal.



Järeldus: Kuigi kunagi on järvel olnud toimiv regulaator, siis praegu ei tundu see regulaatorina toimivat, vähemalt varjasid pole seal ees ning on vaid kobraeste tekitatud ummistus. Väljavool järvest toimub läbi pinnasevalli loodusliku kobraeste reguleeritava voolukanali kaudu, mistõttu oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.