



TURBA ASULA PUIDUIMMUTUSTEHASE ARSEENIREOSTUSE LIKVIDEERIMISE II ETAPP:

SUUR TIIK
REOSTUSKOLLE NR 8 JÄÄKREOSTUSE LIKVIDEERIMINE

Tellijä: Nissi Vallavalitsus
Registrikood 75010298
Nissi tee 53c
Riisipere alevik
76202 Harjumaa
Tel: 608 7231
Faks: 608 7394
e-post: nissi@nissi.ee

Projekteerija: AS EcoPro,
Registrikood: 10006742
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn,
Tel: 6604762
Faks: 6604763
e-post: ecopro@ecopro.ee
MTR nr EP EEP000521 reg 15.11.05

Vastutavad isikud: Projektijuht: Steve Vili
Koostas: Madis Kõrvits

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Steve Vili, the project manager.

Stadium: **TÖÖPROJEKT**
Tallinn 2010



Projekti muudatus: 08.06.2011

Seoses 01.06. teostatud surfimisega reostuskolle nr 8-s ning selle analüüsitulemustest (OÜ Ecolabor 07.06.2011 nr A-1486) tuleb ümber hinnata jäätmete mahud ja kaeveala ulatus.

Reostunud muda sügavus tiigis on minimaalselt 1,5 meetrit. Täpsustatud reostuse ala suurus on ca 1500 m².

Reostuse likvideerimiseks tuleb välja kaevata minimaalselt 2250 m³ muda, mis tuleb käidelda polügooni kompostalal.


Muudatusjoonised:

Joonis 003-01: Reostuskolle nr 8: Põhijoonis Muudatusjoonis 01

Joonis 003-02: Reostuskolle nr 8: Kontrolltoimingud Muudatusjoonis 01

Koostas: Madis Kõrvits



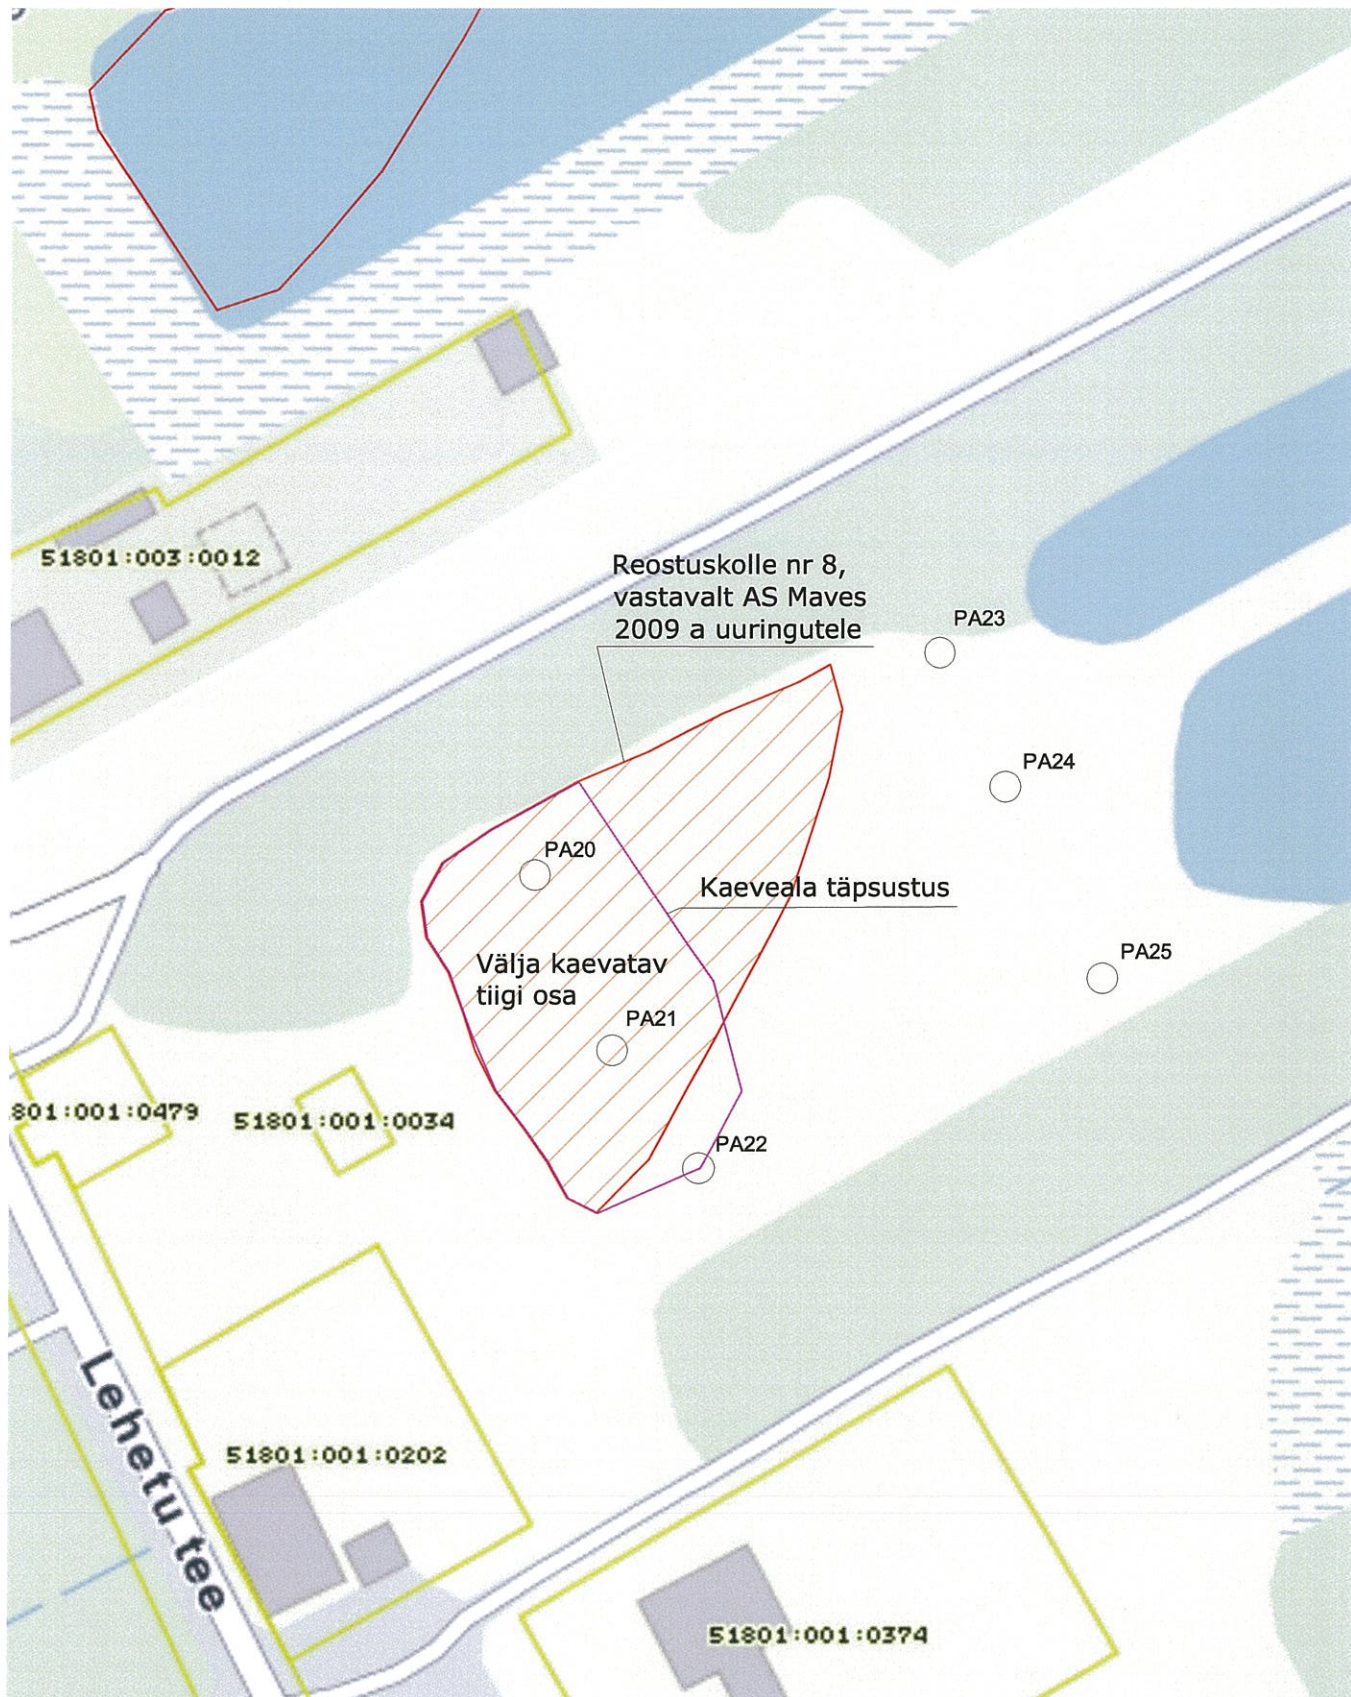

EcoPro AS
Pämu mnt 141
11314 Tallinn
Tel: 6604762, faks: 6604763
e-post: ecopro@ecopro.ee
MTR EEP000521

EcoPro

Koostas:	M.Kõrvits
Kontrollis:	A. Kõrvits S. VIL
Töö nr:	1/2010

Fail: turba asula puiduimmutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp - 100 nr 1-2010.dwg
Koostatud: 08.06.2011
Trükitud: 08.06.2011

Töö nimetus / projekt:

Turba asula puiduimmutustehase
arseenireostuse likvideerimise II etapp

Tellijä:

Nissi Vallavalitsus
Nissi tee 53c, Riisipere 76202

Joonise nimetus:

Reostuskolle nr 8: Põhijoonis
Muudatusjoonis 01

Stadium:


TP

Joonise nr:

003-01

Mõõtkava:

1:1000

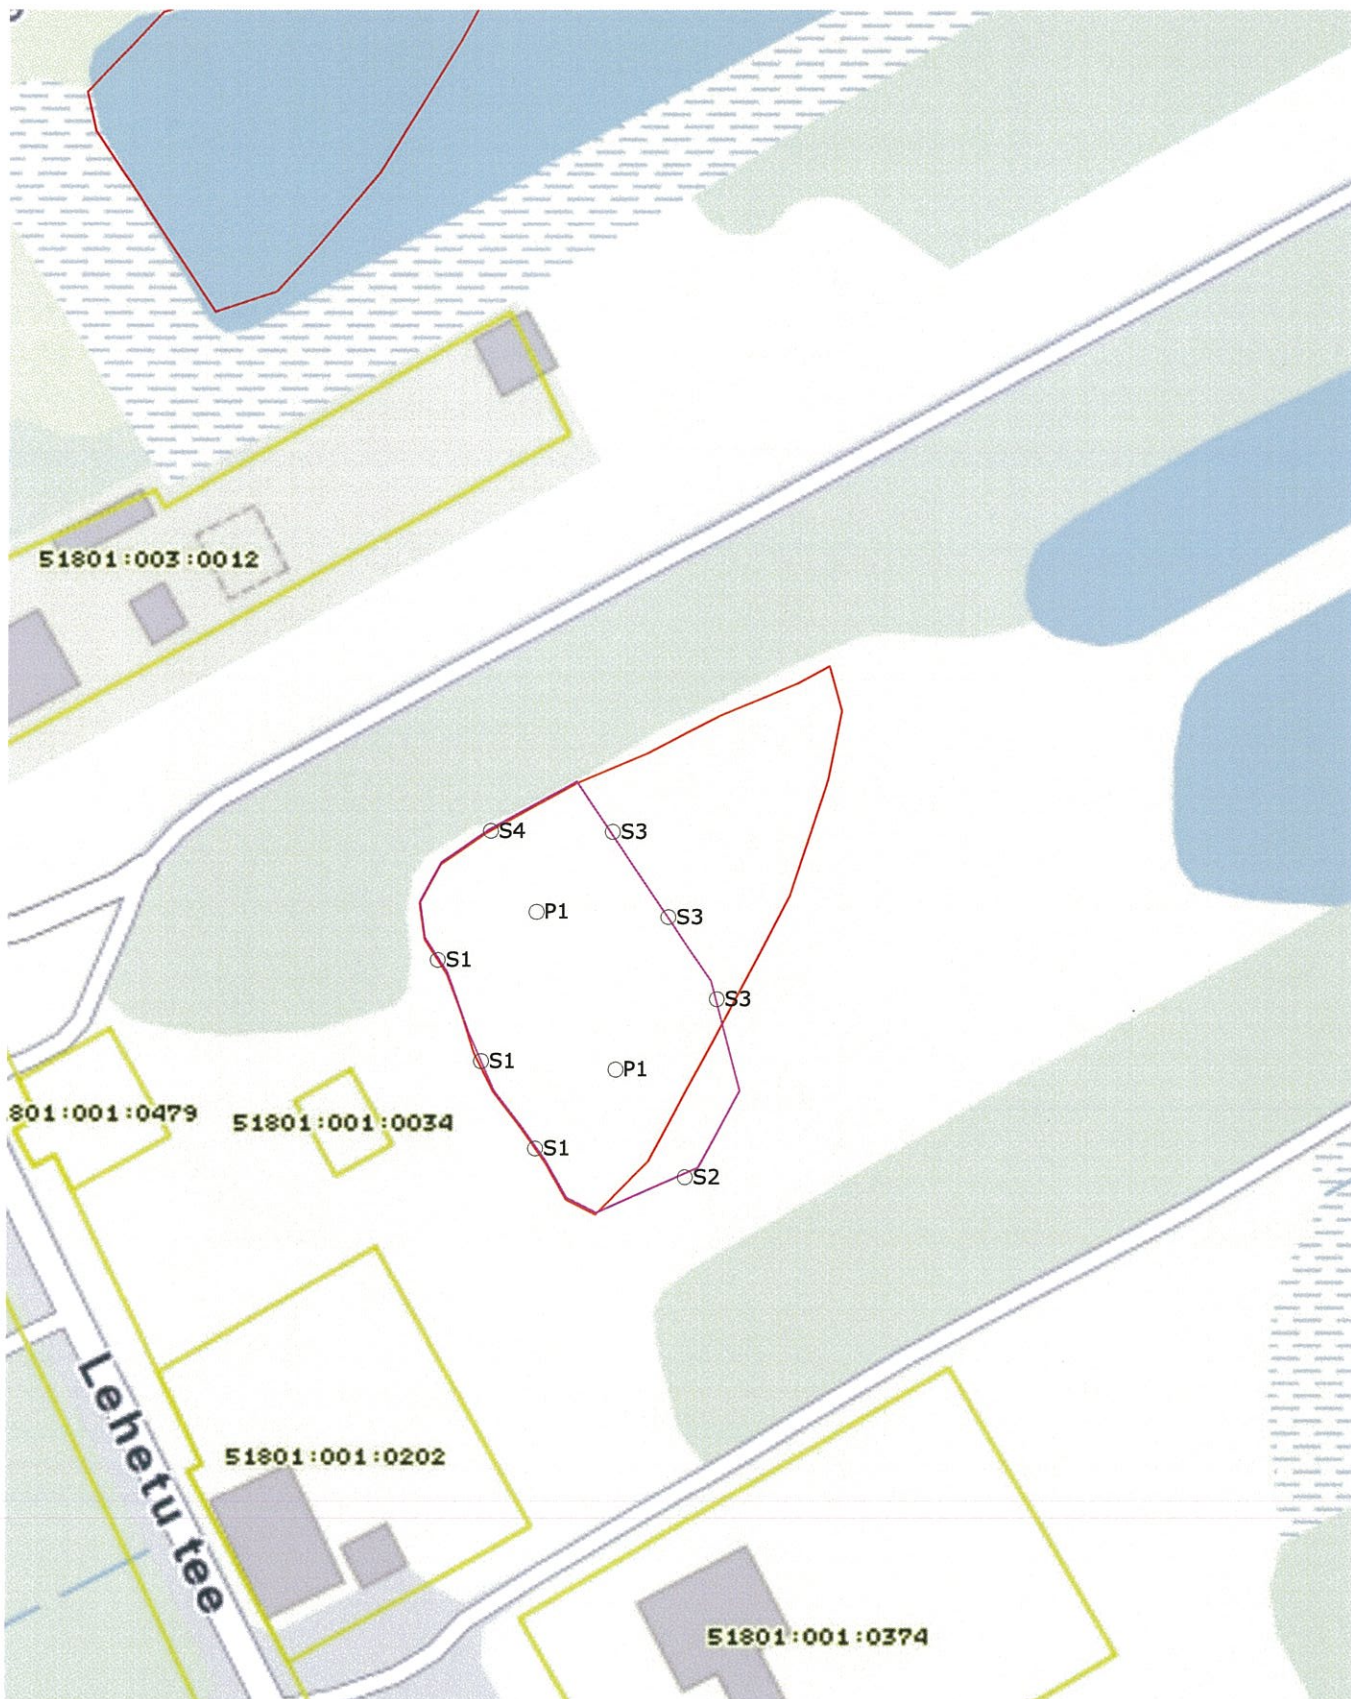

EcoPro AS
Pämu mnt 141
11314 Tallinn
Tel: 6604762, faks: 6604763
e-post: ecopro@ecopro.ee
MTR EEP000521

EcoPro

Koostas: M.Kõrvits
Kontrollis: S.Vili
Töö nr: 1/2010

Fall: turba asula puidumutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp - 100 nr 1-2010.dwg
Koostatud: 08.06.2011
Trükitud: 08.06.2011

Töö nimetus / projekt:

Turba asula puidumutustehase
arsenireostuse likvideerimise II etapp

Tellija:

Nissi Vallavalitsus
Nissi tee 53c, Riisipere 76202

Joonise nimetus:

Reostuskolle nr 8: Kontrolltoimingud
Muudatusjoonis 01

Stadium:

TP

Joonise nr:

005-01

Mõõtkava:

1:1000

SISUKORD

Tellija lähteülesanne.....	5
Olemasoleva olukorra kirjeldus, lähteandmed	5
Jääkreostuse likvideerimine	8
Ettevalmistavad tegevused.....	8
Raietööd, haljastuse kaitse.....	8
Liikluskorraldus.....	8
Lammutatavad rajatised.....	8
Kaevete teostamine, pinnasetööd.....	8
Ehitusaegne kuivendus, veetõrje	8
Toed ja tugevdused	8
Reostunud vee puhastamine.....	8
Jäätmete käitlemine	8
Kontrolltoimingud.....	9
Heakorrastamine ja vertikaalplaneerimine	9
Tööde mahud, tööde ajaline järjestus.....	9
Joonised	11



Tellija lähteülesanne

Likvideerida jääkreostus Turba immutuspolügooni suures tiigis (reostuskolle nr 8).

Olemasoleva olukorra kirjeldus, lähteandmed

Uuring „TURBA ASULA ENDISE PUIDUIMMUTUSTEHASE ARSEENIREOSTUSE LIKVIDEERIMINE II JÄRK“
AS Maves, 2009

Uuringuala edelaosas paikneb kolm tiiki, neist suurimat kasutati palkide leotamiseks. Väiksed tiigid olid eestkätt elektrijaama jahutusvee kogumiseks. Tiikide vahel kulgeb puitmastide immutustehase juurdesõidu tee, mille ääres toimus puidu koorimine ja endisele raudteetammile rajatud kergliiklustee.

Suures tiigis vohab taimestik (eriti tiigi edela ja kirde osas) muda on tiigis kuni 1,2 m enamasti 0,1...0,3 m. Suure tiigi põhjas lasuvad, saviliiv ja saviliivmoreen, kohati esineb ka kruusa. Veetase suures tiigis oli välitöö ajal absoluutkõrgusel 46,23 m, edelapoolses väikeses tiigis absoluutkõrgusel 46,82 m ja kirdepoolses väikeses tiigis absoluutkõrgusel 46,95 m. Tiikide omavahelisi ühendusi praegu näha polnud, kunagi olid need ilmselt ka omavahel ühendatud.

Kõigis kolmes tiigis ületab ühealuselistest fenoolidest lihtfenooli (neljast proovist neljas) ja kahealuselistest fenoolidest 2,5-dimetüülresortsini (neljast proovist kolmes) sisaldus mudas elutsooni piirarvu (1 mg/kg).

Esimese tiigi mudas on ka naftasaadusi üle sihtarvu (100 mg/kg) ja puuraugus PA-1 ka üle elutsooni piirarvu (500 mg/kg). Tiigi ja MTÜ Motomuuseumi kütusehoidla vahelisel alal reostustunnuseid näha polnud (väidetavalt olevat varasematel aegadel esinenud siiski kütuselekked tiiki).

Teises tiigi mudas oli naftasaadusi alla labori määramistäpsust (20 mg/kg) või sihtarvu, suure tiigi mudas oli naftasaadusi alla sihtarvu, vaid kohati üle vastava sihtarvu.

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ja klooritud aromaatsete süsivesinike (PCB) sisaldus jäi tiikide mudast võetud proovides alla labori määramistäpsust (0,1 ja 0,03 mg/kg) või sihtarvu (5 ja 0,1 mg/kg).

Seega on kõigi kolme tiigi muda paiguti reostunud fenoolide üksikkomponentidega ja esimeses (elektrijaama poolseimas) tiigis ka naftasaadustega (vaata Joonis 3 ja Lisa 7). Kuigi tiikide mudas on üle elutsooni piirarvude lihtfenooli ja 2,5-dimetüülresortsini sisaldus üksikute komponentidena, pole ületatud summaarsete 1-aluseliste ega ka summaarsete 2-aluseliste fenoolide sisalduse piirarvud. Palkide koorimise koha lähedal suure tiigi loodeotsas on ca 20 m² suurune visuaalselt naftajääkidega reostunud ala (jääb reostuskolle nr 8 piiresse).

Tabel 1 Muda mahud uuritud tiikides

	Esimene tiik	Teine tiik	Suur tiik
Pindala, m ²	4090	4900	14770
Muda maht, m ³	410	1030	5605
Reostunud mudaga ala pindala, m ²	1596	1355	2030
Reostunud muda maht, m ³	80	68	1525

Lihtfenooli ja 2,5-dimetüülresortsini sisalduse tiikide mudas võib olla tingitud ka kunagisest palkide koorimisest tiikide kallastel ja leotamisest tiigis.

Arvestades asjaolu, et elutsooni piirarvude ületamine fenoolide (lihtfenool ja 2,5-dimetüülresortsiin) osas on väikene (summaarsete 1-aluseliste ega ka summaarsete 2-aluseliste fenoolide sisalduse vastavaid piirarve pole ületatud), vajab tiikide korrastamisel kõrvaldatud mudast eraldi käitlemist eestkätt esimeses tiigi naftasaadusi sisaldav muda ja suure tiigi loodeotsas ca 20 m² suuruselt visuaalselt naftajääkidega reostunud alalt kogutud pinnas (jääb reostuskolde nr 8 piiresse). Tiikidest kõrvaldatud ülejäänud muda täiendava käitlemisvajaduse üle fenoolide osas saab otsustada peale selle nõrutamist.

Tiikide korrastamiseks tuleb need mudast puhastada ja ka süvendada. Soovitavaks sügavuseks on 2...2,5 m. Sel juhul väheneks ka tiikide kinnikasvamine. Geoloogilised eeldused süvendamiseks on olemas: tiikide põhja ja lubjakivi pealispinna vahele jääb praegu ca 3 m savipinnast (liivsavi või moreen), veetase tiikides on absoluutkõrgusel 46,23-46,95 m, surveiline veetase lubjakivides absoluutkõrgusel ca 46.5 m. Tiikide süvendamisest saadud mineraalpinnast saab kasutada reostunud pinnase asendamiseks kohtades, kus reostunud pinnas kaevatakse välja.

Aine nimetus	KKM määrus nr. 12 "Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirmõrvid"			PA-1 1.75m	PA-6 1.4m	PA-8 1.9m	PA-10 1.8m	PA-14 2m	PA-18 2m	PA-20 1m	PA-21 1m	PA-25 1.6m	PA-27 1.9m
	Sihtarv mg/kg	Piirarv mg/kg		EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800
		elutsoon	tööstustsoon	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Arseen (As)	20	30	50	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Kroom (Cr)	100	300	800	9.73	-	-	33.3	-	-	8.71	-	-	-
Vask (Cu)	100	150	500	32	-	-	36.8	-	-	9.06	-	-	-
Plii (Pb)	50	300	600	4.51	-	-	7.89	-	-	3.56	-	-	-
Nikkel (Ni)	50	150	500	5.17	-	-	16.3	-	-	4.4	-	-	-
Seleen (Se)	1	5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-aluselised fenoolid sum	1	10	100	4.3	-	-	2.18	-	-	2.15	3.91	-	-
Fenool (lihtfenool)	0.1	1	10	4.18	-	-	2.18	-	-	2.15	3.81	-	-
p,m-kresool	0.1	1	10	0.12	-	-	<0,1	-	-	<0,1	0.1	-	-
o-kresool	0.1	1	10	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	-	-
2,3-dimetüülfenool	0.1	1	10	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	-	-
3,5-dimetüülfenool	0.1	1	10	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	-	-
2,6-dimetüülfenool	0.1	1	10	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	-	-
3,4-dimetüülfenool	0.1	1	10	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	-	-
2-aluselised fenoolid sum	1	10	100	1.3	-	-	1.29	-	-	0.87	1.87	-	-
Resortsiin	0.1	1	10	<0,5	-	-	<0,5	-	-	<0,5	<0,5	-	-
5-Metüülresortsiin	0.1	1	10	<0,5	-	-	<0,5	-	-	<0,5	<0,5	-	-
2,5-Dimetüülresortsiin	0.1	1	10	1.3	-	-	1.29	-	-	0.87	1.87	-	-
PAH sum	5	20	200	1.1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	-	-
PCB sum	0.1	5	10	<0,03	-	-	<0,03	-	-	-	-	-	-
Naftasaadused sum	100	500	5000	1065	214	128	59	<20	<20	48	100	85	<20

Sisaldus sihtarvu ja elutsooni piirarvu vahel	
Sisaldus elutsooni piirarvu ja tööstustsooni piirarvu vahel	
Sisaldus üle tööstustsooni piirarvu	
Ei analüüsitud	-

Aine nimetus	KKM määrus nr. 12 "Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid"			PA-28	PA-33	PA-34	PA-35	PA-36	PA-37	PA-38	PA-39	PA-40	PA-41
				1.9m	0.9m	0.9m	0.5-1.0m	0.5m	0.1-0.6m	0.7m	1.7m	0.7m	1.1m
				EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800	EE0800
	Sihtarv	Piirarv mg/kg		3780	3778	3779	3789	3790	3791	3792	4028	4029	4030
	mg/kg	elutsoon	tööstustsoon	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Arseen (As)	20	30	50	<2,5	<2,5	<2,5	333	2909	491	238	<2,5	408	32,9
Kroom (Cr)	100	300	800	-	-	13,7	88	-	216	526	-	-	-
Vask (Cu)	100	150	500	-	-	57,5	20,7	-	25,8	29	-	-	-
Plii (Pb)	50	300	600	-	-	6,5	5,26	-	-	6,26	-	-	-
Nikkel (Ni)	50	150	500	-	-	7,7	5,31	-	7,54	14,6	-	-	-
Seleen (Se)	1	5	20	-	-	-	<5,0	-	-	<5,0	-	-	-
1-aluselised fenoolid sum	1	10	100	-	-	-	-	-	-	6,07	-	-	-
Fenool (lihtfenool)	0,1	1	10	-	-	-	-	-	-	5,66	-	-	-
p,m-kresool	0,1	1	10	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-
o-kresool	0,1	1	10	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-
2,3-dimetüülfenool	0,1	1	10	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	-	-
3,5-dimetüülfenool	0,1	1	10	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-
2,6-dimetüülfenool	0,1	1	10	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	-	-
3,4-dimetüülfenool	0,1	1	10	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	-	-
2-aluselised fenoolid sum	1	10	100	-	-	-	-	-	-	3,03	-	-	-
Resortsiin	0,1	1	10	-	-	-	-	-	-	<0,5	-	-	-
5-Metüülrortsiin	0,1	1	10	-	-	-	-	-	-	<0,5	-	-	-
2,5-Dimetüülrortsiin	0,1	1	10	-	-	-	-	-	-	3,03	-	-	-
PAH sum	5	20	200	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-
PCB sum	0,1	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naftasaadused sum	100	500	5000	51	107	128	-	2077	<20	2741	-	-	-

Sisaldus sihtarvu ja elutsooni piirarvu vahel	
Sisaldus elutsooni piirarvu ja tööstustsooni piirarvu vahel	
Sisaldus üle tööstustsooni piirarvu	
Ei analüüsitud	-

Jääkreostuse likvideerimine

Ettevalmistavad tegevused

1. Võsa likvideerimine, metsa raie
2. Objektile sissepääsude loomine (ekskavaatori käigutee, transpordi käigutee)
3. Üldise heakorra loomine objektil
4. Objekti organisatsiooni loomine
5. Tööliste ja objektile olevate inimeste instrueerimine, ohutustehnika

Raietööd, haljastuse kaitse

1. Likvideerida töid segavad puud (vajalik metsateatis), puud ladustada territooriumil või käidelda vastavalt RMK tingimustele.
2. Olemasolevate puude kaitseks rakendada abinõud, mis välistavad puude tüvede kahjustamise tööde käigus.

Liikluskorraldus

1. Objektile tagatakse sissepääs nii, et see kahjustaks võimalikult vähe loodust ja rajatisi.
2. Töid peab organiseerima nii, et laadimistööde käigus ei rikutaks olemasolevat teekatet.

Lammutatavad rajatised

1. Lammutamisele kuuluvad rajatised puuduvad

Kaevete teostamine, pinnasetööd

1. Kaevete minimaalne ala on näidatud tööde põhijoonisel ning see hõlmab eelneva keskkonnauuringu alusel määratud alasid.
2. Kaevete eesmärk on likvideerida naftasaadustega reostunud pinnas.
3. Väljakaevatav pinnas viiakse käitlemiseks puiduimmutuspolügooni territooriumil asuvale kompostväljakule (Jäätmeluba nr L.JÄ/320424).

Ehitusaegne kuivendus, veetõrje

1. Ehitusaegset kuivendust ja veetõrjet teostatakse vajadusel kaeveala piires.
2. Enne kaevetöödega alustamist on vaja puhastada tiigi truup ja alandada veetaset selliselt, et oleks võimalik kaevetöid läbi viia.

Toed ja tugevdused

1. Tiigi nõlva varingu vältimiseks tuleb kaevet teostada suhtes 1:1 või 1:2. Nõlva kalde valiku määrab kaeve teostamisel objektijuht. Kaevete teostamisel järgida ohutu kaevamise nõudeid.
2. Täiendavaid tugesid tööde käigus ei kasutata.

Reostunud vee puhastamine

1. Tiigis oleva vee käitlust ei teostata.

Jäätmete käitlemine

1. Reostunud pinnas käideldakse immutuspolügoonile rajatud kompostväljakul.
2. Tööde käigus tekkinud muu prahi viiakse prügilasse.

Jäätmete mahud objektil:

	Suur tiik
Pindala, m ²	14770
Muda maht, m ³	5605
Reostunud mudaga ala pindala, m ²	2030
Reostunud muda maht, m ³	1525

Kontrolltoimingud

1. Tiigi seina- ja põhjaproovid:
 - a. kraavi põhjaproove võetakse üks proov 100 m kohta. Analüüsitakse arseeni kontsentratsiooni pinnases.
2. Kontrolltoimingute kohta vormistatakse kaetud tööde akt.

Heakorrastamine ja vertikaalplaneerimine

1. Tiigi nõlva vertikaalplaneerimine teostatakse vastavalt olemasolevatele pinnavormidele.

Tööde mahud, tööde ajaline järjestus

	Kraavid	Võimalikud partnerid / käitleja
Pinnas	Ca 1500 m ³ reostunud pinnast	EcoPro AS
Puud / võsa	Ca 10 tm	RMK
Tehnika	Ekskavaator Veoauto	Sandmerk OÜ, Arterega OÜ Sandmerk OÜ, Rääli ehitus OÜ
Ajakava	Tööde alustamiseks piirangud puuduvad (metsateatis)	RMK
Objektijuht	A.Luhse	R.Laide


Tööde ajaline järjestus:

1. Tiigi ümbrusest eemaldada võsa ja puud
2. Puhastada truup, mis suunab tiigi vee kraavidesse, alandades sellega tiigi veetaset.
3. Teostada muda eemaldamine alustades ekskavaatori sissesõidukohast. Kaevamise käigus teostada vajalik vertikaalplaneerimine. Kaeve sügavuseks on moreeni või savikiht.
4. Väljakaevatav muda / pinnas transportida immutuspolügoonil asuvale kompostväljakule käitlemiseks
5. Nõrgunud mudast / pinnasest võtta täiendavad proovid käitlusviisi otsustamiseks
6. Kontrolltoimingud



Joonised

1. Asendiplaan
2. Reostuse levik (AS Maves)
3. Põhijoonis
4. Tööde organiseerimise plaan
5. Kontrolltoimingud

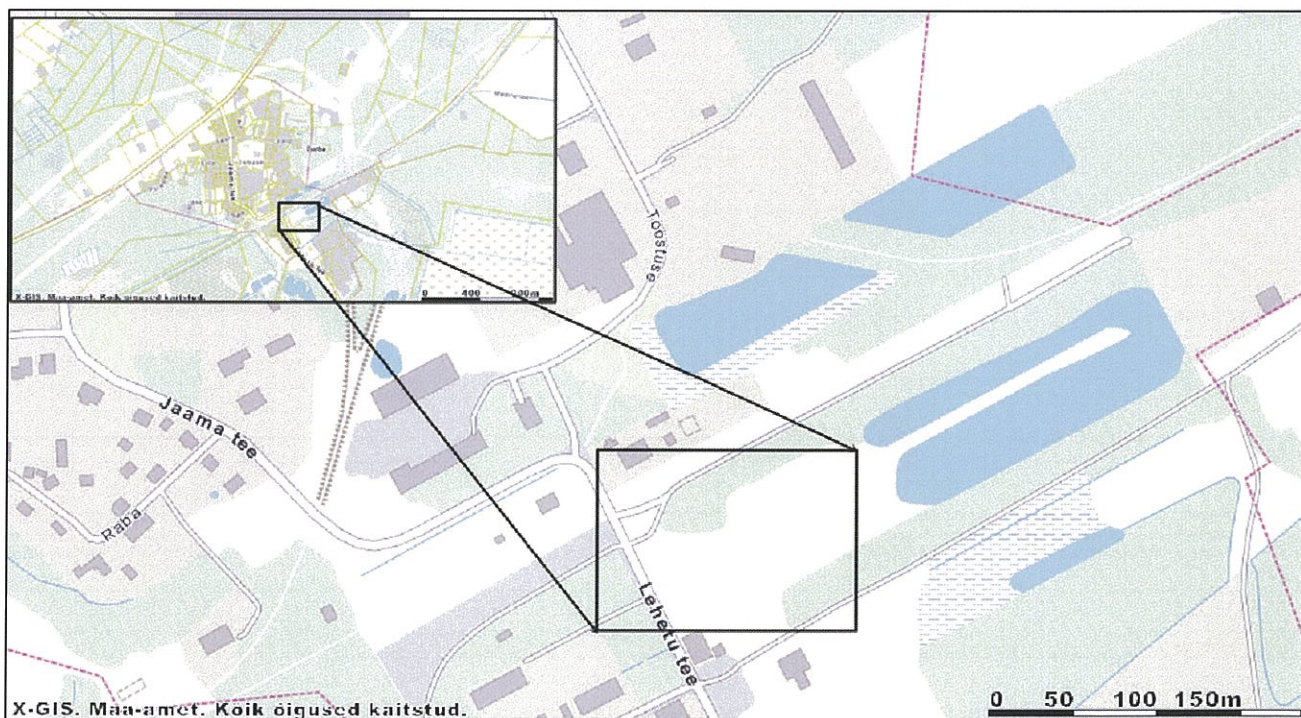

EcoPro AS
Pämu mnt 141
11314 Tallinn
Tel: 6604762, faks: 6604763
e-post: ecopro@ecopro.ee
MTR EEP000521

EcoPro

Koostas: M.Kõrvits
Kontrollis: S.Vili
Töö nr: 1/2010

Fall: turba asula puiduimmutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp - 150 nr 1-2010.dwg
Koostatud: 21.11.2010
Trükitud: 21.11.2010

Töö nimetus / projekt:

Turba asula puiduimmutustehase
arseenireostuse likvideerimise II etapp

Tellijä:

Nissi Vallavalitsus
Nissi tee 53c, Riisipere 76202

Joonise nimetus:

Reostuskolle nr 8: Asendiplaan

Stadium:


TP

Joonise nr:

001

Mõõtkava:



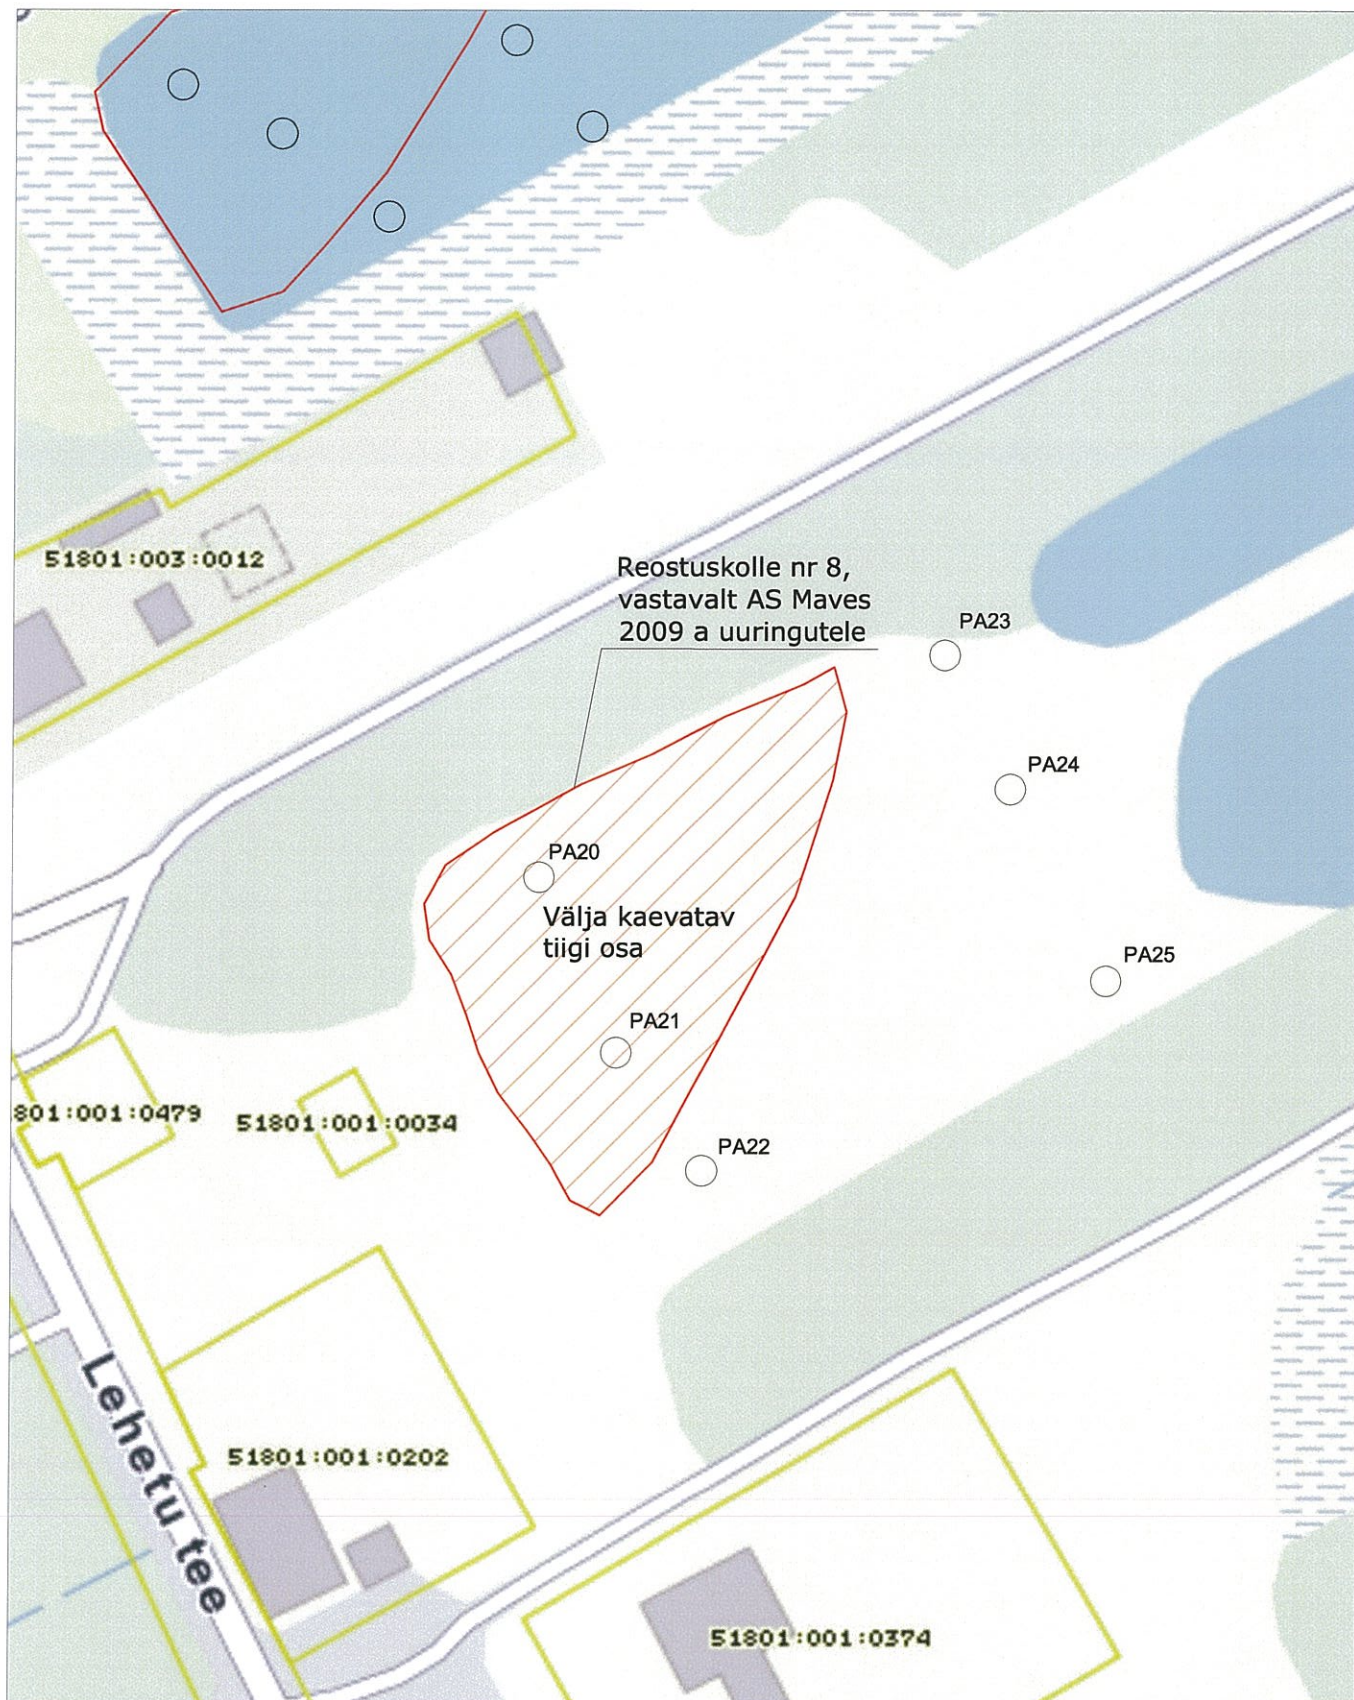

EcoPro AS
Pämu mnt 141
11314 Tallinn
Tel: 6604762, faks: 6604763
e-post: ecopro@ecopro.ee
MTR EEP000521

EcoPro

Koostas: M.Kõrvits

Kontrollis: *Andree S.VILK*

Töö nr: 1/2010

Fail: turba asula puiduimmutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp - 100 nr 1-2010.dwg

Koostatud: 21.11.2010

Trükitud: 21.11.2010

Töö nimetus / projekt:

Turba asula puiduimmutustehase
arseenireostuse likvideerimise II etapp

Tellijä:

Nissi Vallavalitsus
Nissi tee 53c, Riisipere 76202

Joonise nimetus:

Reostuskolle nr 8: Põhijoonis

Stadium:


TP

Joonise nr:

003

Mõõtkava:

1:1000

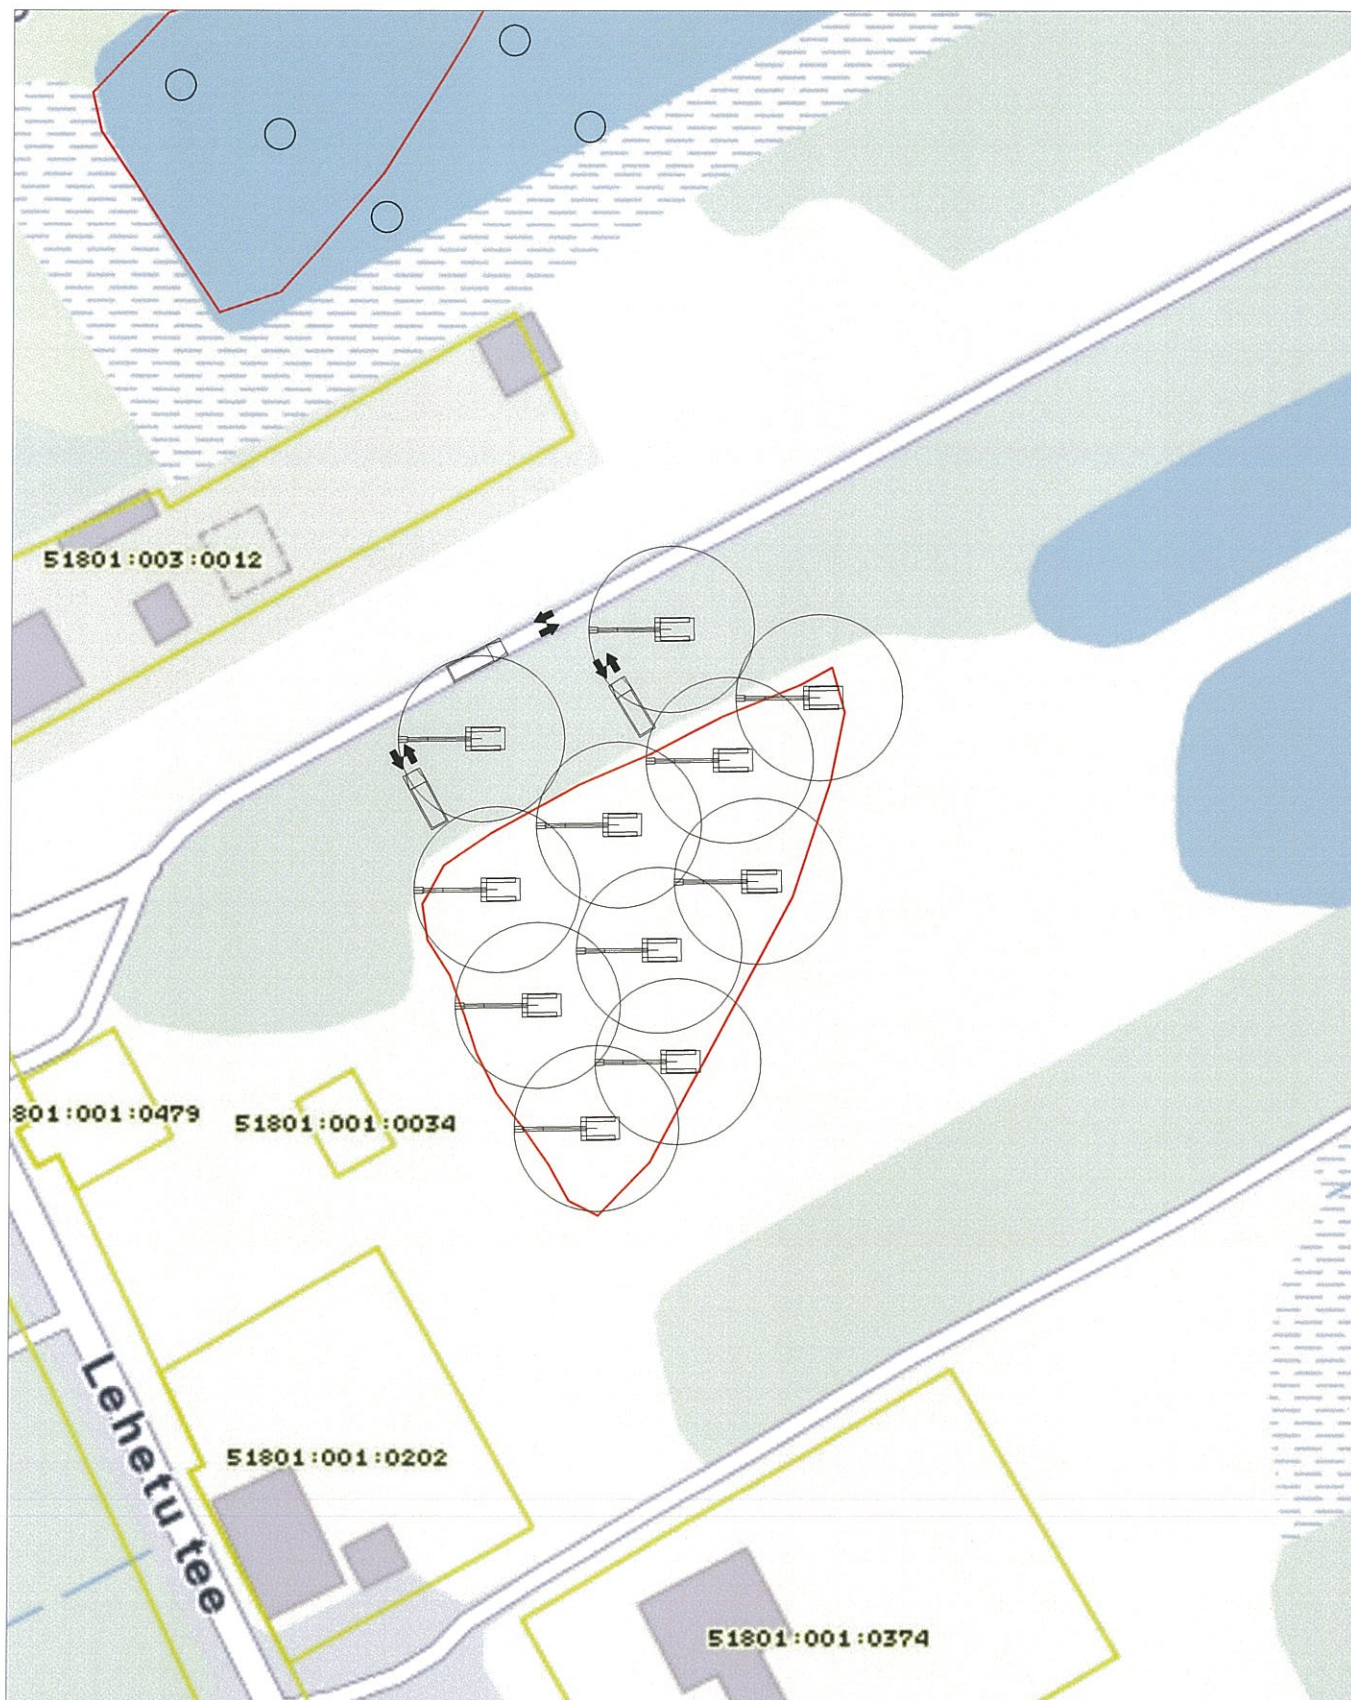

EcoPro AS
Pämu mnt 141
11314 Tallinn
Tel: 6604762, faks: 6604763
e-post: ecopro@ecopro.ee
MTR EEP000521

EcoPro

Koostas:	M.Kõrvits
Kontrollis:	S.Vili
Töö nr:	1/2010

Fall: turba asula puidummutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp - 100 nr 1-2010.dwg
Koostatud: 21.11.2010
Trükitud: 21.11.2010

Töö nimetus / projekt:

Turba asula puidummutustehase
arseenireostuse likvideerimise II etapp

Tellijä:

Nissi Vallavalitsus
Nissi tee 53c, Riisipere 76202

Joonise nimetus:

Reostuskolle nr 8: Tööde organiseerimise skeem

Stadium:


TP

Joonise nr:

004

Mõõtkava:

1:1000

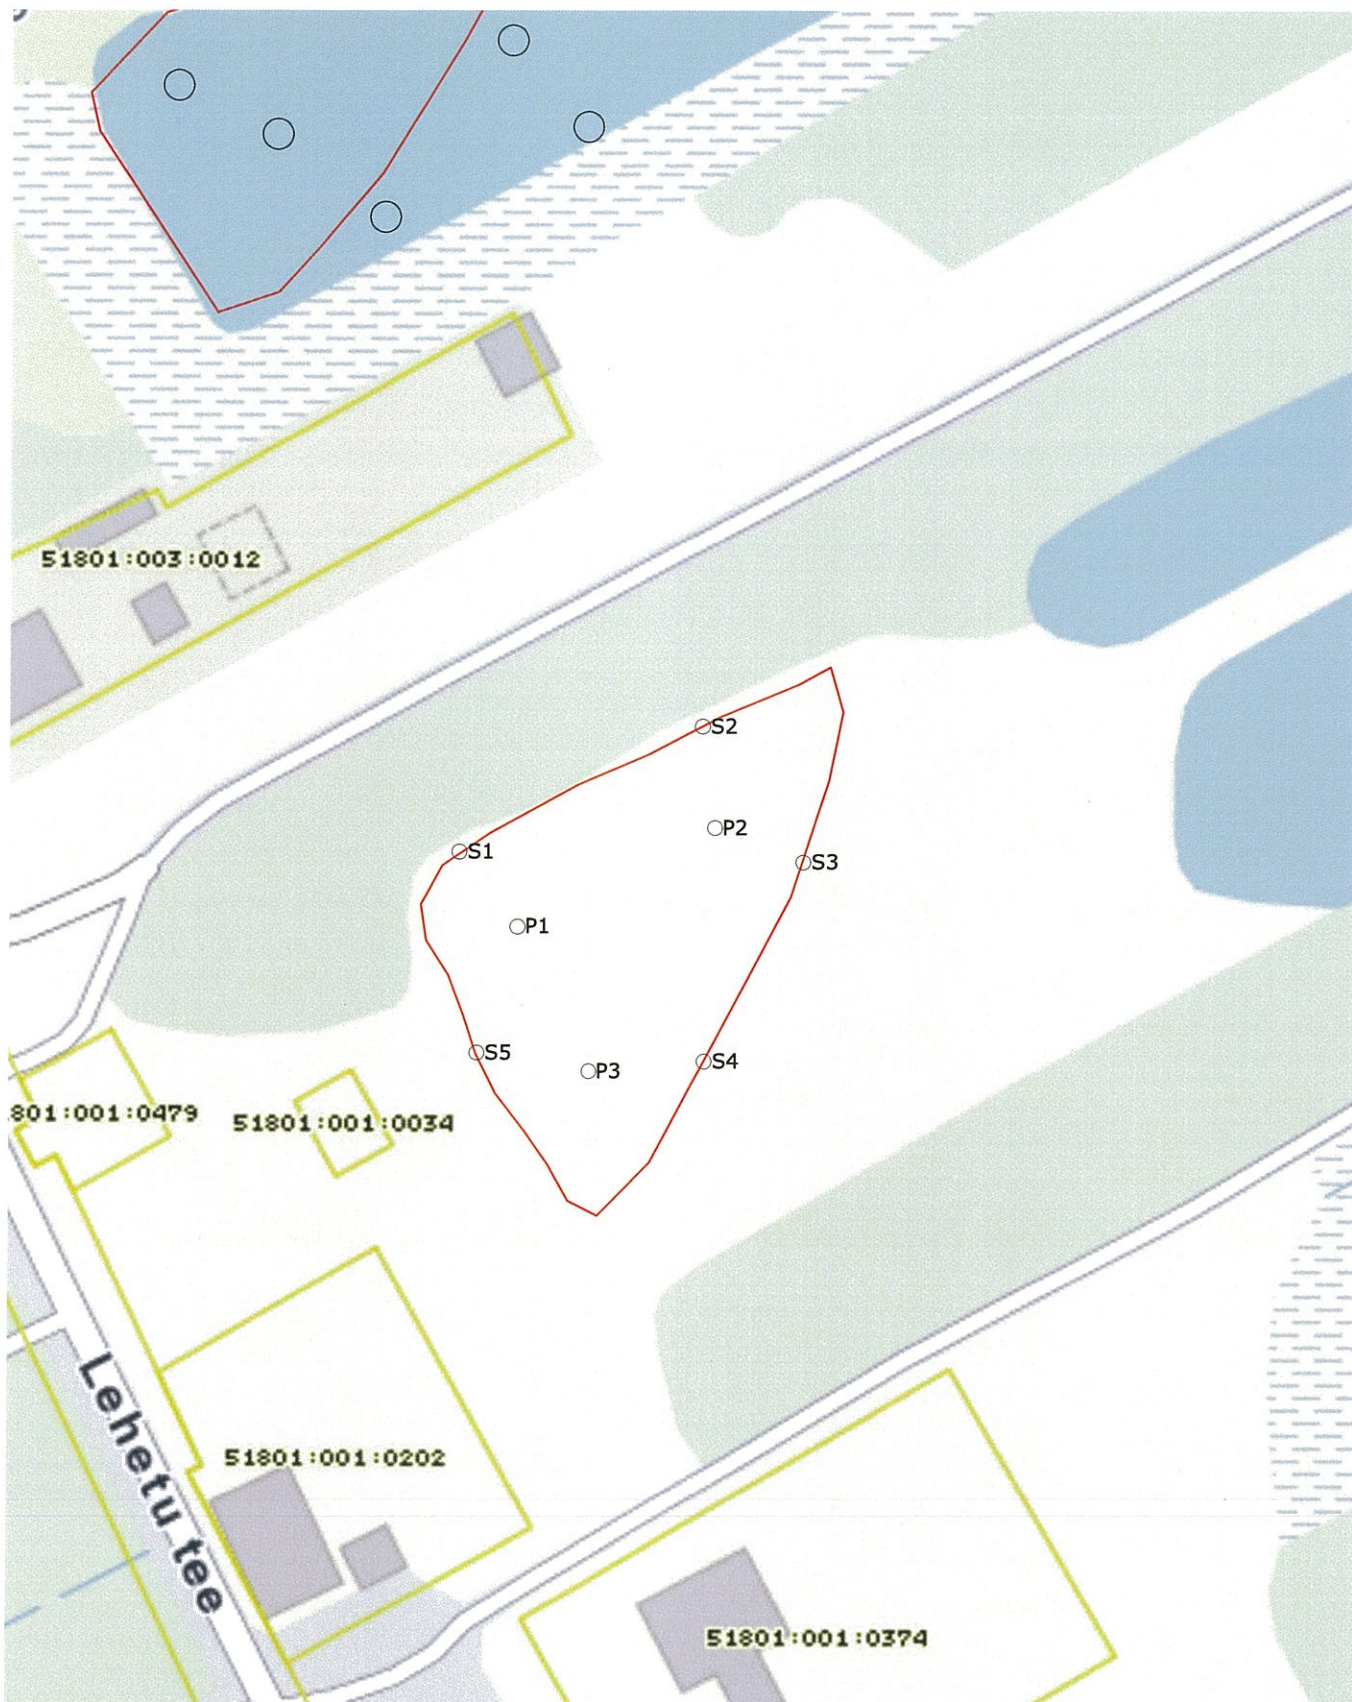

EcoPro AS
Pämu mnt 141
11314 Tallinn
Tel: 6604762, faks: 6604763
e-post: ecopro@ecopro.ee
MTR EEP000521

EcoPro

Koostas: M.Kõrvits
Kontrollis: S.Vili
Töö nr: 1/2010

Fail: turba asula puidummutustehase arseenireostuse likvideerimise II etapp - 100 nr 1-2010.dwg
Koostatud: 21.11.2010
Trükitud: 21.11.2010

Töö nimetus / projekt:

Turba asula puidummutustehase
arseenireostuse likvideerimise II etapp

Tellijä:

Nissi Vallavalitsus
Nissi tee 53c, Riisipere 76202

Joonise nimetus:

Reostuskolle nr 8: Kontrolltoimingud

Stadium:

TP

Joonise nr:

005

Mõõtkava:

1:1000

