


Sulaoja (VEE1138402) lähte vaatlus

Vaatluse aeg 18.08.24. Vaatleja Marko Vainu



1. Truubist lõuna pool on suur lomp. Truubi otsast ulatus sisse kahe cm paksune veekiht, aga läbi ei voolanud midagi:

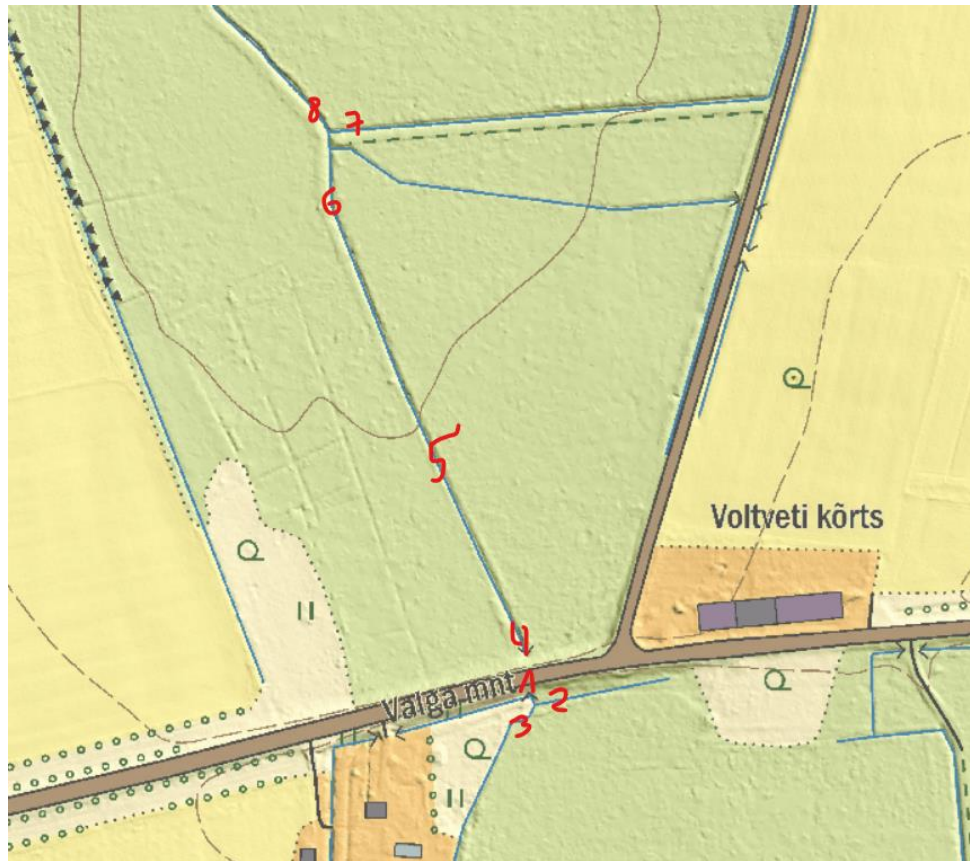


2. Truubi taga olev paisutus ulatus ka ida poolt tulevasse kraavi. Ka siin oli seisev vesi laialt sees:



3. Valga mnt 25 kinnistu taga olev kraav pole looduses päris selline, nagu põhikaardil kujutatud. Kraavikäänakut tegelikult pole. Kraav võiks kulgeda otse maantee ääres oleva kraaviga paralleelsesse kraavi, aga ühendus sellega on oksi täis. Oksad on piisavalt vanad ja alumised ka kõdunenud, et ilmselt nende alt läbivoolu ei toimu. Oksahunnikust edela pool oli seisva veega lomp:



Ilmselt võiks ETAKis selle kraavi ühenduse truubikohaga ära kustutada ning jätta kraav "umbseks":

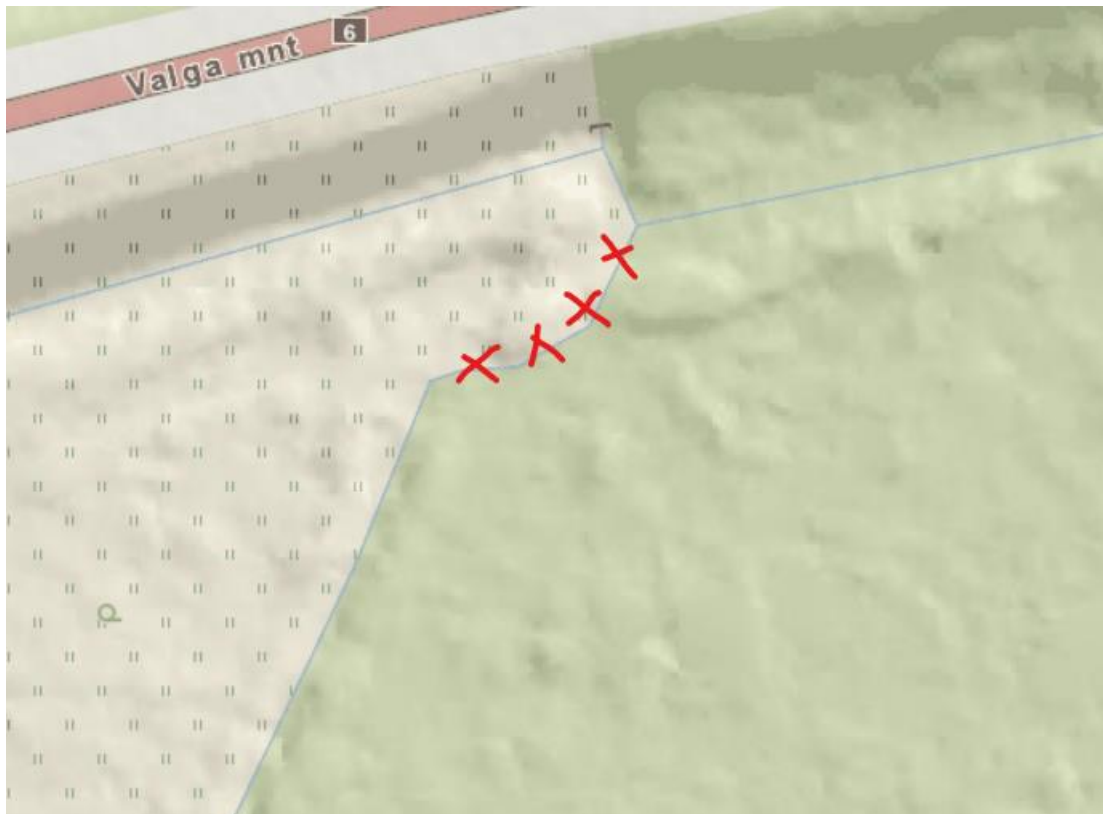


4. Truubi põhjapoolse otsa all on paarikümne cm kõrgune astang ja selle all oli lomp. Vett truubist välja ei voolanud:



5. Üsna kitsas kraav, mille põhjas oli mõni cm seisvat vett. Mööda kraavi põhja sai kõndida:



6. Käänakust alates oli kraavis rohkem vett. Aga see endiselt ei voolanud:

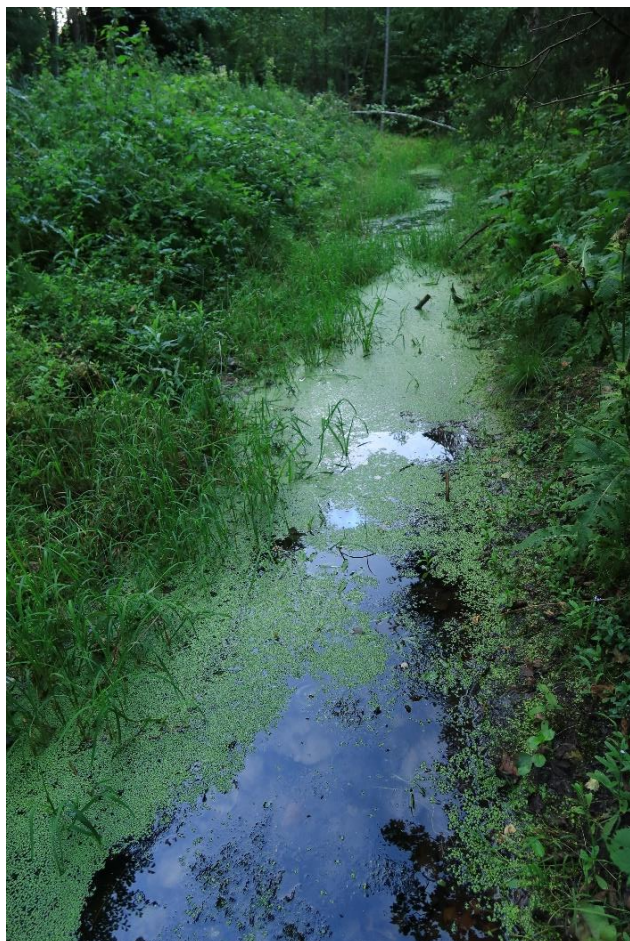

7. Ida poolt tulevas kraavis oli samuti ohtralt seisvat vett:



8. Kraavide ühinemiskohast allavoolu oli esimest korda näha vee voolamist:



Otseselt polnud aru saada, mis vee voolamist ülesvoolu takistas. Kraavide ühinemiskoht oli küll taimestunud, aga koprapaisu seal polnud.

Järeldus: Punkt 8, kuhu Sulaoja lähe on märgitud, sobib selleks hästi. Punktis saavad kokku kaks sarnase välimusega kraavi ning ühinemiskohast allavoolu on tegemist voolava veega veekoguga.